

Notas de la versión adicionales de Oracle[®] VM Server for SPARC 3.4.0.1

Agosto de 2016

Notas de la versión adicionales de Oracle VM Server for SPARC 3.4.0.1

Estas notas de la versión adicionales contienen la lista de problemas resueltos en la versión de actualización de mantenimiento de Oracle VM Server for SPARC 3.4.0.1.

Para obtener más información sobre el hardware admitido y el firmware mínimo y completo, el SO Oracle Solaris y el hardware, consulte [Capítulo 1, “Requisitos del sistema” de Guía de instalación de Oracle VM Server for SPARC 3.4.](#)

Nota - La versión de firmware completo del sistema para los servidores serie SPARC M7 y los servidores serie SPARC T7 ahora es 9.7.3.

Para obtener más información sobre los problemas con el software de Oracle VM Server for SPARC 3.4, consulte [Notas de la versión de Oracle VM Server for SPARC 3.4.](#)

Problemas solucionados

Las solicitudes de mejoras y los bugs siguientes se solucionaron en la versión del software Oracle VM Server for SPARC 3.4.0.1:

22161099	Se asigna una memoria por placa cuando se agrega una nueva placa al sistema.
23170671	La recuperación de dominio de E/S produce errores con funciones virtuales en un estado no válido.
23253730	El registro de Dominios lógicos Manager de copia de seguridad de configuración de variables y copia de seguridad de almacén de claves es incorrecto.
23478764	El dominio invitado cae después del reinicio de los dominios lógicos y de la baja de la memoria.
23591953	Después de la actualización a Oracle Solaris 11.3.8.7.0, los comandos ldm tardan mucho en finalizar.

Errores que afectan la versión de actualización de mantenimiento de Oracle VM Server for SPARC 3.4.0.1

Los bugs que se describen en esta sección también pueden afectar el software de Oracle VM Server for SPARC 3.4.

La comprobación de longitud de valor y nombre de almacén de claves es incorrecta

ID de bug 24325058: Dominios lógicos Manager rechaza una solicitud de `set-security-key` de OBP que tiene 256 bits (64 bytes hexadecimales ASCII), o más, de largo, para un dominio invitado.

Solución alternativa: asegúrese de que la longitud de la solicitud sea menor que 256 bits (64 bytes hexadecimales ASCII).

Servidores serie SPARC M7: inicio desde una configuración guardada después de agregar una placa CMIOU

ID de bug 22012359: para realizar correctamente un inicio desde una configuración guardada en un servidor serie SPARC M7 después de haber agregado una placa CMIOU, debe instalar la versión 9.7.3 del firmware del sistema, o una versión posterior.

Nota - Este firmware del sistema aún no está disponible para los servidores serie SPARC M7.

Notas de la versión adicionales de Oracle VM Server for SPARC 3.4.0.1

Part No: E78918

Copyright © 2007, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Part No: E78918

Copyright © 2007, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.