

Module serveur Sun Blade X6270 M2

Guide d'installation des systèmes d'exploitation
Windows



Copyright © 2010 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software or related software documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications which may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

AMD, Opteron, the AMD logo, and the AMD Opteron logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. Intel and Intel Xeon are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. UNIX is a registered trademark licensed through X/Open Company, Ltd.

This software or hardware and documentation may provide access to or information on content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services.

Copyright © 2010, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés.

Ce logiciel et la documentation qui l'accompagne sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle. Ils sont concédés sous licence et soumis à des restrictions d'utilisation et de divulgation. Sauf disposition contraire de votre contrat de licence ou de la loi, vous ne pouvez pas copier, reproduire, traduire, diffuser, modifier, breveter, transmettre, distribuer, exposer, exécuter, publier ou afficher le logiciel, même partiellement, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit. Par ailleurs, il est interdit de procéder à toute ingénierie inverse du logiciel, de le désassembler ou de le décompiler, excepté à des fins d'interopérabilité avec des logiciels tiers ou tel que prescrit par la loi.

Les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas qu'elles sont exemptes d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit.

Si ce logiciel, ou la documentation qui l'accompagne, est concédé sous licence au Gouvernement des États-Unis ou à toute entité qui délivre la licence de ce logiciel ou l'utilise pour le compte du Gouvernement des États-Unis, la notice suivante s'applique :

DROITS DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS. Les programmes, les logiciels, les bases de données, de même que la documentation et les données techniques connexes, fournis à des clients faisant partie du Gouvernement des États-Unis, sont considérés comme des « commercial computer software » ou des « commercial technical data » conformément aux réglementations F.A.R. et autres applicables. En tant que tels, leurs utilisation, duplication, divulgation, modification et adaptation doivent être soumises aux restrictions et conditions de licence énoncées dans le contrat du Gouvernement applicable et, dans la mesure autorisée par ce contrat du Gouvernement, aux droits supplémentaires énoncés dans le FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (décembre 2007). Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065, États-Unis.

Ce logiciel ou matériel a été développé pour un usage général dans le cadre d'applications de gestion d'informations. Ce logiciel ou matériel n'est ni conçu ni destiné à être utilisé dans des applications à risque, notamment dans des applications pouvant causer des dommages corporels. Si vous utilisez ce logiciel ou matériel dans le cadre d'applications dangereuses, il est de votre responsabilité de prendre toutes les mesures de secours, de sauvegarde, de redondance et autres mesures nécessaires à son utilisation dans des conditions optimales de sécurité. Oracle Corporation et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité quant aux dommages causés par l'utilisation de ce logiciel ou matériel pour ce type d'applications.

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle Corporation et/ou de ses sociétés affiliées. Tout autre nom cité peut correspondre à des marques appartenant à d'autres propriétaires qu'Oracle.

AMD, Opteron, le logo AMD et le logo AMD Opteron sont des marques ou des marques déposées d'Advanced Micro Devices. Intel et Intel Xeon sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques ou des marques déposées de SPARC International, Inc. UNIX est une marque déposée concédée sous licence par X/Open Company, Ltd.

Ce logiciel ou matériel et la documentation qui l'accompagne peuvent fournir des informations ou des liens donnant accès à des contenus, des produits et des services émanant de tiers. Oracle Corporation et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité ou garantie expresse quant aux contenus, produits ou services émanant de tiers. En aucun cas, Oracle Corporation et ses affiliés ne sauraient être tenus pour responsables des pertes subies, des coûts occasionnés ou des dommages causés par l'accès à des contenus, produits ou services tiers, ou à leur utilisation.



Adobe PostScript

Contenu

Utilisation de cette documentation vii

Partie I Installations de Windows Server

1. Installation du SE assistée à l'aide de l'assistant d'installation de Sun (SIA) 3

Présentation de la tâche SIA 4

Comment se procurer le SIA 4

Ressources de documentation sur le SIA 5

2. Mise en route 7

Systèmes d'exploitation Windows Server pris en charge 8

Exigences préalables à l'installation de Windows 9

Présentation des tâches d'installation de Windows Server 10

Adaptateurs de bus hôte (HBA) SAS nécessitant des pilotes de stockage de grande capacité LSI pour Windows Server 2008 SP2 11

3. Installation de Windows Server 2008 13

Avant de commencer 13

Installation de Windows Server à l'aide d'un média local ou distant 14

- ▼ Installer Windows Server 2008 (SP2 ou R2) à l'aide d'un média local ou distant 14

Installation de Windows Server en utilisant une initialisation réseau PXE 25

Avant de commencer 25

▼ Installer Windows Server 2008 (SP2 ou R2) à l'aide de PXE 26

4. Postinstallation de Windows Server 2008 29

Avant de commencer 29

Installation des pilotes de périphériques critiques et des logiciels supplémentaires 30

▼ Installer les pilotes de périphériques spécifiques au serveur 30

Installation du logiciel supplémentaire 31

▼ Installer les logiciels supplémentaires 32

Configuration de la prise en charge de TPM 33

Configuration de groupement Intel NIC 34

Partie II Références pour l'administrateur système Windows Server

A. Méthodes d'installation prises en charge 37

Résultats sur la console 38

Média d'initialisation de l'installation 40

Cibles d'installation 43

B. Systèmes d'exploitation pris en charge 45

Systèmes d'exploitation pris en charge 46

C. Valeurs BIOS par défaut pour les nouvelles installations 47

Vérification des valeurs par défaut de fabrique du BIOS 47

Avant de commencer 48

▼ Afficher ou éditer les paramètres BIOS pour de nouvelles installations 48

D. Téléchargement de l'image ISO du DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes) 51

Procédure de téléchargement de l'image ISO 51

▼	Télécharger l'image ISO du DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes)	51
E.	Incorporation de pilotes de périphériques dans des images WIM Windows Server 2008 pour les Services de déploiement Windows	53
	Mise en route	54
	Emplacement des pilotes de périphériques sur le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes)	54
	Pilotes de périphériques à incorporer dans une image WIM	56
	Présentation des conditions préalables et des tâches	57
	Procédures pour incorporer des pilotes dans une image WIM	59
	Avant de commencer	60
	▼ Créer un script d'installation ImageUnattend.xml pour Windows Server 2008 (SP2 ou R2)	60
	▼ Ajouter des pilotes de périphériques à l'image WIM Boot – Windows Server 2008 SP2 uniquement	64
	▼ Mappage du script d'installation ImageUnattend.xml sur l'image d'installation de Windows Server 2008 (SP2 ou R2)	68
F.	Identification des interfaces réseau sous Windows	73
	Procédures d'identification des interfaces réseau	73
	▼ Détermination des ports de données réseau actifs	73
	▼ Confirmation des adresses MAC physiques des ports et mise en correspondance avec les noms de périphériques Windows	75
	Index	77

Utilisation de cette documentation

Ce système d'exploitation Windows installation guide décrit l'installation et la configuration d'un système d'exploitation Windows sur le Oracle Sun Blade X6270 M2 Module de serveur Oracle. Ce document s'adresse aux techniciens, administrateurs système, fournisseurs de services autorisés et utilisateurs dotés d'une expérience en matière d'installation de systèmes d'exploitation.

Informations sur le produit

Pour obtenir des informations sur le module serveur Sun Blade X6270 M2, consultez le site Web suivant :

<http://www.oracle.com/goto/x6270m2>

Sur ce site, vous pouvez rechercher des liens et naviguer vers les informations et téléchargements suivants :

- Informations et spécifications sur le produit
- Systèmes d'exploitation pris en charge
- Téléchargements du microprogramme et des logiciels
- Cartes en option prises en charge
- Modules NEM (Network Express Module) pris en charge
- Options de stockage externe
- Manuel des systèmes

Documentation connexe

Les documents connexes figurant dans le tableau suivant sont disponibles en ligne à l'adresse :

<http://docs.sun.com/app/docs/prod/sf.x6720m2#hic>

Titre	Contenu	Numéro de référence	Format
<i>Notes de produit du module serveur Sun Blade X6270 M2</i>	Informations de dernière minute sur le serveur	821-2399	PDF HTML
<i>Guide de démarrage du module serveur Sun Blade X6270 M2</i>	Informations d'installation de base pour la configuration du serveur	821-0494	PDF Document papier
<i>Guide d'installation du module serveur Sun Blade X6270 M2</i>	Informations d'installation détaillées pour la configuration du serveur	821-2390	PDF HTML Option document papier
<i>Guide d'installation du module serveur Sun Blade X6270 M2 pour les systèmes d'exploitation Linux, Virtual Machine Software et Oracle Solaris</i>	Guide d'installation pour les systèmes d'exploitation Linux, Virtual Machine Software et Oracle Solaris	821-2393	PDF HTML
<i>Manuel d'entretien du module serveur Sun Blade X6270 M2 (Sun Blade X6270 M2 Server Module Service Manual)</i>	Informations et procédures d'entretien et de mise à niveau du serveur	821-0499	PDF HTML
<i>Sun Installation Assistant 2.3 through 2.4 User's Guide for x64 Servers (Guide de l'utilisateur de l'Assistant d'installation Sun 2.3 à 2.4 pour les serveurs x64)</i>	Instructions d'utilisation de l'assistant d'installation Sun pour installer les systèmes d'exploitation Windows et Linux	821-0694	PDF HTML
<i>Guide de diagnostic des serveurs Sun x64</i>	Informations de diagnostic et de dépannage du serveur	820-6750	PDF HTML

Titre	Contenu	Numéro de référence	Format
<i>Sun Server CLI and IPMItool 2.0 User's Guide (Guide de l'utilisateur de la CLI et d'IPMItool 2.0 pour les serveurs Sun)</i>	Instructions relatives à l'utilisation d'applications et d'utilitaires communs aux serveurs x64	821-1600	PDF HTML
Ensemble de documents Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 (appelé auparavant ensemble de documents Sun Integrated Lights Out Manager)	Documents abordant les fonctions d'ILOM et les tâches communes aux serveurs et aux modules de serveur prenant en charge ILOM 3.0	820-5523 820-6410 820-6411 820-6412 820-6413	PDF HTML
<i>Supplément Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 pour module serveur Sun Blade X6270 M2</i>	Informations ILOM 3.0 spécifiques aux Module serveur Sun Blade X6270 M2	821-2402	PDF HTML
<i>Manuel de sécurité et de conformité du module serveur Sun Blade X6270 M2 (Sun Blade X6270 M2 Server Module Safety and Compliance Manual)</i>	Informations de sécurité et de conformité des composants matériels du serveur	821-0500	PDF
<i>Important Safety Information for Sun Hardware Systems (Informations de sécurité importantes sur le matériel Sun)</i>	Informations multilingues de sécurité et de conformité des composants matériels de tous les systèmes Sun	821-1590	Document papier

Les versions traduites de certains de ces documents sont disponibles sur le site Web de documentation sur le produit identifié plus haut dans cette section. Veuillez noter que la documentation anglaise est révisée plus fréquemment. Par conséquent, elle est peut-être plus à jour que la documentation traduite.

Documentation, support et formation

Ces sites Web proposent des ressources supplémentaires :

- Documentation (<http://docs.sun.com>)
- Support (<http://www.sun.com/support>)
- Training (<http://www.sun.com/training>)

Commentaires sur la documentation

Envoyez vos commentaires sur ce document en cliquant sur le lien Feedback[+] sur le site (<http://docs.sun.com>). Veuillez mentionner le titre et le numéro de référence du document dans vos commentaires :

Guide d'installation du module serveur Sun Blade X6270 M2 pour les systèmes d'exploitation Windows, numéro de référence 821-2396-10.

Téléchargement de produits

Pour télécharger les derniers logiciels du produit, allez sur le site Web suivant :

(<http://www.oracle.com/goto/x6270m2>)

Sur ce site, vous pouvez rechercher les liens et naviguer vers les éléments suivants :

- Image du DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes)
- Image du DVD Sun Installation Assistant
- Mise à jour de Sun Validation Test Suite (SunVTS)

Cette section répertorie les rubriques qui expliquent comment installer le système d'exploitation Windows 2008 (SP2 ou R2) sur un serveur.

Description	Lien(s)
Utilisateurs novices ou expérimentés :utilisez SIA pour effectuer une installation guidée du système d'exploitation Windows. SIA fournit les pilotes système appropriés et les logiciels spécifiques à la plate-forme.	<ul style="list-style-type: none">• Chapitre 1, installation d'OS assistée avec Sun Installation Assistant (SIA)
Utilisateurs expérimentés . Installez manuellement le système d'exploitation Windows et les pilotes système requis.	<ul style="list-style-type: none">• Chapitre 2, Mise en route• Chapitre 3, Installation de Windows Server 2008• Chapitre 4, Postinstallation de Windows Server 200
Utilisateurs expérimentés . Contenu de référence pour les installations manuelles du système d'exploitation Windows.	<ul style="list-style-type: none">• Annexe A, Méthodes d'installation prises en charge• Annexe B, Systèmes d'exploitation pris en charge• Annexe C, Valeurs BIOS par défaut pour les nouvelles installations• Annexe D, Téléchargement de l'image ISO du DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes)• Annexe E, Incorporation de pilotes de périphériques aux images WDS• Annexe F, Identification des interfaces réseau dans Windows

Installation du SE assistée à l'aide de l'assistant d'installation de Sun (SIA)

Le SIA facilite l'installation d'un système d'exploitation. Avec le SIA, tout ce dont vous avez besoin pour commencer est une copie sous licence du média de distribution du SE Linux ou Windows pris en charge par votre serveur. Tout le logiciel et tous les pilotes spécifiques au serveur requis sont fournis par le SIA. Grâce à son interface graphique et à la souplesse de ses options d'installation, cet assistant confère simplicité, vitesse et fiabilité à vos déploiements de serveur.

Pour utiliser le SIA, initialisez simplement le programme SIA à partir du lecteur de DVD du serveur, d'une clé USB ou d'une image réseau. Vérifiez les dernières mises à jour du SIA disponibles. Sélectionnez la distribution de votre SE dans le menu et suivez les instructions affichées à l'écran. Le SIA analyse votre système pour s'assurer qu'il possède les pilotes nécessaires afin de configurer les composants de votre serveur[1]. Vous avez également l'option pour que le SIA vérifie la disponibilité des dernières versions de pilotes. Le SIA vous demandera le média approprié, si nécessaire, et toute autre information requise durant le processus d'installation du SE (par exemple, les clés de licence).

Remarque – [1] Certains pilotes de cartes en option sont téléchargés vers le serveur, mais nécessitent une installation manuelle. Des améliorations fonctionnelles sont régulièrement apportées au SIA ; par conséquent, vérifiez sur la page des informations sur le SIA les dernières mises à jour et fonctions prises en charge du SIA (<http://www.sun.com/systemmanagement/sia.jsp>).

Les rubriques abordées dans ce chapitre comprennent :

- [Présentation de la tâche SIA, page 4](#)
- [Comment se procurer le SIA, page 4](#)
- [Ressources de documentation sur le SIA, page 5](#)

Présentation de la tâche SIA

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes à l'aide du SIA :

Remarque – Les tâches d'installation et de récupération prises en charge par le SIA, répertoriées ci-dessous, dépendent du type de serveur et peuvent varier.

- Effectuer une installation guidée du système d'exploitation Linux ou Windows sur un serveur Sun x86 Oracle. Le SIA fournit les pilotes appropriés et le logiciel spécifique à la plate-forme, éliminant la nécessité de créer un disque de pilotes distinct.
- Créer, si nécessaire, des volumes RAID-1 sur des périphériques de stockage interne.
- Mettre à niveau, si nécessaire, le processeur de service (SP) Integrated Lights Out Manager (ILOM), le BIOS et le microprogramme des périphériques de stockage de votre système (indépendamment du SE du serveur).
- Mettre à jour, le cas échéant, votre session SIA avec les dernières versions du microprogramme et des pilotes.
- Récupérer éventuellement d'un processeur de service endommagé ou inaccessible.

Comment se procurer le SIA

SIA est fourni avec la plupart des plates-formes serveur Oracle x86 sur le DVD SIA. Il est également disponible par téléchargement Web. Des mises à jour régulières sont proposées pour garantir que les dernières versions de SE sont prises en charge. Pour télécharger la dernière version du SIA pour votre plate-forme serveur, référez-vous à la page d'informations sur le SIA :

<http://www.sun.com/systemmanagement/sia.jsp>

Ressources de documentation sur le SIA

Si vous avez décidé d'installer un système d'exploitation Windows ou Linux sur un serveur à l'aide du SIA, référez-vous aux ressources suivantes pour des instructions d'installation détaillées et des forums de discussion.

- *Sun Installation Assistant 2.3 through 2.4 User's Guide for x64 Servers (Guide de l'utilisateur de l'Assistant d'installation Sun 2.3 à 2.4 pour les serveurs x64)*
(<http://docs.sun.com/app/docs/prod/install.x64svr>)
- Article de fond Sun BigAdmin : *How to Use the Sun Installation Assistant (Comment utiliser l'Assistant d'installation Sun)*
(http://www.sun.com/bigadmin/features/articles/install_assistant.jsp)

Mise en route

Ce chapitre décrit comment préparer l'installation manuelle du système d'exploitation Windows Server 2008 SP 2 ou Windows Server 2008 R2 sur votre serveur.

Remarque – Le terme « manuelle » signifie procéder à l'installation en suivant les instructions fournies dans les chapitres 2 à 4 de ce guide, sans utiliser l'Assistant d'installation matérielle Sun (SIA). Si vous préférez effectuer une installation Windows guidée en utilisant le SIA, voir le [chapitre 1](#).

Les rubriques abordées dans ce chapitre comprennent :

- [Systèmes d'exploitation Windows Server pris en charge, page 8](#)
- [Exigences préalables à l'installation de Windows, page 9](#)
- [Présentation des tâches d'installation de Windows Server, page 10](#)
- [Adaptateurs de bus hôte \(HBA\) SAS nécessitant des pilotes de stockage de grande capacité LSI pour Windows Server 2008 SP2, page 11](#)

Systèmes d'exploitation Windows Server pris en charge

Le module serveur Sun Blade X6270 M2 prend en charge les systèmes d'exploitation Microsoft Windows suivants.

SE Windows	Édition
<ul style="list-style-type: none">Windows Server 2008 SP2	<ul style="list-style-type: none">Édition Standard (64 bits)Édition Enterprise (64 bits)Édition Datacenter (64 bits)
<ul style="list-style-type: none">Windows Server 2008 R2	<ul style="list-style-type: none">Édition Standard (64 bits)Édition Enterprise (64 bits)Édition Datacenter (64 bits)

Pour obtenir une liste à jour complète de tous les systèmes d'exploitation pris en charge sur le module serveur Sun Blade X6270 M2, consultez le site Web suivant :

<http://www.oracle.com/goto/x6270m2>

Exigences préalables à l'installation de Windows

Consultez les exigences préalables suivantes avant de commencer à installer le système d'exploitation Windows Server 2008 sur un serveur.

TABLEAU 2-1 Exigences préalables à l'installation de Windows

Condition	Description	Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections suivantes :
Méthode de déploiement établie permettant d'initialiser le programme d'installation de Windows	Directives pour sélectionner la méthode de déploiement local ou distant pour l'installation d'un système d'exploitation Windows.	<ul style="list-style-type: none">• Annexe A
Création de volume RAID	Si vous utilisez le contrôleur de stockage de grande capacité LSI et souhaitez inclure l'unité d'initialisation dans le cadre d'une configuration RAID, vous devez y configurer un volume RAID. Utilisez l'utilitaire de configuration de contrôleur RAID intégré LSI avant de procéder à l'installation Windows.	<ul style="list-style-type: none">• <i>LSI MegaRAID Software SAS User's Guide</i> : (http://www.lsi.com/support/sun/)
Vérification des paramètres BIOS pour de nouvelles installations de SE	Avant d'installer le système d'exploitation Windows Server 2008, vérifiez que les propriétés par défaut de fabrique du BIOS sont définies.	<ul style="list-style-type: none">• Annexe C

TABLEAU 2-1 Exigences préalables à l'installation de Windows

Condition	Description	Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections suivantes :
Installation des pilotes de périphériques spécifiques au serveur et de logiciels supplémentaires en option	<p>Après avoir effectué l'installation de Windows Server 2008, vous devrez éventuellement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Installer les pilotes de périphériques spécifiques au serveur pour la prise en charge du matériel supplémentaire. <p>Notez que Windows 2008 SP2 n'inclut pas les pilotes de stockage de grande capacité LSI pour les adaptateurs de bus hôte (HBA) SAS. Si une option HBA SAS est installée, le pilote de stockage de grande capacité LSI correspondant doit être rendu accessible à partir du DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes) durant l'installation. Pour la liste des adaptateurs de bus hôte (HBA) SAS pris en charge, voir le TABLEAU 2-2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Installer les logiciels supplémentaires Windows Server en option disponibles pour votre serveur 	<ul style="list-style-type: none"> • Chapitre 4 • Adaptateurs de bus hôte (HBA) SAS nécessitant des pilotes de stockage de grande capacité LSI pour Windows Server 2008 SP2, page 11
Incorporer les pilotes de périphériques spécifiques au serveur dans une image WIM	Les utilisateurs avancés peuvent incorporer les pilotes de périphériques système postinstallation dans les images d'initialisation et d'installation WDS.	<ul style="list-style-type: none"> • Annexe E
Accès aux informations de dernière minute et aux patches pour les installations de SE	Consultez les <i>Module serveur Sun Blade X6270 M2Notes de produit</i> pour les informations de dernière minute à propos des logiciels et des patches pour les systèmes d'exploitation pris en charge.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Module serveur Sun Blade X6270 M2Notes sur le produit (821-2399)</i>

Présentation des tâches d'installation de Windows Server

Pour installer manuellement Windows Server 2008 (SP2 ou R2), effectuez les procédures suivantes dans l'ordre indiqué :

1. Procurez-vous le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes) fourni ou téléchargez les derniers pilotes et utilitaires disponibles pour votre plate-forme de serveur, comme décrit dans l'[Annexe D](#).

Le programme d'installation de Windows Server 2008 SP2 n'inclut pas les pilotes LSI pour les options Sun Storage SAS HBA. Par conséquent, si un adaptateur HBA SAS est configuré sur votre serveur et que vous installez Windows 2008 SP2,

le pilote de stockage de grande capacité LSI correspondant doit être rendu accessible à partir du DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes) durant l'installation.

Pour obtenir la liste des SAS HBA pris en charge sur le module serveur Sun Blade X6270 M2, reportez-vous à la section [Adaptateurs de bus hôte \(HBA\) SAS nécessitant des pilotes de stockage de grande capacité LSI pour Windows Server 2008 SP2](#), page 11.

Remarque – Éventuellement, les utilisateurs avancés peuvent préférer incorporer les pilotes dans les images WDS. Pour savoir comment incorporer les pilotes dans les images WDS, voir l'[annexe E](#).

2. Choisissez et paramétrez une méthode d'installation pour déployer l'installation de Windows Server comme décrit à l'[annexe A](#).
3. Suivez les instructions pour une installation manuelle du système d'exploitation Windows Server, comme décrit au [chapitre 3](#).
4. Suivez les instructions pour effectuer les tâches de postinstallation de Windows Server, comme décrit au [chapitre 4](#).

Adaptateurs de bus hôte (HBA) SAS nécessitant des pilotes de stockage de grande capacité LSI pour Windows Server 2008 SP2

Le [TABLEAU 2-2](#) identifie les options d'adaptateur de bus hôte SAS prises en charge sur le module serveur Sun Blade X6720 M2 au moment de cette publication. Si un adaptateur HBA SAS est configuré sur votre serveur et que vous installez Windows

Server 2008 SP2, vous devez charger le pilote de stockage de grande capacité LSI correspondant à partir du DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes) durant l'installation.

TABLEAU 2-2 Adaptateurs HBA SAS pris en charge nécessitant des pilotes de stockage de grande capacité LSI

Adaptateurs HBA SAS pris en charge	Numéro d'option	Pilote requis durant l'installation
Sun Storage 6 Go SAS REM RAID HBA	SG-SAS6-R-REM-Z SGX-SAS6-R-REM-Z	LSI MegaRAID SAS 92xx-xx
Sun Storage 6 Go SAS REM HBA	SG-SAS6-REM-Z SGX-SAS6-REM-Z	LSI MegaRAID SAS 92xx-xx
Sun Storage 6 Go SAS ExpressModule RAID HBA	SGX-SAS6-R-EM-Z	Adaptateur LSI SAS 2008 Falcon
Sun Storage 6 Go SAS ExpressModule HBA	SGX-SAS6-EM-Z	Adaptateur LSI SAS 2008 Falcon

Les instructions pour charger le pilote de stockage de grande capacité LSI durant l'installation de Windows Server 2008 SP2 sont fournies à l'étape 8 de la procédure [Installer Windows Server 2008 \(SP2 ou R2\) à l'aide d'un média local ou distant](#), page 14.

Si vous n'avez pas le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes), vous pouvez télécharger l'image ISO de ce DVD. Pour plus d'informations, reportez-vous à [l'annexe D](#).

Pour une liste mise à jour des options prises en charge sur le module serveur Sun Blade X6270 M2, reportez-vous à :

(<http://www.oracle.com/goto/blades>)

Installation de Windows Server 2008

Ce chapitre fournit des informations pour l'installation manuelle du système d'exploitation Windows Server 2008 SP2 ou Windows Server 2008 R2.

Remarque – Le terme « manuelle » signifie procéder à l'installation en suivant les instructions fournies dans les chapitres 2 à 4 de ce guide, sans utiliser l'Assistant d'installation matérielle Sun (SIA). Si vous préférez effectuer une installation Windows guidée en utilisant le SIA, voir le [chapitre 1](#).

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

- [Avant de commencer, page 13](#)
- [Installation de Windows Server à l'aide d'un média local ou distant, page 14](#)
- [Installation de Windows Server en utilisant une initialisation réseau PXE, page 25](#)

Avant de commencer

Assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies avant de suivre les instructions de ce chapitre pour installer manuellement le système d'exploitation Windows Server.

- Toutes les conditions préalables requises pour l'installation d'un système d'exploitation doivent être satisfaites. Pour en savoir plus sur ces conditions préalables, voir [Exigences préalables à l'installation de Windows, page 9](#).
- Une méthode d'installation (par exemple : sortie console, média d'initialisation et cible d'installation) doit être choisie et établie avant de procéder à l'installation. Pour en savoir plus sur ces conditions d'installation, voir l'[annexe A](#).

- Consultez la documentation du système d'exploitation Microsoft Windows Server 2008 (SP2 ou R2) conjointement aux instructions fournies dans ce chapitre sur le système d'exploitation Windows Server. Vous pouvez vous procurer une copie de la documentation d'installation de Windows Server 2008 à l'adresse (<http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/product-documentation.aspx>)

Après avoir effectué cette procédure, consultez et effectuez les tâches de postinstallation requises décrites plus loin dans ce guide. Pour plus d'informations, reportez-vous au [chapitre 4](#).

Installation de Windows Server à l'aide d'un média local ou distant

Les procédures présentées dans cette section décrivent comment initialiser le système d'exploitation Windows Server 2008 (SP2 ou R2) à partir d'un média local ou distant. Elle suppose que vous initialisez le support d'installation de Windows depuis l'une des sources suivantes :

- CD ou DVD Windows Server 2008 SP2 ou Windows Server 2008 R2 (ou version ultérieure)
- Image ISO de Windows Server 2008 SP2 ou Windows Server 2008 R2 (ou version ultérieure)

Remarque – L'image ISO de Windows Server 2008 (SP2 ou R2) permet l'installation à distance ou la création d'un CD ou d'un DVD d'installation.

Remarque – Si vous initialisez le support d'installation à partir d'un environnement PXE, référez-vous aux instructions de la section [Installation de Windows Server en utilisant une initialisation réseau PXE](#), page 25.

▼ Installer Windows Server 2008 (SP2 ou R2) à l'aide d'un média local ou distant

1. Assurez-vous que le support d'installation est accessible à l'initialisation.

- **Pour un CD/DVD de distribution.** Insérez le média de distribution (CD libellé comme numéro 1 ou unique DVD) dans le lecteur de CD/DVD USB local ou distant.
- **Pour une image ISO.** Assurez-vous que les images ISO sont disponibles et que l'application ILOM Remote Console (Console distante ILOM) connaît l'emplacement de la première image ISO.
- Pour des informations supplémentaires sur la configuration du support d'installation, voir [Options de média d'initialisation pour procéder à une installation de SE, page 40](#)

2. Réinitialisez ou allumez le serveur.

Par exemple :

- **À partir de l'interface Web ILOM,** sélectionnez l'onglet Remote Control (Contrôle à distance) --> Remote Power Control (Contrôle d'alimentation à distance), puis sélectionnez Reset (Réinitialiser) dans la zone de liste Select Action (Sélectionner une action).
- **À partir du serveur local,** appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le panneau avant pour éteindre le serveur, puis appuyez de nouveau sur le bouton pour remettre le serveur sous tension.
- **À partir de la CLI ILOM,** saisissez : `reset /SYS`
- **Dans la CLI d' ILOM sur un CMM,** tapez : `reset /CH/BLn/SYS`
Où *n* est le nombre de module serveur dans le châssis.


L'écran BIOS apparaît.

Remarque – Les événements suivants se produisent très vite ; en conséquence, une concentration particulière est requise pour les étapes suivantes. Surveillez ces messages avec attention, comme ils ne restent affichés qu'un court instant. Vous pouvez agrandir la taille de votre écran pour éliminer les barres de défilement.

3. Dans l'écran d'autotest de mise sous tension du BIOS, appuyez sur F8 pour spécifier un périphérique d'initialisation temporaire pour l'installation de Windows.

La boîte de dialogue Please Select Boot Device (Sélectionner le périphérique d'initialisation) apparaît.

Remarque – La boîte de dialogue qui apparaît dans votre installation peut différer en fonction du type de contrôleur de disque installé dans votre serveur.

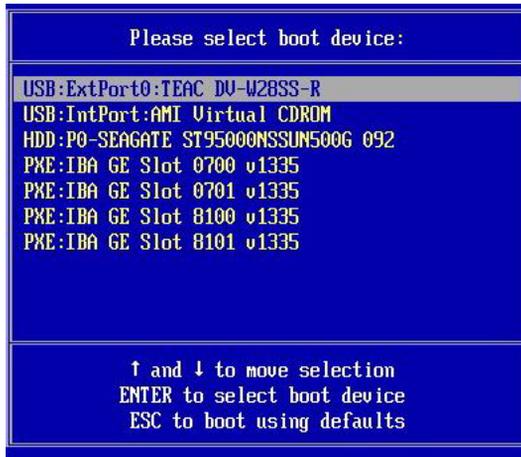

4. Dans la boîte de dialogue **Please Select Boot Device (Sélectionner le périphérique d'initialisation)**, sélectionnez l'option de menu correspondant à la méthode d'installation de média Windows que vous avez choisie, puis appuyez sur **Entrée**.


Par exemple :

- Si vous avez choisi d'utiliser la méthode de distribution locale de Windows, sélectionnez **TEAC** comme unité de DVD physique (ou sélectionnez **CD/DVD** si cette option est affichée dans la boîte de dialogue des périphériques d'initialisation).
- Si vous avez choisi d'utiliser la méthode de distribution ILOM Remote Console (Console distante ILOM), sélectionnez **Virtual CDROM (CD virtuel)**.

5. Lorsque l'invite **Press any key to boot from CD (Appuyez sur une touche pour démarrer à partir du CD) s'affiche, appuyez sur n'importe quelle touche du clavier.**


L'assistant d'installation de Windows démarre.

Continuez avec l'assistant d'installation jusqu'à ce que la boîte de dialogue **Installation Type (Type d'installation)** apparaisse.

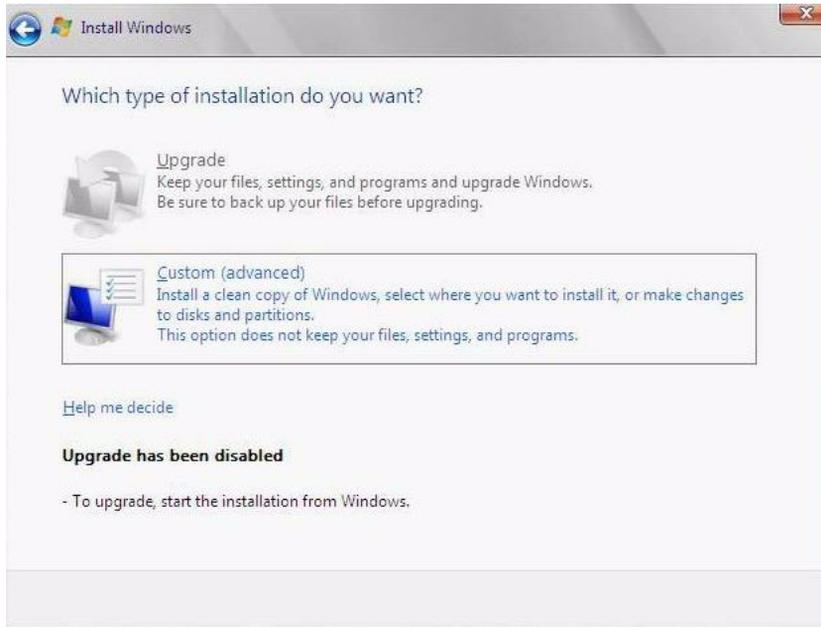

6. Dans la boîte de dialogue Installation Type (Type d'installation), cliquez sur Custom (advanced) (Personnalisé (avancé)).

La boîte de dialogue Where Do You Want to Install Windows (Où voulez-vous installer Windows) apparaît.

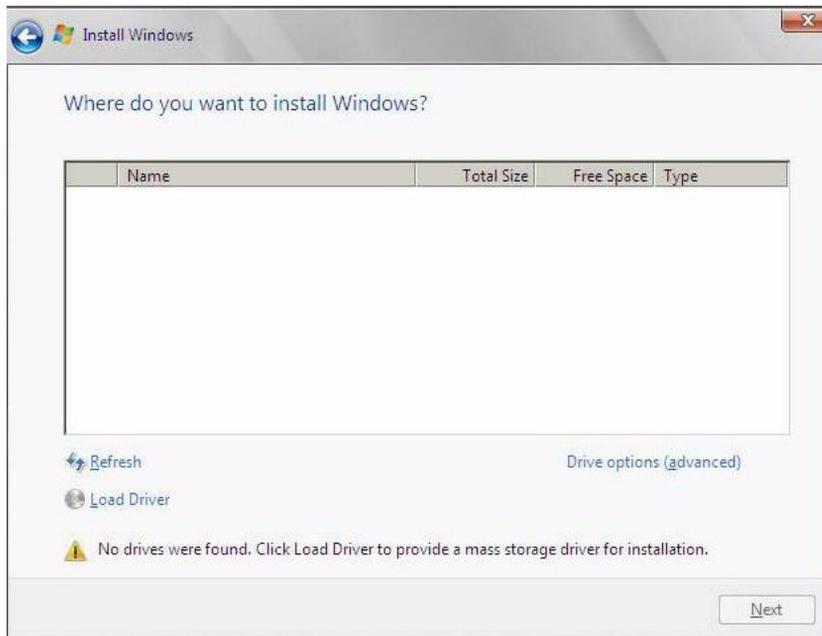

7. Dans la boîte de dialogue **Where Do You Want to Install Windows (Où voulez-vous installer Windows)**, effectuez l'une des tâches du tableau ci-dessous pour spécifier une cible de stockage de l'édition du système d'exploitation Windows Server.

Pour l'édition de Windows Server	Tâche
Windows Server 2008 SP2 (ou version Windows 2008 SP ultérieure)	<p>Effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si aucune cible de stockage n'est listée et qu'une option Sun Storage SAS RAID HBA est configurée sur votre serveur, cliquez sur Load Driver (Charger un pilote), puis passez à l'étape 8. -ou- • Si la cible de stockage où installer le système d'exploitation apparaît, mais que vous souhaitez modifier les paramètres par défaut de partition associés à cette cible, sélectionnez la cible, cliquez sur Drive Options (Options de l'unité), puis passez à l'étape 9. -ou- • Si la cible de stockage où installer le système d'exploitation apparaît et que vous souhaitez conserver les paramètres par défaut de partition associés à cette cible, sélectionnez la cible et cliquez sur Next (Suivant), puis passez à l'étape 10.
Windows Server 2008 R2 (ou version Windows 2008 R2 ultérieure)	<p>Effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la cible de stockage où installer le système d'exploitation apparaît, mais que vous souhaitez modifier les paramètres par défaut de partition associés à cette cible, sélectionnez la cible, cliquez sur Drive Options (Options de l'unité), puis passez à l'étape 9. -ou- • Si la cible de stockage où installer le système d'exploitation apparaît et que vous souhaitez conserver les paramètres par défaut de partition associés à cette cible, sélectionnez la cible et cliquez sur Next (Suivant), puis passez à l'étape 10.

8. (Charger le pilote de stockage HBAZ) Dans la boîte de dialogue **Load Driver (Charger un pilote)**, procédez comme suit :




a. Assurez-vous que les pilotes de stockage sont accessibles en fonction de la méthode d'installation choisie (voir l'[annexe A](#)).

Par exemple :



- **Floppy Disk Local (Disquette locale).** Les pilotes de stockage sont sur une disquette dans l'unité de disquette A du serveur.
- **Floppy Disk Remote (Disquette distante).** Les pilotes de stockage sont sur une disquette dans une unité de disquette montée en tant que périphérique à partir de la console distante ILOM.
- **Floppy Image (Image de disquette).** Le fichier de pilotes de stockage `floppy.img` est monté en tant que périphérique à partir de la console distante ILOM.
- **Non-floppy Media (Média autre que disquette).** Les pilotes de stockage sont sur un média de stockage physique local (clé USB ou CD/DVD) ou sur un média virtuel monté à partir de la console distante ILOM.

b. Dans la boîte de dialogue Load Driver (Charger un pilote), cliquez sur **Browse (Parcourir)** pour accéder au dossier de pilotes approprié du média comme décrit ci-dessous.


- Pour les systèmes configurés avec l'une de ces options SAS RAID HBA, SG-SAS6-R-REM-Z/SGX-SAS6-R-REM-Z ou SG-SAS6-R-EM-Z/SGX-SAS6-R-EM-Z, accédez au répertoire suivant sur le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes) pour charger le pilote LSI approprié : windows/w2k8/drivers/64bit/hba/lsi/megaraid
- Pour les systèmes configurés avec l'une de ces options SAS HBA, SG-SAS6-REM-Z/SGX-SAS6-REM-Z ou SG-SAS6-EM-Z/SGX-SAS6-EM-Z, accédez au répertoire suivant sur le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes) pour charger le pilote LSI approprié : windows/w2k8/drivers/64bit/hba/lsi/mpt22

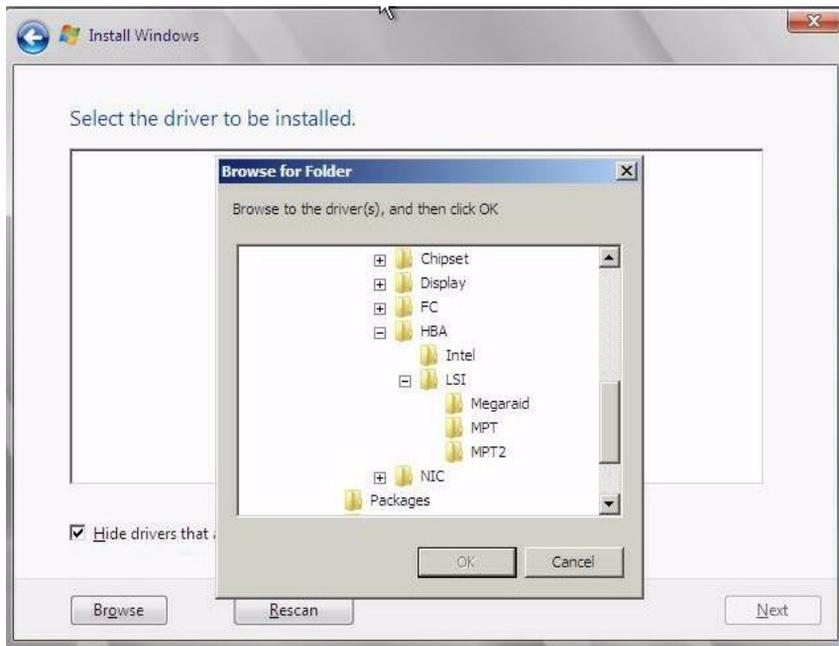


- c. Dans la boîte de dialogue **Browse for Folder (Accéder au dossier)**, sélectionnez le pilote approprié, puis cliquez sur **OK** pour charger le pilote.
- Le pilote sélectionné apparaît dans la boîte de dialogue **Select the Driver to Be Installed (Sélectionnez le pilote à installer)**. Exemple de boîtes de dialogue affichant un pilote de stockage de masse pour SAS HBA.

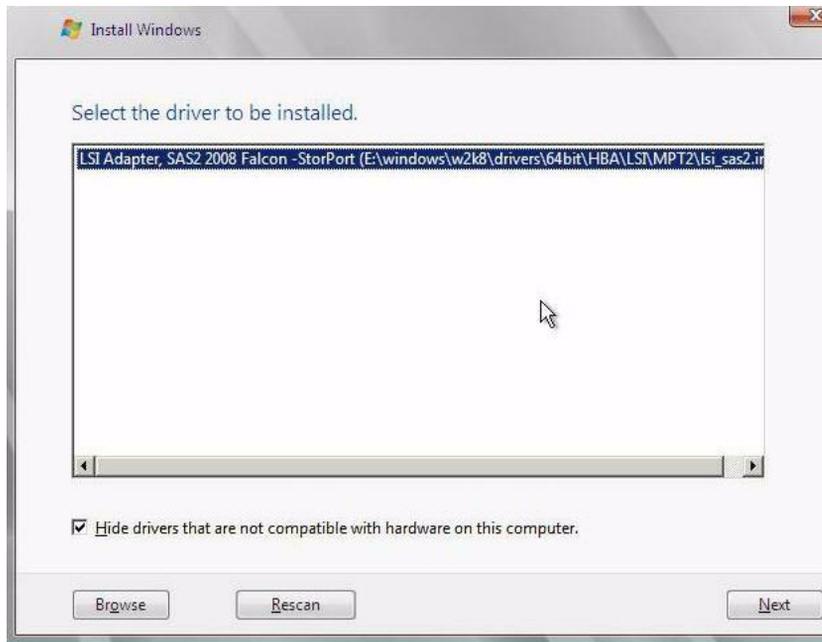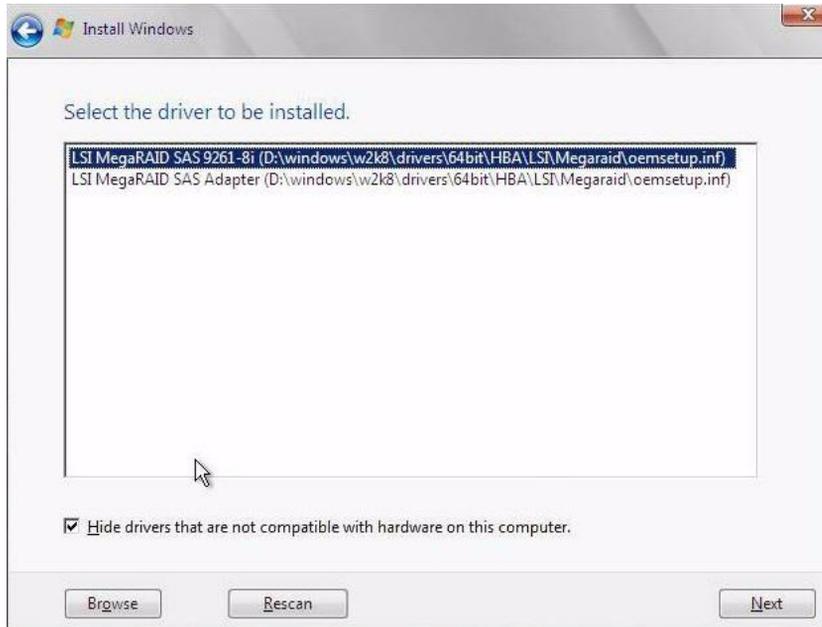

- d. Dans la boîte de dialogue **Select the Driver to Be Installed (Sélectionner le pilote à installer)**, cliquez sur **Next (Suivant)** pour installer le pilote.
La boîte de dialogue **Where Do You Want to Install Windows (Où voulez-vous installer Windows)** apparaît.

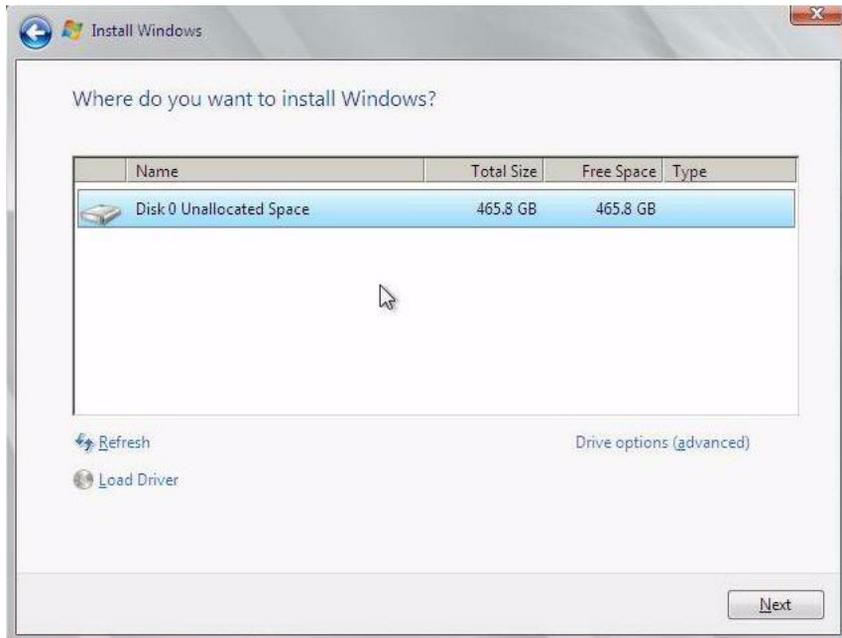

- e. Dans la boîte de dialogue **Where Do You Want to Install Windows (Où voulez-vous installer Windows)**, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Sélectionnez la cible de stockage listée, puis cliquez sur **Next (Suivant)** pour installer le système d'exploitation, puis passez à l'étape 10.
 - ou-
 - Sélectionnez la cible de stockage listée, puis cliquez sur **Drive Options (Advanced) (Options de lecteurs (avancées))** pour afficher ou modifier les paramètres par défaut de partition, puis passez à l'étape 9.
- Les paramètres de partition pour la cible sélectionnée apparaissent en bas de la boîte de dialogue **Where Do You Want to Install Windows (Où voulez-vous installer Windows)**.
9. (Unité de partition, avancé) Dans la partie inférieure de la boîte de dialogue **Where Do You Want to Install Windows (Où voulez-vous installer Windows)**, procédez comme suit :

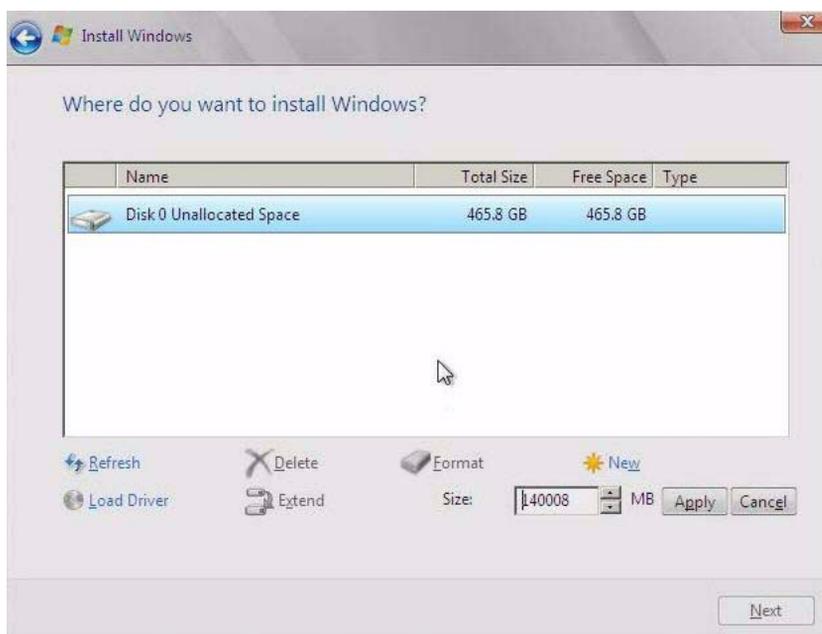

- a. Cliquez sur **Delete** (Supprimer) pour supprimer la configuration de partition existante de la cible de stockage sélectionnée.
Un message de confirmation s'affiche.
 - b. Cliquez sur **OK** pour confirmer la suppression de la partition.
 - c. Cliquez sur **New** (Nouveau) pour créer une nouvelle partition sur la cible de stockage sélectionnée.
 - d. Dans la zone de défilement **Size** (Taille), augmentez ou diminuez la taille de la partition, si nécessaire, puis cliquez sur **Apply** (Appliquer).
La partition est créée.
 - e. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour installer le système d'exploitation sur la cible de stockage sélectionnée.
10. Le programme d'installation Windows démarre et va réinitialiser le serveur plusieurs fois durant le processus d'installation.
 11. Lorsque l'installation de Windows est terminée, Windows démarre et vous invite à changer le mot de passe utilisateur.
 12. Dans la boîte de dialogue de mot de passe utilisateur, cliquez sur **OK** et configurez le compte de connexion utilisateur initial.

Remarque – Windows Server 2008 met en œuvre des schémas de mots de passe plus puissants pour les comptes utilisateur. Les normes de mot de passe comprennent des restrictions de longueur, de complexité et d'historique. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien [Accessibility \(Accessibilité\)](#) sur la page de création de compte.

Une fois le compte utilisateur initial créé, le bureau Windows Server 2008 apparaît.

13. Passez au [chapitre 4](#) pour effectuer les tâches de postinstallation.

Installation de Windows Server en utilisant une initialisation réseau PXE

Cette section donne les informations initiales qui vous seront nécessaires pour installer le système d'exploitation Windows Server 2008 (SP2 ou R2) sur un réseau PXE établi en utilisant une image WIM (Windows Imaging Format).

Les rubriques de cette section comprennent :

- [Avant de commencer, page 25](#)
- [Installer Windows Server 2008 \(SP2 ou R2\) à l'aide de PXE, page 26](#)

Notez que la procédure présentée dans cette section documente les étapes initiales d'installation de Windows Server 2008 en réseau à l'aide des Services de déploiement Windows (WDS). En particulier, elle détaille les étapes pour sélectionner la carte réseau PXE serveur qui communiquera avec votre serveur d'installation WDS. Pour un complément d'informations à propos de l'utilisation de WDS pour installer le système d'exploitation Windows Server 2008, voir la documentation sur les Services de déploiement Windows de Microsoft.

Avant de commencer

- Pour utiliser PXE afin d'initialiser le support d'installation via le réseau, vous devez :
 - configurer le serveur réseau (NFS, FTP, HTTP) pour exporter l'arborescence d'installation ;
 - configurer sur le serveur TFTP les fichiers nécessaires pour l'initialisation PXE ;
 - configurer l'adresse MAC du port réseau du serveur pour initialiser à partir de la configuration PXE ;

- configurer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
- Pour utiliser WDS afin de procéder à l'installation, vous devez :
 - ajouter les pilotes de périphériques système requis à l'image `install.wim` et, si nécessaire, à l'image `boot.wim` ;

Pour des directives sur l'ajout de pilotes aux images d'installation WIM, voir l'[annexe E](#).

- obtenir le mot de passe de l'administrateur WIM.

▼ Installer Windows Server 2008 (SP2 ou R2) à l'aide de PXE

1. Réinitialisez ou allumez le serveur.

- **À partir de l'interface Web ILOM**, sélectionnez l'onglet Remote Power (Alimentation à distance) --> Remote Power Control (Contrôle d'alimentation à distance), puis sélectionnez Reset (Réinitialiser) dans la zone de liste Select Action (Sélectionner une action).
- **À partir du serveur local**, appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le panneau avant pour éteindre le serveur, puis appuyez de nouveau sur le bouton pour remettre le serveur sous tension.
- **À partir de la CLI ILOM**, saisissez : **reset /SYS**
- **Dans la CLI d' ILOM sur un CMM**, tapez : **reset /CH/BLn/SYS**
- Où *n* est le nombre de module de serveur dans le châssis.

L'écran BIOS apparaît.

Remarque – Les événements suivants se produisent très vite ; en conséquence, une concentration particulière est requise pour les étapes suivantes. Surveillez ces messages avec attention, comme ils ne restent affichés qu'un court instant. Vous pouvez agrandir la taille de votre écran pour éliminer les barres de défilement.

2. Appuyez sur F8 pour spécifier un périphérique d'initialisation temporaire.

Le menu Please Select Boot Device (Sélectionner le périphérique d'initialisation) apparaît.

- 3. Dans le menu Please Select Boot Device (Sélectionner le périphérique d'initialisation), sélectionnez le périphérique d'initialisation PXE adéquat et appuyez sur Entrée.**

Notez que le périphérique est le port réseau physique configuré pour communiquer avec le serveur d'installation réseau.

La boîte de dialogue Boot Agent (Agent d'initialisation) apparaît.

- 4. Dans la boîte de dialogue Boot Agent (Agent d'initialisation), appuyez sur F12 pour initialiser un service réseau.**
- 5. Continuez l'installation réseau WDS normale de Windows Server 2008 SP2 ou R2.**

Pour des informations supplémentaires, consultez la documentation des Services de déploiement Windows de Microsoft.

- 6. Lorsque l'installation est terminée, passez au [chapitre 4](#) pour effectuer les tâches de postinstallation.**

Postinstallation de Windows Server 2008

Après l'installation du système d'exploitation Windows Server 2008 (SP2 ou R2) et la réinitialisation du serveur, passez en revue les tâches de postinstallation suivantes et, si nécessaire, effectuez celles applicables à votre serveur.

- [Installation des pilotes de périphériques critiques et des logiciels supplémentaires, page 30](#)
 - [Installation du logiciel supplémentaire, page 31](#)
 - [Configuration de la prise en charge de TPM, page 33](#)
 - [Configuration de groupement Intel NIC, page 34](#)
-

Avant de commencer

Les procédures de ce chapitre supposent que vous avez :

- installé le système d'exploitation Microsoft Windows Server ;
- obtenu une copie du DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes).

Si vous n'avez pas le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes), vous pouvez télécharger l'image ISO la plus récente de ce DVD à partir du site de téléchargement du produit. Pour des instructions, voir [l'annexe D](#).

Installation des pilotes de périphériques critiques et des logiciels supplémentaires

Un assistant d'installation est fourni sur le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes) pour installer les pilotes de périphériques spécifiques au serveur et les logiciels supplémentaires. Les pilotes de périphériques spécifiques au serveur sont fournis pour prendre en charge des périphériques matériels en option installés sur votre serveur.

▼ Installer les pilotes de périphériques spécifiques au serveur

1. Insérez le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes) dans un lecteur de DVD USB local ou distant et effectuez l'une des opérations suivantes :

- **Si le DVD démarre automatiquement**, cliquez sur `Install Drivers and Supplemental Software` (Installer les pilotes et logiciels supplémentaires).
- **Si le DVD ne démarre pas automatiquement**, accédez à l'un des dossiers suivants contenant le fichier `InstallPack` approprié (par exemple, `InstallPack_1_0_1.exe`) et double-cliquez sur celui-ci.
 - `<DVD>/Windows/W2K8/Packages`
 - `<DVD>/Windows/W2K8R2/Packages`La boîte de dialogue `Server Installation Package` (Package d'installation serveur) apparaît.

2. Dans la boîte de dialogue `Server Installation Package` (Package d'installation serveur), cliquez sur `Next` (Suivant) pour accepter les éléments installables par défaut.

Remarque – Il est recommandé de toujours accepter les éléments installables par défaut pour garantir que les versions les plus récentes des pilotes sont installées.

L'avis `Install Pack` (Installer le pack) apparaît.

3. Lisez le message de cette boîte de dialogue, puis cliquez sur `Next` (Suivant).

La boîte de dialogue `Welcome to the Sun Fire Installation Wizard` (Bienvenue dans l'assistant d'installation Sun Fire) s'affiche.

4. Dans la boîte de dialogue **Welcome to the Sun Fire Installation Wizard (Bienvenue dans l'assistant d'installation Sun Fire)**, cliquez sur **Next** (Suivant).

La page End User License Agreement (Contrat de licence utilisateur final) s'affiche.

5. Dans la page **End User License Agreement (Contrat de licence utilisateur final)**, sélectionnez **I Accept This Agreement** (J'accepte ce contrat), puis cliquez sur **Next** (Suivant).

Les pilotes spécifiques à la plate-forme sont installés. Une coche verte signifie que chaque pilote a été correctement installé.

6. Dans la boîte de dialogue **Driver Installation Pack (Pack d'installation des pilotes)**, cliquez sur **Finish** (Terminer).

La boîte de dialogue System Settings Change (Modification des paramètres système) s'affiche.

Remarque – Si vous envisagez d'installer un logiciel supplémentaire (fortement recommandé), ne redémarrez pas votre système à ce stade. Une fois le logiciel supplémentaire installé, vous serez invité à redémarrer le système.

7. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous avez accepté les éléments installables par défaut à l'étape 2, cliquez sur **No** (Non) pour passer à la procédure [Installation du logiciel supplémentaire, page 31](#).
- Si vous n'installez pas de logiciel supplémentaire, cliquez sur **Yes** (Oui) pour redémarrer l'ordinateur.

Installation du logiciel supplémentaire

Il existe des composants logiciels supplémentaires disponibles pour votre module serveur Sun Blade. Vous avez deux options pour l'installation :

- **Typical (Standard)** : installe tous les logiciels supplémentaires applicables à votre module serveur.
- **Custom (Personnalisé)** : installe uniquement les logiciels supplémentaires sélectionnés.

Le **TABLEAU 4-1** identifie les composants logiciels supplémentaires disponibles pour votre serveur.

TABLEAU 4-1 Logiciel supplémentaire en option du pack d'installation

Composants logiciels supplémentaires disponibles	Serveurs avec contrôleur RAID intégré LSI	Serveurs avec contrôleur de disque intégré Intel
<p>LSI MegaRAID Storage Manager (Gestionnaire de stockage MegaRAID LSI), cliquez sur Yes (Oui) pour redémarrer l'ordinateur.</p> <p>Vous permet de configurer, de contrôler et de maintenir le RAID sur l'adaptateur de bus hôte RAID interne SAS (HBA).</p>	Typical (Standard)	Non applicable
<p>IPMItool command-line utility</p> <p>L'utilitaire de ligne de commande IPMItool lit le référentiel des données des capteurs (SDR) et affiche les valeurs des capteurs, lit le journal des événements système (SEL) et les informations d'inventaire des unités remplaçables sur site (FRU) ; il permet également d'obtenir et de définir les paramètres de configuration du réseau local et d'exécuter les opérations de contrôle de l'alimentation du châssis via le BMC, également appelé processeur de service (SP).</p>	Typical (Standard)	Typical (Standard)
<p>Intel NIC Teaming (Groupement Intel NIC)</p> <p>Permet le regroupement des interfaces réseau sur un serveur en groupe de ports physiques appelé interface virtuelle.</p>	Typical (Standard)	Typical (Standard)

▼ Installer les logiciels supplémentaires



Attention – Si vous avez déjà installé les logiciels supplémentaires, il ne seront pas nécessairement réinstallés si vous réexécutez l'installation. Cela peut se traduire par la suppression des composants. Lors de l'installation des logiciels supplémentaires, examinez attentivement les boîtes de dialogue pour obtenir les résultats souhaités.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous *n'avez pas* sélectionné **Supplemental Software (Logiciels supplémentaires)** dans la procédure [Installation des pilotes de périphériques critiques et des logiciels supplémentaires, page 30](#), retournez à cette procédure et réexécutez-la en acceptant cette fois-ci les paramètres par défaut à l'**étape 2** (par défaut les logiciels supplémentaires sont installés), puis sélectionnez **No (Non)** à l'**étape 7**.

- Si vous *avez* sélectionné **Supplemental Software (Logiciels supplémentaires)** dans la boîte de dialogue Server Installation Package (Package d'installation serveur) à l'étape 2 de [Installation des pilotes de périphériques critiques et des logiciels supplémentaires, page 30](#), et sélectionné **No (Non)** à l'étape 7, la boîte de dialogue Install Pack Supplemental Software (Installer les logiciels supplémentaires du pack) apparaît. Passez à l'étape 2.
2. **Dans la boîte de dialogue Install Pack Supplemental Software (Installer les logiciels supplémentaires du pack), cliquez sur Next (Suivant) pour accepter les paramètres standard ou sélectionnez Custom (Personnalisé) pour choisir les options à installer (voir la description des logiciels supplémentaires dans le [TABLEAU 4-1](#)).**

L'assistant Component Installation (Installation des composants) vous guidera pendant l'installation de chacun des composants logiciels supplémentaires sélectionnés.
 3. **Une fois les logiciels supplémentaires installés, cliquez sur Finish (Terminer).**
 4. **Cliquez sur Yes (Oui) dans la boîte de dialogue System Settings Change (Modification des paramètres système) pour redémarrer votre système.**

Si vous avez exécuté le Sun Server Installation Package (Package d'installation de serveur Sun) à partir du DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes), retirez le DVD de votre système.

Configuration de la prise en charge de TPM

Si vous comptez utiliser le Module de plate-forme sécurisée (TPM) fourni avec Windows 2008, vous devez configurer le module serveur Sun Blade X 6270 M2 pour la prise en charge de cette fonction. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section de prise en charge des informations TPM du *Manuel de maintenance du module serveur Sun Blade X6720 M2 (Sun Blade X6720 M2 Server Module Service Manual)* (821-0499).

Remarque – TPM vous permet d'administrer le matériel de sécurité TPM du serveur. Pour des informations supplémentaires sur l'implémentation de cette fonction, consultez la documentation sur la gestion du module de plate-forme sécurisée Windows.

Configuration de groupement Intel NIC

Pour obtenir davantage d'informations sur la configuration de groupement NIC pour votre environnement, consultez la page Web Intel Connectivity dans Advanced Networking Services—Teaming, à l'adresse suivante :

<http://support.intel.com/support/network/sb/CS-009747.htm>

En outre, vous pouvez télécharger l'ensemble complet des guides d'utilisateur des connexions réseau Intel pour les cartes réseau de votre serveur à l'adresse suivante :

<http://support.intel.com/support/network/sb/cs-009715.htm>

PARTIE II Références pour l'administrateur système Windows Server

Consultez les références pour administrateur système suivantes, si nécessaire, pour effectuer ou achever l'installation du système d'exploitation Windows Server 2008 (SP2 ou R2).

Description	Lien
Directives pour sélectionner et configurer un environnement d'installation afin de déployer le programme d'installation de Windows Server.	Annexe A
Liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge sur le module serveur Sun Blade X6270 M2 au moment de la publication	Annexe B
Instructions pour vérifier que les propriétés BIOS par défaut sont définies avant de procéder à l'installation de Windows Server.	Annexe C
Instructions pour télécharger la dernière version de l'image ISO du DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes).	Annexe D
Instructions pour utilisateurs avancés qui préfèrent incorporer les pilotes spécifiques au serveur dans un fichier WIM (Windows Imaging Format).	Annexe E
Directives pour déterminer les ports réseau actifs de votre serveur et les faire correspondre à des noms de périphérique Windows.	Annexe F

Méthodes d'installation prises en charge

Pour déterminer la meilleure méthode d'installation de Windows sur votre serveur, considérez les options suivantes récapitulées dans cette annexe :

- [Résultats sur la console, page 38](#)
- [Média d'initialisation de l'installation, page 40](#)
- [Cibles d'installation, page 43](#)

Résultats sur la console

Le [TABLEAU A-1](#) répertorie les consoles que vous pouvez utiliser pour capturer la sortie et l'entrée de l'installation du système d'exploitation.

TABLEAU A-1 Options de console pour procéder à une installation de SE

Console	Description	Condition d'installation
Console locale	<p>Vous pouvez installer le SE et administrer le serveur en reliant une console locale directement au serveur SP.</p> <p>Exemples de consoles locales :</p> <ul style="list-style-type: none">• Console série• Console VGA, avec clavier et souris USB	<ol style="list-style-type: none">1. Reliez une console locale au serveur. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Connexion de périphériques au serveur" dans le <i>Module serveur Sun Blade X6270 M2 Guide d'installation</i> (821-2390) et à l'annexe C du <i>Module serveur Sun Blade X6270 M2 Manuel d'entretien</i> (821-0499).2. À partir de l'invite ILOM, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ILOM.3. Pour les consoles série uniquement, établissez une connexion au port série de l'hôte en saisissant <code>start /SP/console</code>. La sortie vidéo est automatiquement routée vers la console locale. <p>Pour plus de détails sur la création d'une connexion au processeur de service (SP) du serveur, reportez-vous au <i>Guide des concepts Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 (Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 Concepts Guide)</i> (820-6410).</p>

TABLEAU A-1 Options de console pour procéder à une installation de SE (*suite*)

Console	Description	Condition d'installation
Console à distance	<p>Vous pouvez installer le SE et administrer le serveur à partir d'une console distante en établissant une connexion réseau au serveur SP.</p> <p>Exemples de consoles distantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Connexion de client Web en utilisant l'application ILOM Remote Console (Console distante ILOM)• Connexion de client SSH en utilisant une console série	<ol style="list-style-type: none">1. Affichez ou établissez une adresse IP pour le serveur SP. Pour plus d'informations, reportez-vous au <i>Module serveur Sun Blade X6270 M2 Guide d'installation</i> (821-2390).2. Affichez ou établissez une connexion entre une console distante et le serveur SP :<ul style="list-style-type: none">• Pour une connexion de client Web, procédez ainsi : 1) dans un navigateur Web, tapez l'adresse IP du serveur SP ; 2) connectez-vous à l'interface Web ILOM ; 3) redirigez la sortie vidéo du serveur vers le client Web en lançant la ILOM Remote Console (Console à distance ILOM) ; 4) activez la redirection des périphériques (souris, clavier, etc.) dans le menu Device (Périphérique).• Pour une connexion de client SSH, procédez ainsi : 1) à partir d'une console série, établissez une connexion SSH au SP (<code>ssh root@adresseIP</code>) du serveur ; 2) connectez-vous à ILOM; 3) redirigez la sortie série du serveur vers le client SSH en tapant <code>start /SP/console</code>. <p>Pour plus d'informations sur la création d'une connexion à distance au SP ILOM ou sur l'utilisation d'ILOM Remote Console, reportez-vous au <i>Guide des concepts Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 (Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 Concepts Guide)</i> (820-6410).</p>

Média d'initialisation de l'installation

Vous pouvez lancer l'installation du système d'exploitation sur un serveur en initialisant une source de support d'installation locale ou distante. Le [TABLEAU A-2](#) identifie les sources de média pris en charge et les conditions de configuration de chaque source.

TABLEAU A-2 Options de média d'initialisation pour procéder à une installation de SE

Support d'installation	Description	Condition d'installation
Média d'initialisation local	<p>Un média d'initialisation local nécessite un périphérique de stockage intégré sur le serveur ou un périphérique de stockage externe relié au serveur.</p> <p>Sources de média d'initialisation de SE locales prises en charge :</p> <ul style="list-style-type: none">• Média d'installation CD/DVD et, si applicable, pilotes de périphériques sur disquette	<ol style="list-style-type: none">1. Si le serveur ne possède pas de périphérique de stockage intégré, reliez le périphérique de stockage adéquat au panneau avant du serveur avec le câble à dongle.2. Pour plus d'informations sur la procédure de connexion des périphériques locaux au serveur, reportez-vous à la section "Connexion de périphériques au serveur" du <i>Module serveur Sun Blade X6270 M2 Guide d'installation</i> (821-2390) et à l'Annexe C du <i>Module serveur Sun Blade X6270 M2 Manuel d'entretien</i>(821-0499).

TABLEAU A-2 Options de média d'initialisation pour procéder à une installation de SE (suite)

Support d'installation	Description	Condition d'installation
Média d'initialisation à distance	<p>Avec un média à distance, vous devez initialiser l'installation via le réseau. Vous pouvez lancer l'installation réseau à partir d'un périphérique de stockage d'initialisation redirigé ou d'un autre système réseau qui exporte l'installation via le réseau en utilisant un environnement d'exécution de pré-initialisation (PXE).</p> <p>Sources de média d'initialisation de SE distantes prises en charge :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Média d'installation CD/DVD et, si applicable, pilotes de périphériques sur disquette • Image d'installation ISO de CD/DVD et, si applicable, pilotes de périphériques sur image ISO de disquette • Image d'installation automatisée (requiert une initialisation PXE) 	<p>Pour rediriger le média d'initialisation à partir d'un périphérique de stockage distant, procédez ainsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Insérez le média d'initialisation dans le périphérique de stockage, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> Pour un CD/DVD, insérez le média dans le lecteur de CD/DVD intégré ou externe. Pour une image ISO de CD/DVD, vérifiez que l'image est facilement accessible sur un emplacement réseau partagé. Pour une image ISO de disquette de pilotes de périphériques, vérifiez que l'image est facilement accessible sur un emplacement réseau partagé ou sur une clé USB. Pour une disquette de pilotes de périphériques, insérez la disquette dans l'unité de disquette externe. 2. Établissez une connexion de client Web au serveur ILOM SP et lancez l'application ILOM Remote Console (Console distante ILOM). Pour plus de détails, voir « Conditions d'installation pour une connexion de client Web » dans le TABLEAU A-1. 3. Dans le menu Device (Périphérique) de l'application ILOM Remote Console (Console distante ILOM), spécifiez l'emplacement du média d'initialisation, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> Pour un média d'initialisation de type CD/DVD, sélectionnez CD-ROM. Pour un média d'initialisation de type image ISO de CD/DVD, sélectionnez CD-ROM Image. Pour un média d'initialisation des pilotes de périphériques de type disquette, sélectionnez Floppy. Pour un média d'initialisation des pilotes de périphériques de type image de disquette, si applicable, sélectionnez Floppy Image. <p>Pour plus d'informations sur ILOM Remote Console, reportez-vous au <i>Guide des concepts Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 (Oracle Integrated Lights Out Manager ILOM 3.0 Concepts Guide)</i> (820-6410).</p>

TABLEAU A-2 Options de média d'initialisation pour procéder à une installation de SE (*suite*)

Support d'installation	Description	Condition d'installation
Média d'initialisation à distance (<i>suite</i>)	<p>Remarque - Une image d'installation automatisée vous permet d'effectuer l'installation du SE sur plusieurs serveurs. Une image d'installation automatisée vous garantit l'uniformité de la configuration sur plusieurs serveurs.</p> <p>Ce type d'installation utilise la technologie PXE (environnement d'exécution de pré-initialisation) pour permettre aux clients sans système d'exploitation de s'initialiser à distance sur le serveur de l'installation automatisée qui effectue l'installation du système d'exploitation.</p>	<p>Pour effectuer l'installation en utilisant PXE, procédez ainsi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Configurez le serveur réseau pour exporter l'installation via une initialisation PXE.2. Rendez le média d'installation du SE accessible pour une initialisation PXE. Si vous utilisez une image d'installation du SE automatisée, vous devez créer et fournir cette image, par exemple :<ul style="list-style-type: none">— Image Solaris JumpStart ;— Image RHEL KickStart ;— Image SLES AutoYaST ;— Image Windows WDS.Pour des instructions détaillées sur l'automatisation du processus d'installation, voir la documentation du fournisseur du système d'exploitation.3. Pour initialiser le support d'installation, sélectionnez l'interface d'initialisation PXE comme périphérique d'initialisation temporaire. Pour plus d'informations, voir Installation de Windows Server en utilisant une initialisation réseau PXE, page 25.

Cibles d'installation

Le [TABLEAU A-3](#) identifie les cibles d'installation prises en charge que vous pouvez utiliser pour installer un système d'exploitation.

TABLEAU A-3 Cibles d'installation du SE

Cible d'installation	Description	Condition d'installation	SE pris en charge
Unité de disque dur local (HDD) ou Disque dur électronique (SSD)	Vous pouvez installer le système d'exploitation sur l'une des unités de disque dur ou de disque électronique installées sur le serveur.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le disque HDD ou SSD est correctement installé et alimenté sur le serveur. <p>Pour plus d'informations sur l'installation et la mise sous tension d'un disque HDD ou SSD, reportez-vous au <i>Manuel d'entretien du module serveur Sun Blade X6270 M2 (Sun Blade X6270 M2 Server Module Service Manual)</i> (821-0499).</p>	<ul style="list-style-type: none">Tous les systèmes d'exploitation pris en charge répertoriés en Annexe B.
Périphérique de réseau de stockage (SAN) Fibre Channel (FC)	Pour les serveurs équipés d'adaptateurs de bus hôte (HBA) Fibre Channel PCIe, vous pouvez installer le système d'exploitation sur un périphérique de stockage FC externe.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que l'adaptateur HBA PCIe FC est correctement installé dans le serveur. <p>Pour plus d'informations sur l'installation de l'option dans votre serveur, reportez-vous au <i>Manuel d'entretien du module serveur Sun Blade X6270 M2 (Sun Blade X6270 M2 Server Module Service Manual)</i> (821-0499).</p> <ul style="list-style-type: none">Le SAN doit être installé et configuré pour que le stockage soit visible par l'hôte. <p>Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la documentation fournie avec l'adaptateur HBA FC.</p>	<ul style="list-style-type: none">Tous les systèmes d'exploitation répertoriés en Annexe B.

Systemes d'exploitation pris en charge

Le [TABLEAU B-1](#) de cette annexe décrit les systemes d'exploitation pris en charge sur le module serveur Sun Blade X6270 M2 au moment de la publication de ce document.

Pour une liste mise à jour des derniers systemes d'exploitation pris en charge sur le module serveur Sun Blade X6270 M2, consultez le site Web suivant :

<http://www.oracle.com/goto/x6270m2>

Systèmes d'exploitation pris en charge

Le Module serveur Sun Blade X6270 M2 prend en charge l'installation et l'utilisation des systèmes d'exploitation suivants ou de leur version ultérieure.

TABLEAU B-1 Systèmes d'exploitation pris en charge

Système d'exploitation	Version prise en charge	Infos supplémentaires
Windows	<ul style="list-style-type: none">• Microsoft Windows Server 2008 SP2, Standard Edition (64 bits)• Microsoft Windows Server 2008 SP2, Enterprise Edition (64 bits)• Microsoft Windows Server 2008 SP2, Datacenter Edition (64 bits)• Microsoft Windows Server 2008 R2, Standard Edition (64 bits)• Microsoft Windows Server 2008 R2, Enterprise Edition (64 bits)• Microsoft Windows Server 2008 R2, Datacenter Edition (64 bits)	<ul style="list-style-type: none">• Chapitre 3
Linux, Oracle Solaris, Virtual Machine Software	<ul style="list-style-type: none">• Oracle Enterprise Linux (OEL) 5.4 (64 bits)• SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10 SP 3 (64 bits)• SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 (64 bits)• Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL) 5.4 (64 bits)• Oracle Solaris 10 10/09• Oracle VM 2.2.1• VMware ESX and ESXi 4.0 Update 1	<ul style="list-style-type: none">• <i>Guide d'installation du module serveur Sun Blade X6270 M2 pour les systèmes d'exploitation Linux, Virtual Machine Software et Oracle Solaris(821-2393)</i>

Valeurs BIOS par défaut pour les nouvelles installations

Pour installer un nouveau système d'exploitation sur une unité de disque, vérifiez que les paramètres BIOS suivants sont correctement configurés avant de procéder à l'installation :

- System time (Heure système)
- System date (Date système)
- Boot order (Ordre d'initialisation)

Vérification des valeurs par défaut de fabrique du BIOS

Dans l'utilitaire de configuration du BIOS, vous pouvez définir des valeurs par défaut optimales, et afficher et éditer les paramètres BIOS, si nécessaire. Toute modification effectuée dans l'utilitaire de configuration du BIOS (en appuyant sur F2) reste permanente jusqu'à nouvelle modification.

En plus de la touche F2 qui vous permet d'afficher ou d'éditer les paramètres BIOS du système, vous pouvez utiliser la touche F8 durant le démarrage du BIOS pour spécifier un périphérique d'initialisation temporaire. Si vous utilisez F8 pour définir un périphérique d'initialisation temporaire, cette modification n'a d'effet que sur l'initialisation en cours du système. Le périphérique d'initialisation permanent spécifié via la touche F2 prendra effet après l'initialisation à partir du périphérique d'initialisation temporaire.

Avant de commencer

Assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies avant d'accéder à l'utilitaire de configuration du BIOS.

- Le serveur est équipé d'une unité de disque dur (HDD) ou d'un disque dur électronique (SSD).
- Le disque HDD ou SSD est correctement installé dans le serveur. Pour plus de détails, reportez-vous au *Sun Blade X6270 M2 Server Module Service Manual (Manuel d'entretien du module serveur Sun Blade X6270 M2)*(821-0499).
- Une connexion de console est établie avec le serveur. Pour plus d'informations, voir [Options de console pour procéder à une installation de SE, page 38](#).

▼ Afficher ou éditer les paramètres BIOS pour de nouvelles installations

1. Réinitialisez le serveur.

Par exemple :

- **À partir de l'interface Web ILOM**, sélectionnez l'onglet Remote Control (Contrôle à distance) --> Remote Power Control (Contrôle d'alimentation à distance), puis sélectionnez Reset (Réinitialiser) dans la zone de liste Select Action (Sélectionner une action).
- **À partir du serveur local**, appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le panneau avant pour éteindre le serveur, puis appuyez de nouveau sur le bouton pour remettre le serveur sous tension.
- **À partir de la CLI ILOM**, saisissez : **reset /SYS**
- **Dans la CLI d' ILOM sur un CMM**, tapez : **reset /CH/BLn/SYS**
Où *n* est le nombre de module serveur dans le châssis.

2. À l'invite dans l'écran BIOS, appuyez sur F2 pour accéder à l'utilitaire de configuration du BIOS.

Au bout de quelques instants, l'utilitaire de configuration du BIOS s'affiche.

3. Pour s'assurer que les valeurs par défaut de fabrique sont définies, procédez comme suit :

a. Appuyez sur F9 pour charger automatiquement les paramètres par défaut optimaux de fabrique.

Un message apparaît, vous invitant à continuer cette opération en sélectionnant OK ou à l'annuler en sélectionnant CANCEL.

- b. Dans le message, mettez en surbrillance OK, puis appuyez sur Entrée.**
L'écran de l'utilitaire de configuration du BIOS apparaît avec le curseur en surbrillance dans le champ d'heure système.
- 4. Dans l'utilitaire de configuration du BIOS, procédez comme suit pour éditer les valeurs d'heure et de date système.**
- a. Mettez en surbrillance les valeurs que vous souhaitez modifier.**
Utilisez les flèches vers le haut ou le bas pour changer la sélection entre heure et date système.
- b. Pour modifier les valeurs dans les champs en surbrillance, utilisez les touches suivantes :**
- Plus (+) pour incrémenter la valeur actuelle affichée.
 - Moins (-) pour décrémenter la valeur actuelle affichée.
 - ENTRÉE pour déplacer le curseur vers le champ suivant.
- 5. Pour accéder aux paramètres d'initialisation, sélectionnez le menu Boot.**
Le menu Boot Settings (Paramètres d'initialisation) apparaît.
- 6. Dans le menu Boot Settings (Paramètres d'initialisation), utilisez la flèche vers le bas pour sélectionner Boot Device Priority (Priorité des périphériques d'initialisation), puis appuyez sur Entrée.**
Le menu Boot Device Priority (Priorité des périphériques d'initialisation) affiche dans l'ordre les périphériques d'initialisation connus. Le premier périphérique de la liste détient la priorité d'initialisation la plus élevée.
- 7. Dans le menu Boot Device Priority (Priorité des périphériques d'initialisation), procédez comme suit pour éditer l'entrée du premier périphérique d'initialisation de la liste :**
- a. Utilisez les flèches vers le haut et le bas pour sélectionner la première entrée dans la liste, puis appuyez sur Entrée.**
- b. Dans le menu Options, utilisez les flèches vers le haut ou le bas pour sélectionner le périphérique d'initialisation permanent par défaut, puis appuyez sur Entrée.**

Remarque – Vous pouvez changer l'ordre d'initialisation d'autres périphériques dans la liste en répétant les étapes 7a et 7b pour chaque entrée de périphérique à modifier.

Les périphériques sont listés dans le menu Boot Device Priority (Priorité des périphériques d'initialisation) et dans le menu Options au format : *type de périphérique, indicateur d'emplacement et chaîne ID du produit.*

8. Pour enregistrer les modifications et quitter l'utilitaire de configuration du BIOS, appuyez sur F10.

Ou bien, enregistrez les modifications et quittez l'utilitaire de configuration du BIOS en sélectionnant Save (Enregistrer) dans le menu Exit (Quitter). Un message apparaît vous invitant à enregistrer les modifications et quitter la configuration.

Dans la boîte de dialogue du message, sélectionnez OK, puis appuyez sur Entrée.

Remarque – Sur la console distante ILOM, F10 est capturé par le SE local. Vous devez utiliser l'option F10 listée dans le menu déroulant Keyboard (Clavier) disponible en haut de la console.

Téléchargement de l'image ISO du DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes)

Utilisez les instructions de téléchargement de cette annexe si le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes) n'a pas été fourni avec votre serveur ou pour vérifier si le DVD fourni contient le microprogramme et les outils les plus récents pour votre serveur.

Procédure de téléchargement de l'image ISO

Suivez les étapes de la procédure ci-dessous pour télécharger l'image ISO du DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes).

▼ Télécharger l'image ISO du DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes)

1. Allez sur le site Web du module serveur Sun Blade X6270 M2 et accédez au lien de téléchargement du CD Tools and Driver (Outils et pilotes) :
<http://www.oracle.com/goto/x6270m2>
2. Sélectionnez et téléchargez l'image ISO du DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes) vers un emplacement réseau accessible ou un emplacement de stockage local.

- 3. Préparez l'image ISO pour l'installation avec l'une des méthodes suivantes :**
- Créez un DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes) à l'aide d'un logiciel tiers.
 - Utilisez les KVM à distance (ILOM Remote Console) pour monter l'image ISO.

Incorporation de pilotes de périphériques dans des images WIM Windows Server 2008 pour les Services de déploiement Windows

Cette section est destinée aux administrateurs système avancés qui doivent incorporer des pilotes de périphériques Windows Server 2008 (SP2 ou R2) dans des fichiers WIM (Windows Imaging Format).

Cette annexe suppose que l'administrateur système utilise les Services de déploiement Windows (WDS) pour déployer l'installation de Windows Server 2008 (SP2 ou R2) en réseau.

Remarque – Cette annexe n'est pas conçue comme un didacticiel sur WDS ou WSIM (Windows System Imaging Manager) de Microsoft. Pour des informations détaillées sur WDS ou WSIM, voir la documentation de Microsoft correspondante.

Les rubriques de cette section comprennent :

- [Mise en route, page 54](#)
 - [Emplacement des pilotes de périphériques sur le DVD Tools and Drivers \(Outils et pilotes\), page 54](#)
 - [Pilotes de périphériques à incorporer dans une image WIM, page 56](#)
 - [Présentation des conditions préalables et des tâches, page 57](#)
- [Procédures pour incorporer des pilotes dans une image WIM, page 59](#)
 - [Créer un script d'installation ImageUnattend.xml pour Windows Server 2008 \(SP2 ou R2\), page 60](#)
 - [Ajouter des pilotes de périphériques à l'image WIM Boot – Windows Server 2008 SP2 uniquement, page 64](#)

- [Mappage du script d'installation ImageUnattend.xml sur l'image d'installation de Windows Server 2008 \(SP2 ou R2\), page 68](#)

Mise en route

Les rubriques de cette section comprennent :

- [Emplacement des pilotes de périphériques sur le DVD Tools and Drivers \(Outils et pilotes\), page 54](#)
- [Pilotes de périphériques à incorporer dans une image WIM, page 56](#)
- [Présentation des conditions préalables et des tâches, page 57](#)

Emplacement des pilotes de périphériques sur le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes)

Le [TABLEAU E-1](#) identifie l'emplacement des répertoires de pilotes de périphériques sur le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes).

Remarque – Si vous n'avez pas le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes), vous pouvez télécharger l'image ISO de ce DVD. Pour en savoir plus, voir l'[annexe D](#).

TABLEAU E-1 Emplacement du répertoire des pilotes de périphériques sur le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes)

Pilotes de périphériques	Emplacement du répertoire sur le DVD Tools and Drivers
Pilote Intel Network	<ul style="list-style-type: none"> • Pour Windows 2008 R2 : windows\W2K8R2\drivers\NIC\intel • Pour Windows 2008 SP2 : windows\w2K8\drivers\NIC\intel
Pilote Aspeed	<ul style="list-style-type: none"> • Pour Windows 2008 R2 : windows\W2K8R2\drivers\display\aspeed • Pour Windows 2008 SP2 : windows\w2K8\drivers\display\aspeed
Pilote LSI MegaRAID : <ul style="list-style-type: none"> • Sun Storage 6 Go SAS RAID HBA, SG-SAS6-R-REM-Z • Sun Storage 6 Go SAS RAID HBA, SGX-SAS6-R-REM-Z • Sun Storage 6 Go SAS RAID HBA, SG-SAS6-R-EM-Z 	<ul style="list-style-type: none"> • windows/w2k8/drivers/64bit/hba/lsi/megaraid
Pilote LSI MPT2 : <ul style="list-style-type: none"> • Sun Storage 6 Go SAS HBA, SG-SAS6-REM-Z • Sun Storage 6 Go SAS HBA, SGX-SAS6-REM-Z • Sun Storage 6 Go SAS HBA, SG-SAS6-EM-Z 	<ul style="list-style-type: none"> • windows/w2k8/drivers/64bit/hba/lsi/mpt2
Contrôleur Intel ICH10	<ul style="list-style-type: none"> • Pour Windows 2008 R2 : windows\W2K8R2\drivers\64bit\HBA\intel • Pour Windows 2008 SP2 : windows\w2K8\drivers\64bit\HBA\intel

Pilotes de périphériques à incorporer dans une image WIM

Le **TABLEAU E-2** identifie les pilotes de périphériques à incorporer dans les images WIM Windows Server 2008 (SP2 ou R2). Notez que l'image WIM `boot` identifiée dans le tableau n'est requise que pour les installations de Windows Server 2008 SP2 et que l'image WIM `install` n'est requise que pour les installations de Windows Server 2008 SP2 et Windows Server 2008 R2.

Certaines des cartes en option HBA PCIe SAS répertoriées dans le **TABLEAU E-2** risquent de ne pas être disponibles à l'achat au moment de la publication. Pour déterminer les cartes en option HBA PCIe SAS prises en charge et disponibles à l'achat pour le module serveur Sun Blade X6270 M2, consultez le site Web suivant et accédez à la page appropriée : (<http://www.oracle.com/goto/x6270m2>).

TABLEAU E-2 Pilotes de périphériques à incorporer dans une image WIM

Pilotes de périphériques à incorporer	Windows Server 2008 (SP2 et R2) Ajouter à <code>install.wim</code>	Windows Server 2008 SP2 uniquement Ajouter à <code>boot.wim</code>
Pilotes Intel Network	X	X
Pilote Aspeed Graphic	X	
Option HBA SAS installée sur le serveur : <ul style="list-style-type: none"> • Sun Storage 6 Go SAS RAID HBA, SG-SAS6-R-REM-Z • Sun Storage 6 Go SAS HBA RAID, SGX-SAS6-R-REM-Z • Sun Storage 6 Go SAS RAID HBA, SG-SAS6-R-EM-Z • Sun Storage 6 Go SAS HBA, SG-SAS6-REM-Z • Sun Storage 6 Go SAS HBA, SGX-SAS6-REM-Z • Sun Storage 6 Go SAS HBA, SG-SAS6-EM-Z 	X	X
Contrôleur Intel ICH10	X	

Présentation des conditions préalables et des tâches

Avant de créer les images WIM de pilotes de périphériques pour Windows Server 2008 (SP2 ou R2), assurez-vous que les tâches suivantes sont effectuées dans l'ordre spécifié.

1. Installez et configurez les Services de déploiement Windows sur un serveur de votre réseau. Pour des instructions détaillées, téléchargez le manuel *Microsoft's Windows Deployment Services Step-by-Step Guide* à l'adresse suivante :

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=14CA18B1-B433-4F62-8586-B0A2096460EB&displaylang=en>.

2. Installez le Windows Automated Installation Kit (WAIK). Le WAIK contient des applications pour monter et modifier des images WIM, ainsi que des applications pour créer et modifier des scripts d'installation automatisée XML.

Microsoft fournit des téléchargements de WAIK distincts pour Windows Server 2008 SP2 et Windows Server 2008 R2. Les URL de ces téléchargements sont les suivantes :

- Windows Server 2008 SP2 :

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=94bb6e34?d890?4932?81a5?5b50c657de08>

- Windows Server 2008 R2 :

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=696dd665?9f76?4177?a811?39c26d3b3b34>

3. Localisez les pilotes de périphériques sur le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes). Pour des informations sur l'emplacement des pilotes de périphériques sur le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes), voir [Emplacement des pilotes de périphériques sur le DVD Tools and Drivers \(Outils et pilotes\)](#), page 54.

4. Établissez un référentiel de pilotes de périphériques partagé sur le réseau. Par exemple :

- Créez un référentiel de pilotes de périphériques contenant les pilotes Windows Server 2008 (SP2 ou R2).

Notez que pour les environnements d'installation WDS de Windows Server 2008, un référentiel de pilotes de périphériques, que vous pouvez modifier, est fourni. Notez que pour les environnements d'installation WDS de Windows Server 2003 SP2, aucun référentiel de pilotes de périphériques n'est fourni ; vous devez en créer un manuellement. L'exemple suivant montre comment définir la structure de répertoires pour un nouveau référentiel de pilotes de périphériques :

```
C:\unattend\drivers\{w2K8|W2k8R2}\catalogs\vendor\version  
où :
```

- unattend est le magasin automatique de pilotes de périphériques ;
 - drivers est le nom du répertoire de pilotes de périphériques ;
 - {W2K8 ou W2K8R2} est le nom du répertoire de pilotes de périphériques pour Windows Server 2008 (SP2 ou R2) ;
 - catalogs est le nom des fichiers catalogue pour Windows Server 2008 (SP2 ou R2) ;
 - vendor est le nom du répertoire du fournisseur de pilotes de périphériques ;
 - version est le nom du répertoire de la version de pilotes de périphériques.
- Assurez-vous que les répertoires (dossiers) du référentiel de pilotes de périphériques sont partagés et accessibles aux Services de déploiement Windows (WDS) durant l'installation en réseau.

Par exemple, les partages réseau de référentiel de pilotes de périphériques référencés dans cette annexe sont définis comme suit :

Dossier référentiel	Partages réseau
C:\Unattended\Drivers\W2K8	\\wds-server\W2K8-Drivers
C:\Unattended\Drivers\W2K8R2	\\wds-server\W2K8R2-Drivers

- Procédez à l'extraction des pilotes de périphériques Windows Server 2008 du DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes) et placez-les dans le référentiel de pilotes de périphériques.
- Pour des informations sur l'emplacement des pilotes de périphériques sur le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes), voir [Emplacement des pilotes de périphériques sur le DVD Tools and Drivers \(Outils et pilotes\)](#), page 54.
- Si vous n'avez pas le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes), vous pouvez télécharger l'image ISO de ce DVD. Pour plus d'informations, reportez-vous au [annexe D](#).

L'exemple suivant montre la structure de répertoires du référentiel de pilotes de périphériques après la copie d'un pilote HBA SAS (numéro de version de l'exemple : 1.19.2.64) du DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes) vers le référentiel :

Systeme d'exploitation	DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes)	Referentiel de pilotes de peripheriques
Windows Server 2008 SP2	Unité_DVD:\windows\W2K8\drivers\64bit\hba\lsi\mpt2	C:\unattend\drivers\W2K8\lsi\1.19.2.64
Windows Server 2008 R2	Unité_DVD:\windows\W2K8R2\drivers\64bit\hba\lsi\mpt2	C:\unattend\drivers\W2K8R2\lsi\1.19.2.64

5. Créez un script d'installation `imageunattend.xml` pour Windows Server 2008 (SP2 ou R2). Pour plus d'informations, voir [Créer un script d'installation ImageUnattend.xml pour Windows Server 2008 \(SP2 ou R2\)](#), page 60.
6. Pour les installations de Windows Server 2008 SP2 (uniquement), ajoutez les pilotes de périphériques d'initialisation requis décrits dans le [TABLEAU E-2](#) à `boot.wim`. Pour des détails sur l'ajout de pilotes de périphériques à `boot.wim`, voir [l'ajouter des pilotes de périphériques à l'image WIM Boot – Windows Server 2008 SP2 uniquement](#), page 64.
7. Mappez le script d'installation `imageunattend.xml` à l'image de Windows Server 2008. Pour plus d'informations, voir [Mappage du script d'installation ImageUnattend.xml sur l'image d'installation de Windows Server 2008 \(SP2 ou R2\)](#), page 68.
8. Pour les installations de Windows Server 2008 (SP2 ou R2), ajoutez les pilotes de périphériques requis décrits dans le [TABLEAU E-2](#) à l'image `install.wim`.

Procédures pour incorporer des pilotes dans une image WIM

Les procédures suivantes fournissent des directives pour ajouter des pilotes de périphériques à un fichier image WIM. Ces procédures doivent être effectuées dans l'ordre indiqué.

- [Créer un script d'installation ImageUnattend.xml pour Windows Server 2008 \(SP2 ou R2\)](#), page 60

- Ajouter des pilotes de périphériques à l'image WIM Boot – Windows Server 2008 SP2 uniquement, page 64
- Mappage du script d'installation ImageUnattend.xml sur l'image d'installation de Windows Server 2008 (SP2 ou R2), page 68

Avant de commencer

Avant d'effectuer les procédures de cette section, assurez-vous que les conditions décrites dans [Présentation des conditions préalables et des tâches, page 57](#) sont toutes satisfaites.

▼ Créer un script d'installation ImageUnattend.xml pour Windows Server 2008 (SP2 ou R2)

Suivez les étapes ci-après pour créer un script d'installation ImageUnattend.xml pour Windows Server 2008 (SP2 ou R2). Une fois le script d'installation généré, il est enregistré dans le référentiel de pilotes de périphériques.

Remarque – Le script d'installation ImageUnattend.xml (dans une procédure ultérieure de cette section) sera mappé à une image d'installation de Windows Server 2008 (SP2 ou R2). Après le mappage du script d'installation à l'image d'installation, cette dernière va installer les pilotes de périphériques spécifiés durant l'installation en réseau de Windows Server 2008 (SP2 ou R2).

1. **Insérez le DVD Windows Server 2008 (SP2 ou R2) dans le lecteur de DVD du système qui héberge les Services de déploiement Windows.**
2. **Copiez tous les fichiers catalogue de Windows Server 2008 (SP2 ou R2) dans le dossier Catalogs du référentiel de pilotes de périphériques.**

Par exemple :

```
copy Unité_DVD:\source\*.clg C:\Unattend\Drivers\{WSK8|W28R2}\Catalogs
```

3. **Lancez l'application Windows System Manager (Gestionnaire système Windows) et créez un nouveau script d'installation ImageUnattend.xml de la manière suivante :**

- a. **Cliquez sur** Start (Démarrer) --> All Programs (Tous les programmes) --> Microsoft Windows AIK --> Windows System Image Manager.


- b. Dans le volet **Answer File (Fichier de réponse)**, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **New Answer File (Nouveau fichier de réponse)**.
 - c. Si une boîte de message apparaît vous invitant à ouvrir une nouvelle image Windows maintenant, cliquez sur **No (Non)**.
4. Procédez comme suit pour spécifier le fichier catalogue Windows Server 2008 (SP2 ou R2) qui correspond à l'édition (Standard, Datacenter ou Enterprise) que vous installez :

- a. Dans le volet **Windows Image (Image Windows)**, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Select Windows Image (Sélectionner une image Windows)**.
- b. Dans la zone de liste **Files Type (Type de fichiers)**, sélectionnez les fichiers catalogue (*.clg), puis cliquez sur **Browse (Parcourir)** pour spécifier le dossier **Catalogs** dans le référentiel de pilotes de périphériques.

Assurez-vous de sélectionner le fichier catalogue qui correspond à l'édition de Windows Server 2008 (SP2 ou R2) que vous installez

Par exemple, pour Windows Server 2008 SP2 Datacenter, sélectionnez :


```
C:\Unattend\Drivers\{W2K8|W2K8R2}\Catalogs\
install_Windows_Server_2008_SERVERDATACENTER.clg
```

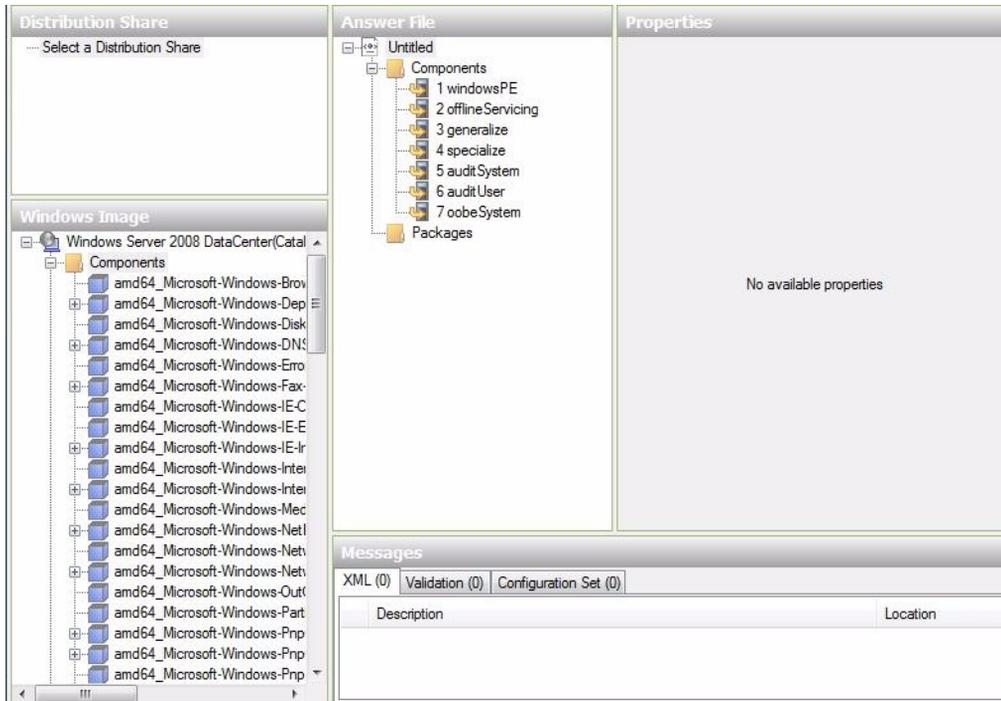

5. Procédez comme suit pour définir les packages de composant à pass 2 offlineServicing.

a. Dans le volet **Windows Image (Image Windows)**, développez `architecture_Microsoft-Windows-PnPCustomizationNonWinPE_version`.

b. Cliquez avec le bouton droit sur `PathAndCredentials` et sélectionnez **Add Setting to Pass 2 OfflineServicing** (Ajouter le paramètre à la passe 2 offlineServicing).

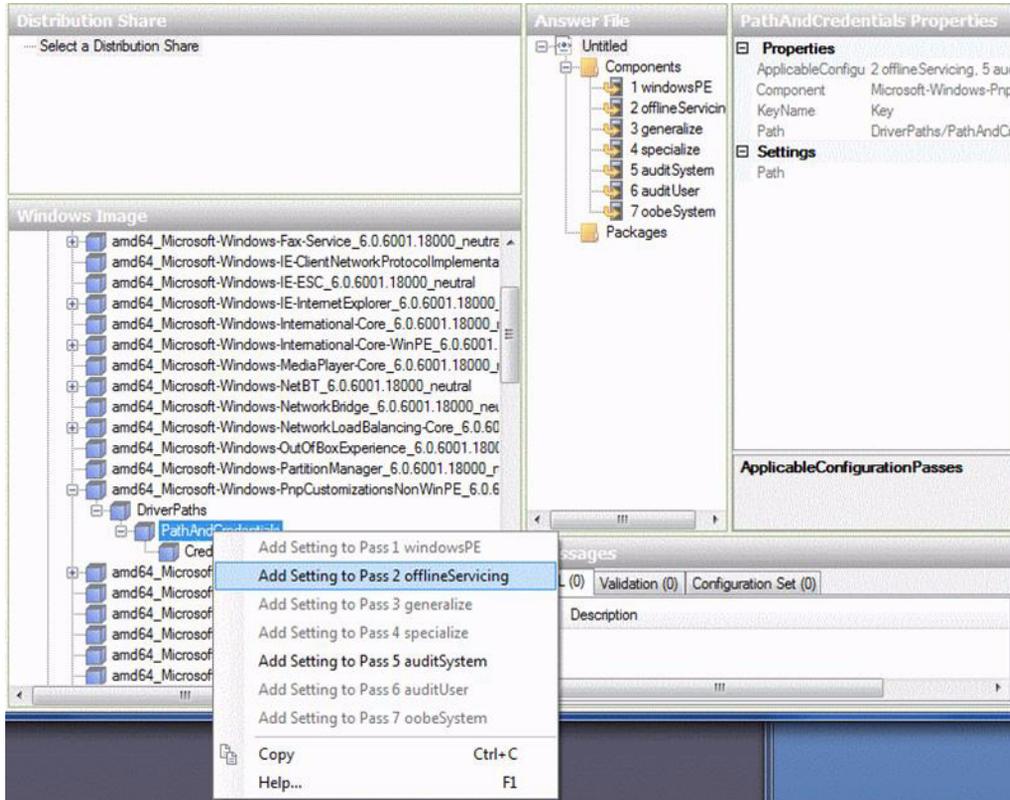

6. Répétez l'étape 5 pour chaque pilote de périphérique que vous voulez installer durant l'installation de Windows Server 2008 (SP2 ou R2).

Reportez-vous au [TABLEAU E-2](#) pour la liste des pilotes de périphériques à inclure dans le fichier `install.wim`.

7. Procédez comme suit pour spécifier une valeur de clé d'installation.

a. Dans le volet **Answer File (Fichier de réponse)**, développez `2 offlineServicing,architecture_Microsoft-Windows-PnPCustomizationsNonWinPE_version`.

b. Développez PathAndCredentials et entrez une valeur de clé de séquence et le chemin d'accès UNC aux pilotes de périphériques dans le référentiel.

Par exemple, pour ajouter le pilote de périphérique pour l'option Sun Storage SAS RAID HBA, saisissez :


Key 1

Path \\wds-server\W2K8-Drivers\Lsi\1.19.2.64

c. Dans la section Credential de chaque composant PathAndCredentials, développez le composant pour insérer le domaine UNC, le nom de connexion et le mot de passe (si requis) afin d'autoriser l'accès aux pilotes de périphériques stockés dans le référentiel.

Par exemple :

Domaine	Domaine UNC
Mot de passe	Mot_de_passe UNC
Nom d'utilisateur	Nom_utilisateur UNC

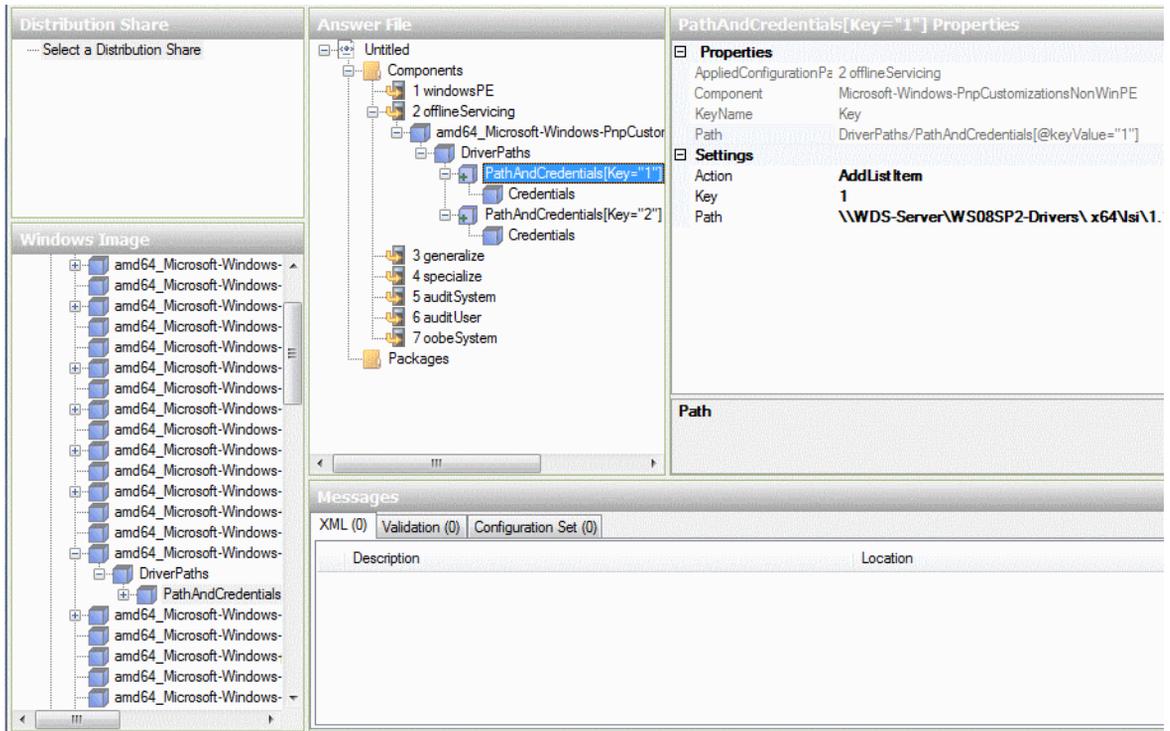

- d. Répétez les étapes 7a à 7c pour chaque pilote de périphérique que vous voulez installer durant l'installation de Windows Server 2008 (SP2 ou R2).
8. Validez le fichier `ImageUnattend.xml` à l'aide de l'application Windows System Image Manager (Gestionnaire d'images de système Windows) :
 - Dans l'application Windows System Image Manager (Gestionnaire d'images de système Windows), cliquez sur le menu `Tools` (Outils) et sélectionnez `Validate Answer File` (Valider le fichier de réponses).
Un message apparaît dans le volet Message indiquant l'absence d'avertissements ou d'erreurs.
9. Enregistrez le script d'installation `.xml` comme `ImageUnattend.xml` à l'aide de l'application Windows System Manager (Gestionnaire d'images de système Windows) :
 - a. Dans l'application Windows System Image Manager (Gestionnaire d'images de système Windows), cliquez sur le menu `File` (Fichier) et sélectionnez `Save Answer File as` (Enregistrer le fichier de réponses sous).
 - b. Enregistrez le script d'installation `.xml` dans le référentiel de pilotes de périphériques comme :
`c:\Unattend\Drivers\W2K8\Catalogs\ImageUnattend.xml`
 - c. Quittez l'application Windows System Image Manager (Gestionnaire d'images de système Windows).
10. La création du script de configuration `ImageUnattend.xml` est terminée. Passez à l'une des opérations suivantes :
 - Pour l'installation de Windows Server 2008 R2 : [Mappage du script d'installation `ImageUnattend.xml` sur l'image d'installation de Windows Server 2008 \(SP2 ou R2\)](#), page 68.
 - Pour les installations de Windows Server 2008 SP2, effectuez la procédure [Ajouter des pilotes de périphériques à l'image WIM Boot – Windows Server 2008 SP2 uniquement](#), page 64 avant de mapper le script d'installation `ImageUnattend.xml` à l'image `install.wim`.

▼ Ajouter des pilotes de périphériques à l'image WIM Boot – Windows Server 2008 SP2 uniquement

Remarque – Si vous procédez à une installation de Windows Server 2008 R2, sautez cette procédure. Les pilotes de périphériques ne sont pas requis pendant l'initialisation pour les installations Windows Server 2008 R2.

Pour les installations de Windows Server 2008 SP2 uniquement, effectuez les étapes suivantes pour ajouter le pilote de périphérique SAS HBA LSI approprié (MegaRAID ou MPT2) à l'image `boot.wim`. Notez que si le pilote de périphérique SAS HBA requis (comme décrit dans le [TABLEAU E-1](#) et le [TABLEAU E-2](#)) n'est pas ajouté à l'image `boot.wim`, l'installation de Windows Server 2008 SP2 échouera.


1. **Insérez le DVD Windows Server 2008 SP2 dans le lecteur de DVD du système qui héberge les Services de déploiement Windows.**
2. **Procédez comme suit pour lancer outil d'administration des Services de déploiement Windows et importer l'image WIM d'initialisation de Windows Server 2008 SP2.**

- a. **Cliquez sur** Start (Démarrer) --> All Programs (Tous les programmes) --> Windows Deployment Services (Services de déploiement Windows).

- b. **Cliquez avec le bouton droit sur** Boot Images (Images de démarrage) **et sélectionnez** Add a Boot Image (Ajouter une image de démarrage), **puis cliquez sur** Browse (Parcourir) **pour spécifier le fichier WIM d'initialisation de Windows Server 2008 SP2.**

Par exemple : `Unité_DVD:\sources\boot.wim`

Cliquez sur `Open` (Ouvrir), puis sur `Next` (Suivant).

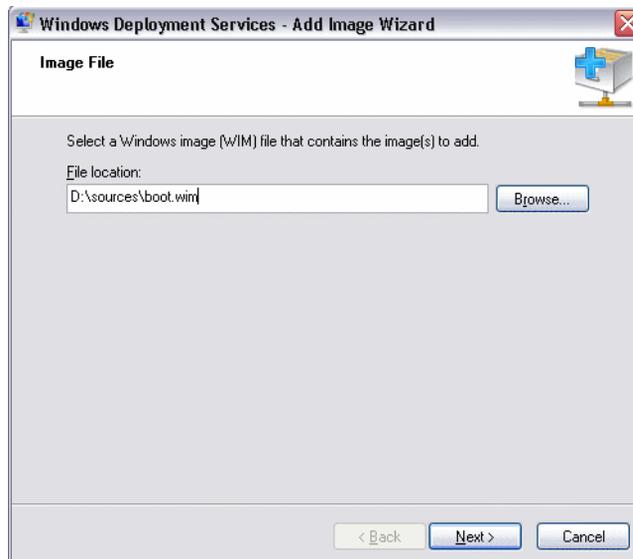


3. **Pour importer l'image d'initialisation de Windows Server 2008 SP2, cliquez sur** Next (Suivant) **deux fois, puis cliquez sur** Finish (Terminer).
4. **Désactivez l'image WIM d'initialisation de Windows Server 2008 SP2 à l'aide de l'outil d'administration des services de déploiement Windows :**

- Développez Boot Images (Images de démarrage), cliquez avec le bouton droit sur Microsoft Windows Server (Setup)x64, puis sélectionnez Disable (Désactiver).

5. Lancez et exécutez l'invite de commande des outils de déploiement en tant qu'administrateur.

Par exemple :

- Cliquez sur Start (Démarrer)-->All Programs (Tous les programmes)-->Microsoft Windows AIK, puis cliquez avec le bouton droit sur Deployment Tools Command Prompt (Invite de commande des outils de déploiement), puis sélectionnez Run as Administrator (Exécuter en tant qu'administrateur).

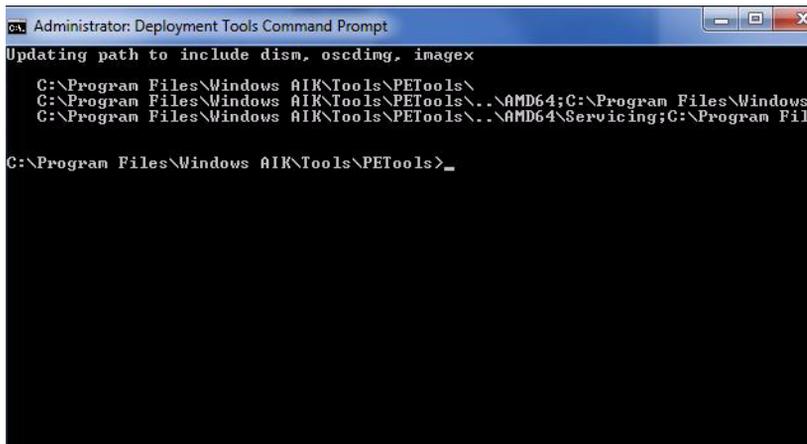

```
Administrator: Deployment Tools Command Prompt
Updating path to include dism, oscding, imagex
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\..\AMD64;C:\Program Files\Windows
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\..\AMD64\Serviceing;C:\Program Fil
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>
```

6. Dans l'invite de commande des outils de déploiement, effectuez l'opération suivante :

- a. Utilisez la commande `mkdir` pour créer un point de montage de répertoire temporaire afin de monter l'image WIM d'initialisation de Windows Server 2008 SP2.**

Par exemple :

```
mkdir C:\Mnt
```

- b. Utilisez la commande `cd` pour accéder au dossier contenant l'image WIM d'initialisation de Windows Server 2008 SP2.**

Par exemple :

```
cd Unité_DVD:\RemoteInstall\Bootdimages
```

- c. Utilisez la commande `imagex` pour monter l'image WIM d'initialisation de Windows Server 2008 SP2 avec des droits de lecture/écriture sur le point de montage du répertoire temporaire.

Par exemple :

```
imagex /mountrw boot.wim 2 C:\Mnt
```

- d. Utilisez la commande `cd` pour accéder au référentiel de pilotes de périphériques contenant le pilote Windows Server 2008 SP2 pour l'option Sun Storage 6 Go/ SAS RAID HBA (SG-SAS-R-INT-Z ou SG-SAS-R-EXT-Z) :

Par exemple, pour accéder au répertoire contenant le pilote de périphérique LSI pour l'option Sun Storage 6 Go/ SAS RAID HBA (SG-SAS-R-INT-Z ou SG-SAS-R-EXT-Z), tapez :

```
cd C:\Unattend\Drivers\W2K8\lsi\1.19.2.64
```

- e. Utilisez la commande `peimg` pour ajouter le pilote de périphérique LSI MegaRAID pour l'option Sun Storage 6 Go SAS RAID HBA (SG-SAS-R-INT-Z ou SG-SAS-R-EXT-Z) à l'image WIM d'initialisation de Windows Server 2008 SP2.

Par exemple, pour ajouter le pilote de périphérique LSI MegaRAID pour l'option Sun Storage 6 Go SAS RAID HBA (SG-SAS-R-INT-Z ou SG-SAS-R-EXT-Z), tapez :

```
peimg /INF=*.*.inf C:\Mnt\Windows
```

- f. Répétez les étapes 7d et 7e pour chaque pilote de périphérique supplémentaire (comme décrit dans le [TABLEAU E-2](#)) requis dans l'image WIM d'initialisation :

- Sun Storage 6 Go SAS option HBA (SG-SAS-REM-Z ou SG-SAS-EM-Z).
- Pilote Intel Network

- g. Utilisez la commande `imagex` pour démonter et valider l'image WIM modifiée d'initialisation de Windows Server 2008 SP2.

Par exemple :

```
imagex /unmount/commit C:\Mnt
```

7. Pour activer l'image WIM d'initialisation de Windows Server 2008 SP2, procédez comme suit:

- a. Lancez l'outil d'administration des Services de déploiement Windows.

Cliquez sur Start (Démarrer)-->All Programs (Tous les programmes)-->Windows Deployment Services (Services de déploiement Windows).


- b. Dans l'outil d'administration des Services de déploiement Windows (WDS), développez Boot Images (Images de démarrage).

- c. **Cliquez avec le bouton droit sur** `Microsoft Windows Server (Setup) x64` **et sélectionnez** `Enable (Activer)`.
8. **Les modifications pour inclure les pilotes de périphérique dans l'image boot.wim sont terminées. Quittez l'invite de commande des outils de déploiement et l'outil d'administration WDS, puis passez à la section [Mappage du script d'installation ImageUnattend.xml sur l'image d'installation de Windows Server 2008 \(SP2 ou R2\)](#), page 68.**


▼ Mappage du script d'installation `ImageUnattend.xml` sur l'image d'installation de Windows Server 2008 (SP2 ou R2)

Suivez les étapes de cette procédure pour mapper le script d'installation `ImageUnattend.xml` (créé dans une procédure précédente de cette section) à l'image `install.wim` de Windows Server 2008 (SP2 ou R2).

1. **Insérez le DVD Windows Server 2008 SP2 dans le lecteur de DVD du système qui héberge les Services de déploiement Windows.**
2. **Procédez comme suit pour lancer l'outil d'administration des services de déploiement Windows et importer l'image WIM d'installation de Windows Server 2008 SP2.**
 - a. **Cliquez sur** `Start (Démarrer)-->All Programs (Tous les programmes)-->Windows Deployment Services (Services de déploiement Windows)`.
 - b. **Cliquez avec le bouton droit sur** `Install Images (Images d'installation)` **et sélectionnez** `Add Install Image (Ajouter une image d'installation)`.
Si aucun groupe d'images n'existe, créez-en un nommé `Windows Server 2008 SP2` ou `Windows Server 2008 R2` et cliquez sur `Next (Suivant)`.

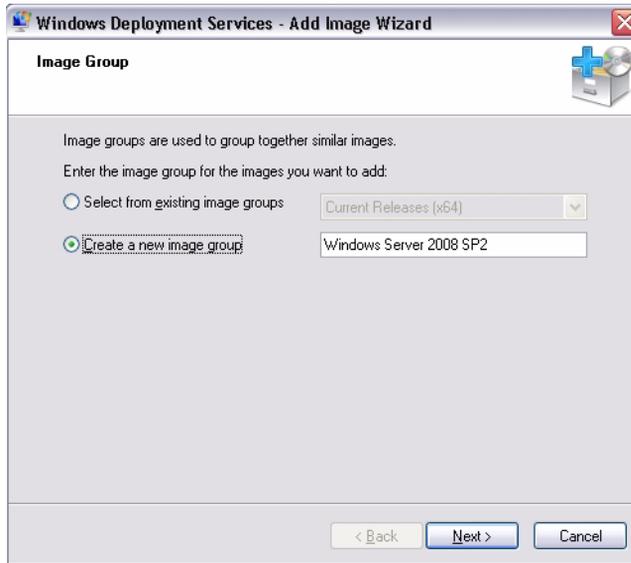

- c. Cliquez sur **Browse** (Parcourir) pour sélectionner l'image WIM d'installation de **Windows Server 2008 SP2**, Unité_DVD:\sources\install.wim, puis cliquez sur **Open** (Ouvrir), puis sur **Next** (Suivant).
- d. Sélectionnez l'édition de **Windows Server 2008 (SP2 ou R2)** (Datacenter, Standard ou Enterprise) à importer dans les Services de déploiement Windows, puis cliquez sur **Next** (Suivant).

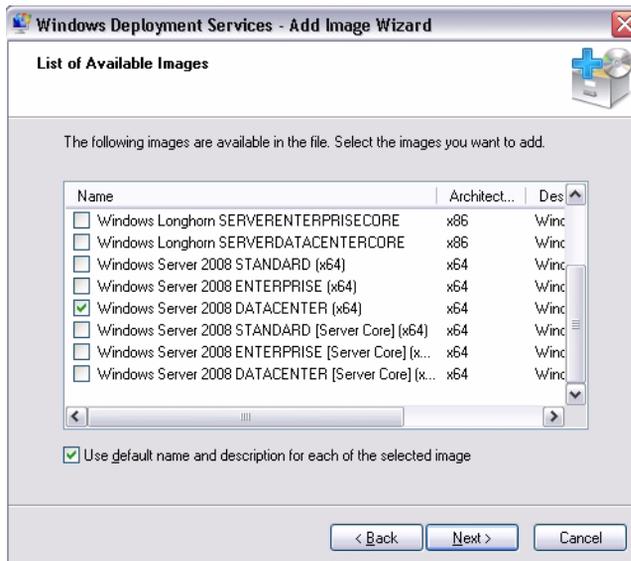

e. Pour importer l'image d'installation de l'édition Windows Server 2008 (SP2 ou R2) spécifiée, cliquez sur `Next` (Suivant) deux fois, puis cliquez sur `Finish` (Terminer).

3. Lancez l'invite de commande des outils de déploiement en tant qu'administrateur.

Par exemple :

- Cliquez sur `Start` (Démarrer)-->`All Programs` (Tous les programmes)-->`Microsoft Windows AIK`, puis cliquez avec le bouton droit sur `Deployment Tools Command Prompt` (Invite de commande des outils de déploiement), puis sélectionnez `Run as Administrator` (Exécuter en tant qu'administrateur).

4. Dans l'invite de commande des outils de déploiement, effectuez l'opération suivante :

a. Utilisez la commande `cd` pour accéder au dossier contenant l'image WIM d'installation de Windows Server 2008 SP2.

Par exemple, l'image WIM de l'édition Windows Server 2008 SP2 Datacenter (x64) peut être à l'emplacement :

```
Unité_CD:\RemoteInstall\images\Windows Server 2008 SP2
```

b. Utilisez la commande `mkdir` pour créer un répertoire dont le nom est identique à celui de l'image WIM de Windows Server 2008 (SP2 ou R2) importée.

```
mkdir install
```

Remarque – La sélection des valeurs par défaut lors de l'importation de l'image d'installation de Windows Server 2008 (SP2 ou R2) crée un fichier WIM d'installation appelé `install.wim`.

c. Utilisez la commande `cd` pour accéder au dossier de Windows Server 2008 (SP2 ou R2) importé, puis utilisez la commande `mkdir` pour créer un répertoire `Unattend`.

Par exemple :


```
cd install
```

```
mkdir Unattend
```

- d. Utilisez la commande `cd` pour accéder au répertoire `unattend`, puis utilisez la commande `copy` pour copier le script d'installation `ImageUnattend.xml` (créé dans une procédure précédente de cette annexe) dans le répertoire `Unattend`.


Par exemple :

```
cd Unattend  
  
copy C:\Unattend\Drivers\{W2K8|W2K8R2}\Catalogs\  
ImageUnattend.xml
```

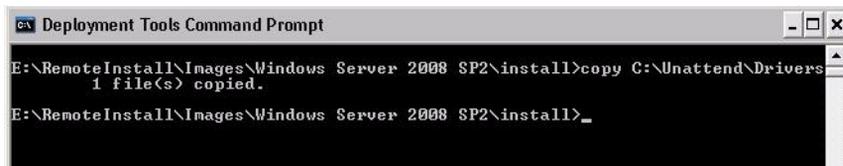

```
Deployment Tools Command Prompt  
E:\RemoteInstall\Images\Windows Server 2008 SP2\install>copy C:\Unattend\Drivers  
1 file(s) copied.  
E:\RemoteInstall\Images\Windows Server 2008 SP2\install>_
```

5. Procédez comme suit pour ouvrir les propriétés de l'image de Windows Server 2008 (SP2 ou R2).
- Lancez l'outil d'administration des Services de déploiement Windows.
Cliquez sur Start (Démarrer)-->All Programs (Tous les programmes)-->Windows Deployment Services (Services de déploiement Windows).
 - Dans l'outil d'administration des services de déploiement Windows (WDS), développez le groupe d'images Windows Server 2008 (SP2 ou R2).
 - Cliquez avec le bouton droit sur Microsoft Windows Server (SP2 ou R2) et sélectionnez Properties (Propriétés).
6. Procédez comme suit pour mapper le script d'installation `ImageUnattend.xml` à l'image de Windows Server 2008 (SP2 ou R2).
- Dans l'onglet Général des propriétés de l'image de Windows Server 2008 (SP2 ou R2), cochez la case Allow image to install in unattended mode (Autoriser l'image à s'installer en mode sans assistance) et cliquez sur Select File (Sélectionner un fichier).
 - Accédez à l'emplacement suivant (spécifié à l'étape 4d), puis cliquez sur OK.
Unité:\RemoteInstall\images\{W2K8|W2K8R2}\install\Unattend\
ImageUnattend.xml

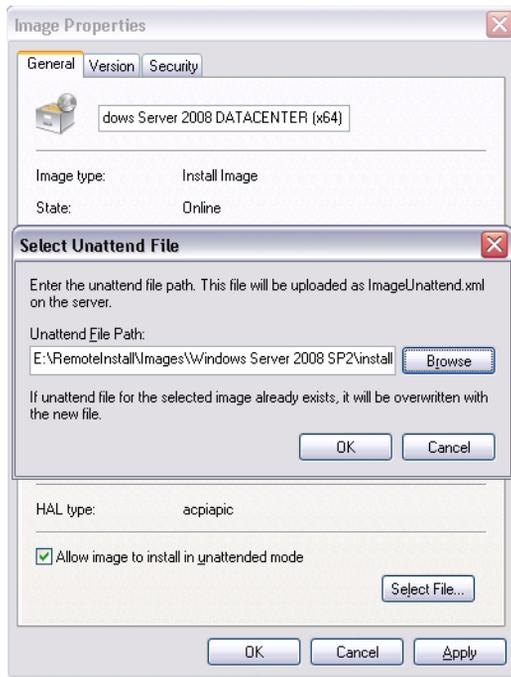

c. Cliquez sur OK pour mapper le script d'installation ImageUnattend.xml à l'image WIM de Windows Server 2008 (SP2 ou R2).

L'image WIM de Windows Server 2008 (SP2 ou R2) est prête à être installée à l'aide des Services de déploiement Windows.

d. Quittez l'invite de commande des outils déploiement et l'outil d'administration des services de déploiement Windows.

7. Pour déployer Windows Server 2008 (SP2 ou R2), référez-vous à la procédure suivante :

[Installer Windows Server 2008 \(SP2 ou R2\) à l'aide de PXE, page 26.](#)

Identification des interfaces réseau sous Windows

Cette section contient des informations qui peuvent vous aider lors de la configuration des paramètres réseau Windows. Elle fournit des informations d'identification des paramètres de l'interface réseau de votre serveur dans Windows.

Procédures d'identification des interfaces réseau

Les procédures suivantes décrivent comment :


- Déterminer les ports réseau qui sont activement connectés à un réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Détermination des ports de données réseau actifs](#), page 73.
- Confirmez les adresses MAC des ports réseau physiques et faites-les correspondre aux noms de périphériques Windows correspondants. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Confirmation des adresses MAC physiques des ports et mise en correspondance avec les noms de périphériques Windows](#), page 75.

▼ Détermination des ports de données réseau actifs

Vous pouvez déterminer les ports de données réseau qui sont activement connecté à un réseau à l'aide du dossier Connexions réseau de Microsoft. Pour accéder au dossier Connexions réseau, procédez comme suit :

- Cliquez sur Démarrer-->Paramètres-->Panneau de configuration-->Connexions réseau

Le dossier Connexions réseau indique les ports de données connectés activement.

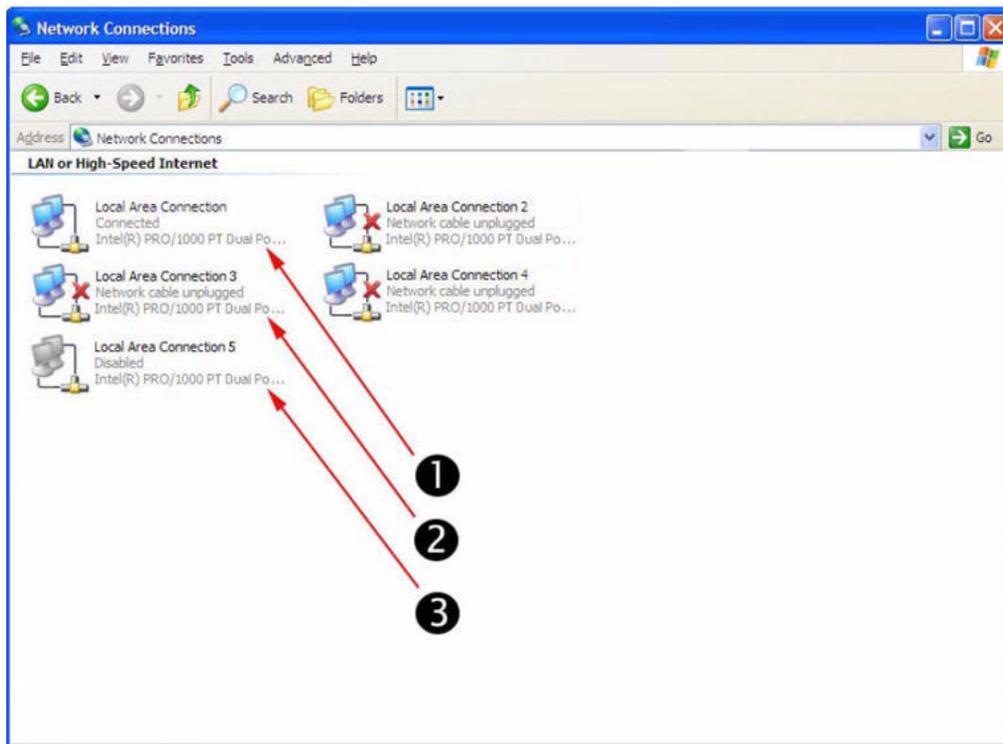

Numéro d'élément de la figure	Description
1	Connexion d'un port actif.
2	Un X rouge indique les connexions de port actuellement inactives.
3	Le port a été manuellement désactivé (cliquez avec le bouton droit pour le réactiver).

▼ Confirmation des adresses MAC physiques des ports et mise en correspondance avec les noms de périphériques Windows

Pour confirmer les adresses MAC des ports d'interface réseau installés et les faire correspondre aux noms de périphériques Windows correspondants, vous devez ouvrir une invite de commande et exécuter la commande `ipconfig /all`, comme décrit ci-dessous :

1. **Cliquez sur --> Démarrer --> Exécuter.**

La boîte de dialogue d'exécution s'affiche.

2. **Dans la boîte de dialogue d'exécution, tapez `cmd`, puis cliquez sur OK.**

La fenêtre DOC `cmd.exe` s'affiche.

3. **Dans cette fenêtre, saisissez la commande suivante à l'invite : `ipconfig /all`**

La sortie de la commande `ipconfig /all` identifie les ports d'interface réseau installés par le nom de connexion dans l'ordre d'énumération.

La sortie ne suit pas nécessairement un ordre alphanumérique ou numérique. Vous pouvez personnaliser le nom de connexion dans le dossier Connexions réseau. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation Microsoft. La sortie ci-dessous montre comment le système d'exploitation Windows, par défaut, assigne les noms logiques aux interfaces réseau.

```

C:\>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : SUN-9CB95WR09H6
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : East.sun.com

① Ethernet adapter Local Area Connection 2:

Media State . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 PI Dual Port Network Connection #2
Physical Address. . . . . : 00-14-4F-9C-30-39

② Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix . : East.sun.com
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 PI Dual Port Network Connection
Physical Address. . . . . : 00-14-4F-9C-30-38
DHCP Enabled. . . . . : No
IP Address. . . . . : 10.8.143.181
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 10.8.143.254
DNS Servers . . . . . : 129.148.9.49
                        129.148.13.40

Ethernet adapter Local Area Connection 3:

Media State . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 PI Dual Port Network Connection #5
Physical Address. . . . . : 00-80-30-C4-FC-E2

Ethernet adapter Local Area Connection 4:

Media State . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 PI Dual Port Network Connection #6
Physical Address. . . . . : 00-80-30-C4-FC-E3

C:\>

```

Numéro d'élément de la figure	Description
1	Port du second adaptateur Ethernet.
2	Port du premier adaptateur Ethernet.

Index

A

- Assistant d'installation de Sun
 - Présentation, 3
 - Tâches d'installation et de récupération, 4
 - URL de documentation, 5
 - URL de téléchargement de logiciel, 4

B

- BIOS
 - Afficher ou éditer les paramètres BIOS, 48
 - Valeurs par défaut pour nouvelles installations, 47

C

- Configuration de groupement Intel NIC
 - Postinstallation, 34
- Configuration réseau
 - Identification des ports réseau du serveur, 73
- Configuration TPM
 - Postinstallation, 33

D

- DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes)
 - Emplacements des pilotes de périphériques, 54
 - Téléchargement, 51

E

- Ensemble de documents, viii

I

- Installation
 - Avec média local ou distant, 14

- Utilisation de l'initialisation réseau PXE, 25

L

- Logiciel supplémentaire
 - Postinstallation, 32

M

- Média d'initialisation d'installation, 40
- Méthodes d'installation
 - Cibles d'installation, 43
 - Options de média d'initialisation, 40
 - Présentation, 37
 - Sorties de la console, 38

P

- Pilotes de périphériques
 - Conditions préalables, 10
 - Emplacement sur le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes), 54
 - Postinstallation, 30

S

- Services de déploiement Windows
 - Création de script imageunattend.xml, 60
 - Démarrage, 54
 - Mappage du script imageunattend.xml, 68
 - Pilotes de périphériques pour images WIM, 56
 - Pilotes de périphériques sur DVD Tools and Driver (Outils et pilotes), 55
 - Présentation de l'installation réseau, 53
 - Présentation des tâches, 57
 - Procédure d'initialisation des pilotes WIM, 64
 - Procédure d'installation des pilotes WIM, 60

Procédures, 59
Support et formation, ix
Systèmes d'exploitation pris en charge, 45

T

Tâches de postinstallation
 Configuration de groupement Intel NIC, 34
 Configuration TPM, 33
 Installation de logiciel supplémentaire, 31
 Installation des pilotes de périphériques, 30
 Présentation, 29

W

Windows Server 2008
 Avant de commencer, 13
 Considérations à propos de l'installation, 9
 Installation avec média, 14
 Installation réseau PXE, 25
 Présentation des tâches d'installation, 10

 Systèmes d'exploitation pris en charge, 8