

Sun Netra X6270 M2 サーバーモ ジュール

Windows オペレーティングシステムインストー
ルガイド



このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリパース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション (人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む) への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性 (redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

Oracle と Java は Oracle Corporation およびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

AMD, Opteron, AMD ロゴ、AMD Opteron ロゴは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標または登録商標です。Intel, Intel Xeon は、Intel Corporation の商標または登録商標です。すべての SPARC の商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc. の商標または登録商標です。UNIX は X/Open Company, Ltd. からライセンスされている登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。



リサイクル
してください



Adobe PostScript

目次

このマニュアルの使用方法 vii

部 I Windows サーバーのインストール

1. Sun Installation Assistant (SIA) を使用した補助付き OS インストール 3
 - SIA 作業の概要 4
 - SIA の入手方法 4
 - SIA のドキュメントリソース 5
2. はじめに 7
 - サポートされている Windows Server オペレーティングシステム 8
 - Windows インストールの前提条件 9
 - Windows Server インストール作業の概要 10
 - Windows Server 2008 SP2 用の LSI 大容量ストレージドライバを必要とする SAS HBA 11
3. Windows Server 2008 のインストール 13
 - インストールを開始する前に 13
 - ローカルまたはリモートのメディアを使用した Windows Server のインストール 14
 - ▼ ローカルまたはリモートのメディアを使用した Windows Server 2008 (SP2 または R2) のインストール 15
 - PXE ネットワークブートを使用した Windows Server のインストール 25

インストールを開始する前に 26

▼ PXE を使用した Windows Server 2008 (SP2 または R2) のインストール 26

4. Windows Server 2008 のインストール後の作業 29

インストールを開始する前に 29

不可欠なデバイスドライバと追加ソフトウェアのインストール 30

▼ サーバーモジュール固有のデバイスドライバのインストール 30

追加ソフトウェアのインストール 31

▼ 追加ソフトウェアのインストール 32

TPM のサポートの設定 33

Intel NIC チーミングの設定 34

部 II Windows Server システム管理者リファレンス

A. サポートされるインストール方法 37

コンソール出力 38

インストール起動メディア 40

インストール先 43

B. サポートされているオペレーティングシステム 45

サポートされているオペレーティングシステム 46

C. 新規インストール時の BIOS のデフォルト設定 47

BIOS の出荷時デフォルト設定の確認 47

インストールを開始する前に 48

▼ 新規インストールの BIOS 設定の表示または編集 48

D. Tools and Drivers DVD の ISO イメージのダウンロード 51

ISO イメージのダウンロード手順 51

▼ Tools and Drivers DVD イメージのダウンロード 51

E. デバイスドライバの Windows 展開サービス用 Windows Server 2008 WIM イメージへの組み込み 53

はじめに 54

Tools and Drivers DVD 上のデバイスドライバの場所 54

WIM イメージに組み込むデバイスドライバ 55

前提条件と作業の概要 56

ドライバを WIM イメージに組み込む手順 59

インストールを開始する前に 59

▼ ImageUnattend.xml セットアップスクリプトの作成 – Windows Server 2008 (SP2 または R2) 59

▼ デバイスドライバのブート WIM への追加 – Windows Server 2008 SP2 のみ 64

▼ ImageUnattend.xml セットアップスクリプトを Windows Server 2008 (SP2 または R2) のインストールイメージにマッピングする 68

F. Windows のネットワークインタフェースの特定 73

ネットワークインタフェースを特定するための手順 73

▼ アクティブなネットワークデータポートの確認 74

▼ 物理ポート MAC アドレスの確認および Windows デバイスの名前との一致 75

索引 77

このマニュアルの使用方法

本書では、Oracle の Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールで Windows オペレーティングシステムをインストールおよび設定する方法を説明します。本書の対象は、技術者、システム管理者、承認サービスプロバイダ (Authorized Service Provider, ASP)、Windows オペレーティングシステムのインストール経験を持つユーザーです。

製品情報

Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールの詳細については、次の Web サイトを参照してください。

(<http://www.oracle.com/goto/netrax6270m2>)

このサイトには、次の情報とダウンロードにアクセスするためのリンクが含まれています。

- 製品情報および仕様
- サポートされているオペレーティングシステム
- ソフトウェアおよびファームウェアのダウンロード
- サポートされているオプションカード
- サポートされている Network Express Module
- 外部ストレージオプション
- システムハンドブック

関連ドキュメント

次の表に一覧表示する関連マニュアルは、オンラインで利用できます。

<http://docs.sun.com/app/docs/prod/nt6270.m2.srvrmod?l=en#hic>

タイトル	コンテンツ	形式
『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールご使用にあたって』 (821-3652)	サーバーモジュールに関する最新情報	PDF HTML
『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールご使用の手引き』 (821-3656)	サーバーモジュールの設定に関する基本的な設置情報	PDF 印刷
『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュール設置マニュアル』 (821-3653)	サーバーモジュールを設定するための詳細なインストール情報	PDF HTML 印刷物
『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュール Windows オペレーティングシステムインストールガイド』 (821-3662)	Windows Server オペレーティングシステムのインストール手順	PDF HTML
『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールサビスマニュアル』 (821-3655)	サーバーモジュールを管理およびアップグレードするための情報および手順	PDF HTML
『Sun Installation Assistant 2.3 Through 2.4 User's Guide for x64 Systems』 (821-0694)	Windows および Linux オペレーティングシステムをインストールするための Sun Installation Assistant の使用手順	PDF HTML
『Oracle x86 Servers Diagnostics Guide (Oracle x86 サーバー診断ガイド)』 (820-6750)	サーバーモジュールの診断およびトラブルシューティングに関する情報	PDF HTML
『Sun Server CLI Tools and IPMI Tool 2.0 User's Guide』 (821-1600)	x64 サーバーに共通のアプリケーションおよびユーティリティーの使用法	PDF HTML
Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 マニュアルセット, 820-5523, 820-6410, 820-6411, 820-6412, 820-6413 (以前の名称は Sun Integrated Lights Out Manager マニュアルセット)	ILOM 3.0 をサポートするサーバーとおよびサーバーモジュールに共通の ILOM 機能とタスクについてのドキュメント	PDF HTML
『Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 補足マニュアル Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュール』 (821-3654)	Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールに固有の ILOM 3.0 に関する情報	PDF HTML
『Sun Netra X6270 M2 Server Module Safety and Compliance Guide』 (821-0938)	サーバーモジュールに対するハードウェアの安全性および適合性の情報	PDF
『Important Safety Information for Sun Hardware Systems』 (821-1590)	すべての Sun ハードウェアシステムについての、多言語対応ハードウェアの安全性とコンプライアンスに関する情報	印刷

これらのマニュアルの一部については、この節に示した製品サイトのドキュメント URL から翻訳版を入手できます。英語版は頻繁に改訂されており、翻訳版よりも最新の情報が記載されています。

マニュアル、サポート、およびトレーニング

次の Web サイトでは追加リソースが提供されています。

- マニュアル (<http://docs.sun.com>)
- サポート (<http://www.sun.com/support>)
- トレーニング (<http://www.sun.com/training>)

ドキュメントのフィードバック

コメントは、(<http://docs.sun.com>) で「Feedback [+]」リンクをクリックしてお送りください。ご意見をお寄せいただく際には、下記のタイトルと Part No. を記載してください。

『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュール Windows オペレーティングシステムインストールガイド』、Part No. 821-3662-10。

製品のダウンロード

最新のソフトウェア製品をダウンロードするには、次の Web サイトにアクセスしてください。

(<http://www.oracle.com/goto/netrax6270m2>)

このサイトには、次の項目にアクセスできるリンクがあります。

- Tools and Drivers DVD イメージ
- Sun Installation Assistant DVD イメージ
- Sun Validation Test Suite (SunVTS) の更新プログラム

部

I

Windows サーバーのインストール

この節では、サーバーモジュールに Windows 2008 (SP2 または R2) オペレーティングシステムをインストールする方法を説明するトピックの一覧を示します。

説明	リンク
初心者または経験を積んだユーザー : SIA を使用して、Windows オペレーティングシステムの補助付きインストールを実行します。SIA は、適切なシステムドライバとプラットフォームに固有のソフトウェアを提供します。	第 1 章 Sun Installation Assistant (SIA) を使用した補助付き OS インストール
経験を積んだユーザー : Windows オペレーティングシステムおよび必要なシステムドライバを手動でインストールします。	- 第 2 章概要 - 第 3 章 Windows Server 2008 のインストール - 第 4 章 Windows Server 2008 のインストール後の作業
経験を積んだユーザー : Windows オペレーティングシステムの手動インストールに関する参照コンテンツ。	- 付録 A サポートされるインストール方法 - 付録 B サポートされているオペレーティングシステム - 付録 C 新規インストール時の BIOS のデフォルト設定 - 付録 D Tools and Drivers DVD の ISO イメージのダウンロード - 付録 E デバイスドライバの WDS イメージへの組み込み - 付録 F Windows のネットワークインタフェースの特定

第1章

Sun Installation Assistant (SIA) を使用した補助付き OS インストール

SIA を使用すると、オペレーティングシステムのインストールが容易になります。SIA を利用する場合、準備が必要なものは、サーバーモジュールでサポートされている Linux または Windows OS ディストリビューションメディアのライセンスを受けたコピーだけです。ソフトウェアや必要となるサーバー固有のドライバは、すべて SIA によって提供されます。SIA では、グラフィカルなウィザードのインターフェースと柔軟なインストールオプションにより、簡単な方法で迅速かつ確実にサーバーモジュールの配備が可能です。

SIA は、サーバーモジュールの DVD ドライブ、USB フラッシュドライブ、またはネットワークイメージから SIA プログラムを起動するだけで使用できます。利用可能な SIA の最新のアップデートを確認してください。使用する OS のディストリビューションをメニューから選択し、画面に表示される指示に従います。SIA はシステムをスキャンして、サーバーモジュールコンポーネントを設定するために必要なドライバがあることを確認します [1]。また、利用可能な最新のドライバを SIA から確認するオプションも用意されています。SIA は、必要なときに適切なメディア、または OS のインストール中に必要なその他の情報 (ライセンスキーなど) の入力を要求します。

注 – [1] 一部のオプションカードのドライバは、サーバーモジュールにダウンロードされますが、手動でインストールする必要があります。SIA は定期的に機能強化されているため、SIA の情報ページで最新の SIA のアップデートとサポートされる機能を確認するようにしてください (<http://www.sun.com/systemmanagement/sia.jsp>)。

本章で説明するトピックは次のとおりです。

- 4 ページの「SIA 作業の概要」
- 4 ページの「SIA の入手方法」
- 5 ページの「SIA のドキュメントリソース」

SIA 作業の概要

SIA を使用して、次の作業を実行できます。

注 – 次に示す SIA のインストールおよびリカバリ作業のサポートは、サーバーモジュールによって異なる場合があります。

- Oracle の Sun x86 サーバーモジュールへの Linux または Windows オペレーティングシステムの補助付きインストールの実行。SIA から適切なドライバとプラットフォームに固有のソフトウェアが提供されるため、ドライバディスクを別に作成する必要がありません。
- 内部ストレージデバイスでの RAID-1 ボリュームの作成 (オプション)。
- システムの Integrated Lights Out Manager (ILOM) サービスプロセッサ (Service Processor, SP)、BIOS、およびストレージデバイスのファームウェアのアップグレード (サーバーモジュールの OS にかかわらず)。オプション)。
- 最新のファームウェアとドライバによる SIA セッションの更新 (オプション)。
- 破損しているかアクセス不能の ILOM サービスプロセッサの回復 (オプション)。

SIA の入手方法

SIA は、ほとんどの x86 Oracle サーバーモジュールプラットフォームに対して SIA DVD で提供されています。また、Web からダウンロードすることもできます。OS の最新のバージョンをサポートするように、定期的なアップデートを利用できます。使用しているサーバーモジュール用の最新バージョンの SIA をダウンロードするには、次の Web サイトで SIA に関するページを参照してください。

(<http://www.sun.com/systemmanagement/sia.jsp>)

SIA のドキュメントリソース

SIA を使用してサーバーモジュールに Windows または Linux オペレーティングシステムをインストールする場合は、次のリソースで詳細なインストール手順とフォーラムのディスカッションを参照してください。

- 『Sun Installation Assistant 2.3 Through 2.4 User's Guide for x64 Systems』
(821-0694)

(<http://docs.sun.com/app/docs/prod/install.x64svr>)

- Sun BigAdmin の特集記事: Sun Installation Assistant の使用方法

(http://www.sun.com/bigadmin/features/articles/install_assistant.jsp)

第2章

はじめに

この章では、Microsoft Windows Server 2008 SP 2 または Microsoft Windows Server 2008 R2 オペレーティングシステムをサーバーモジュールに手動でインストールする前の準備方法を説明します。

注 – この場合の「手動」とは、Sun Installation Assistant (SIA) を使用するのではなく、このマニュアルの第 2 章から第 4 章で説明する手順に従ってインストールを実行することを指します。SIA を使用して補助付きの Windows インストールを実行する場合は、このマニュアルの[第 1 章](#)を参照してください。

本章で説明するトピックは次のとおりです。

- [8 ページの「サポートされている Windows Server オペレーティングシステム」](#)
- [9 ページの「Windows インストールの前提条件」](#)
- [10 ページの「Windows Server インストール作業の概要」](#)
- [11 ページの「Windows Server 2008 SP2 用の LSI 大容量ストレージドライバを必要とする SAS HBA」](#)

サポートされている Windows Server オペレーティングシステム

Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールは、次の Microsoft Windows オペレーティングシステムをサポートしています。

Windows OS	版
• Windows Server 2008 SP2	• Standard Edition (64 ビット) • Enterprise Edition (64 ビット) • Datacenter edition (64 ビット)
• Windows Server 2008 R2	• Standard Edition (64 ビット) • Enterprise Edition (64 ビット) • Datacenter edition (64 ビット)

サーバーモジュールでサポートされているオペレーティングシステムの完全な最新リストについては、次の Web サイトを参照してください。

(<http://www.oracle.com/goto/netrax6270m2>)

Windows インストールの前提条件

サーバーモジュールへの Windows Server 2008 オペレーティングシステムのインストールを開始する前に、次の重要な前提条件を参照してください。

表 2-1 Windows インストールの前提条件

要件	説明	詳細は、次を参照してください。
Windows インストールプログラムを起動できるようにする配備方法の決定	Windows オペレーティングシステムをインストールするローカルまたはリモートによる配備方法を選択するためのガイドライン。	• 付録 A
RAID ボリュームの作成	LSI 大容量ストレージコントローラを使用していて、ブートドライブを RAID 構成の一部に含める場合は、RAID ボリュームを設定する必要があります。Windows をインストールする前に、LSI 統合 RAID コントローラのセットアップユーティリティを使用します。	• 『LSI MegaRAID Software SAS User's Guide』 (http://www.lsi.com/support/sun/)
OS の新規インストール時の BIOS 設定の検証	Windows Server 2008 オペレーティングシステムをインストールする前に、BIOS の出荷時のデフォルトプロパティに設定されていることを確認するようにしてください。	• 付録 C
サーバー固有のデバイスドライバとオプションの追加ソフトウェアのインストール	Windows Server 2008 のインストール実行後に、次のことを実行しなければならない場合があります。 - 追加ハードウェアをサポートするため、サーバーモジュール固有のデバイスドライバをインストールします。 Windows 2008 SP2 には、SAS ホストバスアダプタ (Host Bus Adapter、HBA) 用の LSI 大容量ストレージドライバが含まれていません。SAS HBA オプションをインストールした場合は、インストール中に Tools and Drivers DVD から SAS HBA オプション用の LSI 大容量ストレージドライバにアクセスできるようにする必要があります。サポートされている SAS HBA の一覧は、表 2-2 を参照してください。 - サーバーモジュールで使用可能な Windows Server のオプションの追加ソフトウェアをインストールします。	• 第 4 章 • 11 ページの「Windows Server 2008 SP2 用の LSI 大容量ストレージドライバを必要とする SAS HBA」
サーバー固有のデバイスドライバを WIM イメージに組み込む	上級ユーザーは、インストール後システムのデバイスドライバを WDS のブートイメージおよびインストールイメージに組み込むことができます。	• 付録 E
OS のインストールに関する最新情報とパッチの入手	『ご使用にあたって』を参照して、サポートされるオペレーティングシステムソフトウェアとパッチに関する最新情報を入手します。	• 『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールご使用にあたって』 (821-3652)

Windows Server インストール作業の概要

手動で Windows Server 2008 (SP2 または R2) をインストールするには、次の手順を順番に実行します。

1. 提供されている Tools and Drivers DVD を入手するか、[付録 D](#) の説明に従ってサーバーモジュールで使用可能な最新ドライバとユーティリティーをダウンロードします。

Windows Server 2008 SP2 のインストールプログラムには、Sun Storage SAS HBA オプション用の LSI ドライバが含まれていません。したがって、サーバーモジュール上で SAS HBA が構成されていて、Windows 2008 SP2 をインストールする場合は、インストールプロセス中に Tools and Drivers DVD から SAS HBA オプション用の LSI 大容量ストレージドライバにアクセスできるようにする必要があります。

サーバーモジュールでサポートされている SAS HBA の一覧は、[11 ページの「Windows Server 2008 SP2 用の LSI 大容量ストレージドライバを必要とする SAS HBA」](#) を参照してください。

注 – 必要に応じて、上級ユーザーはドライバを WDS イメージに組み込むことができます。ドライバを WDS イメージに組み込む手順については、[付録 E](#) を参照してください。

2. [付録 A](#) を参考にして、Windows Server インストールを配備するためのインストール方法を選択し設定します。
3. [第 3 章](#)で説明する、Windows Server オペレーティングシステムの手動インストールを実行します。
4. [第 4 章](#)で説明する、Windows Server のインストール後の作業を実行します。

Windows Server 2008 SP2 用の LSI 大容量ストレージドライバを必要とする SAS HBA

表 2-2 に、本書の発行時にサーバーモジュールでサポートされている SAS ホストバスアダプタオプションを示します。サーバーモジュール上でこれらの SAS HBA オプションのいずれかが構成されていて、Windows Server 2008 SP2 をインストールする場合は、インストール中に Tools and Drivers DVD から HBA オプション用の LSI 大容量ストレージドライバを読み込む必要があります。

表 2-2 LSI 大容量ストレージドライバを必要とする、サポートされている SAS HBA

サポートされている SAS HBA	オプション番号	インストール中に必要なドライバ
Sun Storage 6 Gb SAS REM RAID HBA	SG-SAS6-R-REM-Z SGX-SAS6-R-REM-Z	LSI MegaRAID SAS 92xx-xx
Sun Storage 6 Gb SAS REM HBA	SG-SAS6-REM-Z SGX-SAS6-REM-Z	LSI MegaRAID SAS 92xx-xx
Sun Storage 6 Gb SAS ExpressModule RAID HBA	SGX-SAS6-R-EM-Z	LSI Adapter SAS 2008 Falcon
Sun Storage 6 Gb SAS ExpressModule HBA	SGX-SAS6-EM-Z	LSI Adapter SAS 2008 Falcon

Windows Server 2008 SP2 のインストール中に LSI 大容量ストレージドライバを読み込む手順については、15 ページの「ローカルまたはリモートのメディアを使用した Windows Server 2008 (SP2 または R2) のインストール」の手順 8 を参照してください。

Tools and Drivers DVD をお持ちでない場合は、Tools and Driver DVD の ISO イメージをダウンロードできます。詳細は、付録 D を参照してください。

サーバーモジュールでサポートされているオプションの最新リストについては、次の Web サイトを参照してください。

(<http://www.oracle.com/goto/netrax6270m2>)

第3章

Windows Server 2008 のインストール

この章では、Windows Server 2008 SP2 または Windows Server 2008 R2 オペレーティングシステムの手動インストールについて説明します。

注 – この場合の「手動」とは、Sun Installation Assistant (SIA) を使用するのではなく、このマニュアルの第 2 章から第 4 章で説明する手順に従ってインストールを実行することを指します。SIA を使用して補助付きの Windows インストールを実行する場合、詳細はこのマニュアルの第 1 章を参照してください。

この章では、次の項目について説明します。

- 13 ページの「インストールを開始する前に」
- 14 ページの「ローカルまたはリモートのメディアを使用した Windows Server のインストール」
- 25 ページの「PXE ネットワークブートを使用した Windows Server のインストール」

インストールを開始する前に

Windows Server オペレーティングシステムを手動でインストールするため、この章の手順に進む前に、次の要件を満たしていることを確認してください。

- オペレーティングシステムをインストールするための前提条件をすべて満たしている。これらの前提条件については、9 ページの「Windows インストールの前提条件」を参照してください。
- インストールの実行前に、インストール方法 (コンソール出力、起動メディア、インストール先など) を検討し、すでに決定していること。これらの設定に関する要件については、付録 A を参照してください。

- Microsoft Windows Server 2008 (SP2 または R2) オペレーティングシステムのドキュメントを、この章の Windows Server オペレーティングシステムに関する説明とあわせて参照してください。Microsoft の Windows Server 2008 インストールドキュメントは、次の Web サイトで入手できます。
(<http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/product-documentation.aspx>)

この手順の完了後、このマニュアルで後述する、インストール後に必要な作業を確認して実行する必要があります。詳細は、[第 4 章](#)を参照してください。

ローカルまたはリモートのメディアを使用した Windows Server のインストール

この節の手順では、ローカルまたはリモートのメディアから Windows Server 2008 (SP2 または R2) オペレーティングシステムを起動する方法について説明します。次のいずれかのソースから Windows インストールメディアを起動するものとします。

- Windows Server 2008 SP2 または Windows Server 2008 R2 (あるいはそれ以降のリリース) CD または DVD
- Windows Server 2008 SP2 または Windows Server 2008 R2 (あるいはそれ以降のリリース) ISO イメージ

注 – Windows Server 2008 (SP 2 または R2) ISO イメージは、リモートインストール、またはインストール CD/DVD の作成に使用できます。

注 – PXE 環境からインストールメディアを起動する場合は、[25 ページの「PXE ネットワークブートを使用した Windows Server のインストール」](#)で手順を確認してください。

▼ ローカルまたはリモートのメディアを使用した Windows Server 2008 (SP2 または R2) のインストール

1. インストールメディアが起動可能な状態であることを確認します。

- ディストリビューション CD/DVD を使用する場合。Windows 2008 ディストリビューションメディア (番号 1 が付いた CD、または単一の DVD) をローカルまたはリモートの USB CD/DVD-ROM ドライブに挿入します。
- ISO イメージを使用する場合。ISO イメージが使用可能であり、ILOM リモートコンソールアプリケーションが最初の ISO イメージの場所を認識していることを確認します。
- インストールメディアの設定方法については、表 A-2 を参照してください。

2. サーバーモジュールをリセットするか、電源を投入します。

例:

- ILOM Web インタフェースで、「Remote Control」-->「Remote Power Control」タブの順に選択し、次に「Select Action」リストボックスから「Reset」オプションを選択します。
- ローカルサーバーモジュールで、フロントパネルにある電源ボタンを押してサーバーモジュールの電源を切り、ふたたび電源ボタンを押してサーバーモジュールの電源を入れます。
- ILOM CLI で、`reset /SYS` と入力します。
- CMM の ILOM CLI で、次のように入力します。`reset /CH/BLn/SYS`
`n` は、シャーシ内にあるサーバーモジュールの番号です。

BIOS 画面が表示されます。

注 – 次のイベントがすぐに発生するため、以下のステップでは集中する必要があります。表示される時間が短いため、メッセージを注意して観察してください。スクロールバーが表示されないように画面のサイズを拡大してもかまいません。

3. BIOS の電源投入時の自己診断テスト画面で、F8 キーを押して、Windows インストールの一時的な起動デバイスを指定します。

「起動デバイスを選択してください (Please Select Boot Device)」ダイアログボックスが表示されます。

注 – インストール時に表示されるダイアログボックスは、サーバーモジュールに取り付けられているディスクコントローラのタイプによって異なる場合があります。



4. 「起動デバイスを選択してください (Please Select Boot Device)」ダイアログボックスで、使用対象として選択した Windows メディアのインストール方法に応じたメニュー項目を選択し、Enter キーを押します。


例:

- Windows のローカル配布を選択した場合は、物理 DVD デバイスとして「TEAC」を選択します (または、「Boot Device」ダイアログボックスに「CD/DVD」が表示されている場合はこのオプションを選択します)。
- ILOM リモートコンソール配布を選択した場合は、「仮想 CDROM (Virtual CDROM)」を選択します。

5. 「CD からブートするにはいずれかのキーを押します (Press any key to boot from CD)」というプロンプトが表示されたら、いずれかのキーを押します。

Windows インストールウィザードが起動します。

「インストールの種類 (Installation Type)」ダイアログが表示されるまで Windows インストールウィザードを進めます。

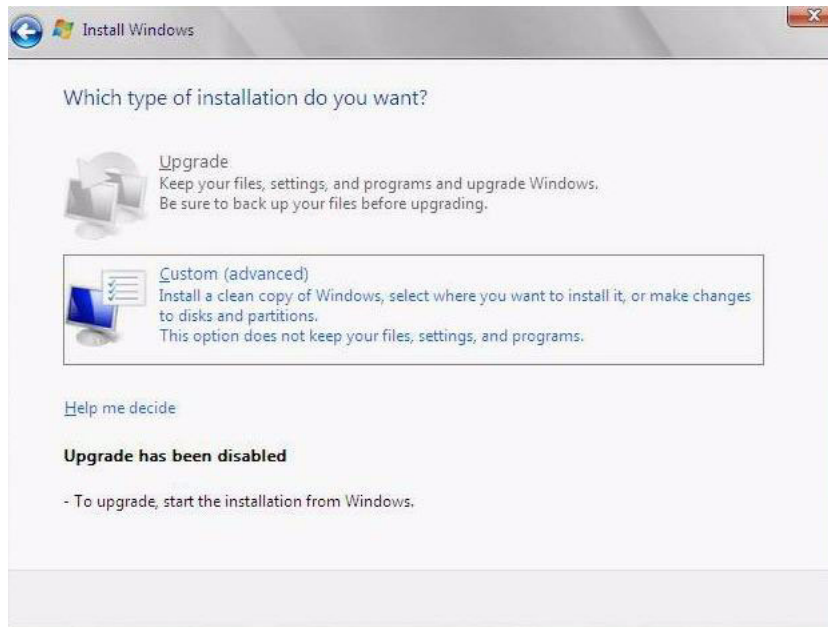

6. 「Installation Type (インストールの種類)」ダイアログボックスで、「Custom (advanced) (カスタム (詳細))」をクリックします。

「Windows のインストール場所を選択してください (Where Do You Want to Install Windows)」ダイアログボックスが表示されます。



7. 「Windows のインストール場所を選択してください (Where Do You Want to Install Windows)」ダイアログボックスで、次の表のいずれかの作業を実行して、Windows Server オペレーティングシステム版の保存先を指定します。

Windows Server 版	タスク
Windows Server 2008 SP2 (または以降の Windows 2008 SP リリース)	次のいずれかの操作を実行します。 - 保存先が表示されず、サーバー上に Sun Storage SAS RAID HBA オプションを構成している場合は、「Load Driver (ドライバの読み込み)」をクリックしてから、手順 8に進みます。 または - オペレーティングシステムをインストールする保存先が表示され、その保存先に関連付けられたデフォルトのパーティション設定を変更する場合は、保存先を選択して「Drive Options (ドライブのオプション)」をクリックしてから、手順 9に進みます。 または - オペレーティングシステムをインストールする保存先が表示され、その保存先に関連付けられたデフォルトのパーティション設定を変更しない場合は、保存先を選択して「Next (次へ)」をクリックしてから、手順 10に進みます。
Windows Server 2008 R2 (または以降の Windows 2008 R2 リリース)	次のいずれかの操作を実行します。 - オペレーティングシステムをインストールする保存先が表示され、その保存先に関連付けられたデフォルトのパーティション設定を変更する場合は、保存先を選択して「Drive Options (ドライブのオプション)」をクリックしてから、手順 9に進みます。 または - オペレーティングシステムをインストールする保存先が表示され、その保存先に関連付けられたデフォルトのパーティション設定を変更しない場合は、保存先を選択して「Next (次へ)」をクリックしてから、手順 10に進みます。

8. (HBA ストレージドライバの読み込み)「Load Driver (ドライバの読み込み)」ダイアログボックスで、次の手順を実行します。




- a. 選択したインストール方法に応じて、ストレージドライバにアクセスできることを確認します (付録 A を参照)。



例:

- フロッピーディスクローカル。サーバーのフロッピードライブ A に挿入されたフロッピーディスク上のストレージドライバ。
- フロッピーディスクリモート。ILOM リモートコンソールからデバイスとしてマウントされたフロッピードライブに挿入されたフロッピーディスク上のストレージドライバ。
- フロッピーイメージ。ストレージドライバ floppy.img ファイルが ILOM リモートコンソールからデバイスとしてマウントされます。
- フロッピー以外のメディア。ストレージドライバは、ローカルな物理ストレージメディア (USB フラッシュドライブまたは CD/DVD)、あるいは ILOM リモートコンソールからマウントされた仮想メディア上にあります。

- b. 「ドライバの読み込み (Load Driver)」ダイアログボックスで「参照 (Browse)」をクリックし、次の説明に従って適切なドライバメディアフォルダに移動します。
- SAS RAID HBA オプション SG-SAS6-R-REM-Z/SGX-SAS6-R-REM-Z または SG-SAS6-R-EM-Z/SGX-SAS6-R-EM-Z のいずれかを使用して構成されたシステムの場合は、Tools and Drivers DVD の次のディレクトリに移動して、適切な LSI ドライバを読み込みます。
windows/w2k8/drivers/64bit/hba/lsi/megaraid
 - SAS HBA オプション SG-SAS6-REM-Z/SGX-SAS6-REM-Z または SG-SAS6-EM-Z/SGX-SAS6-EM-Z のいずれかを使用して構成されたシステムの場合は、Tools and Drivers DVD の次のディレクトリに移動して、適切な LSI ドライバを読み込みます。
windows/w2k8/drivers/64bit/hba/lsi/mpt2

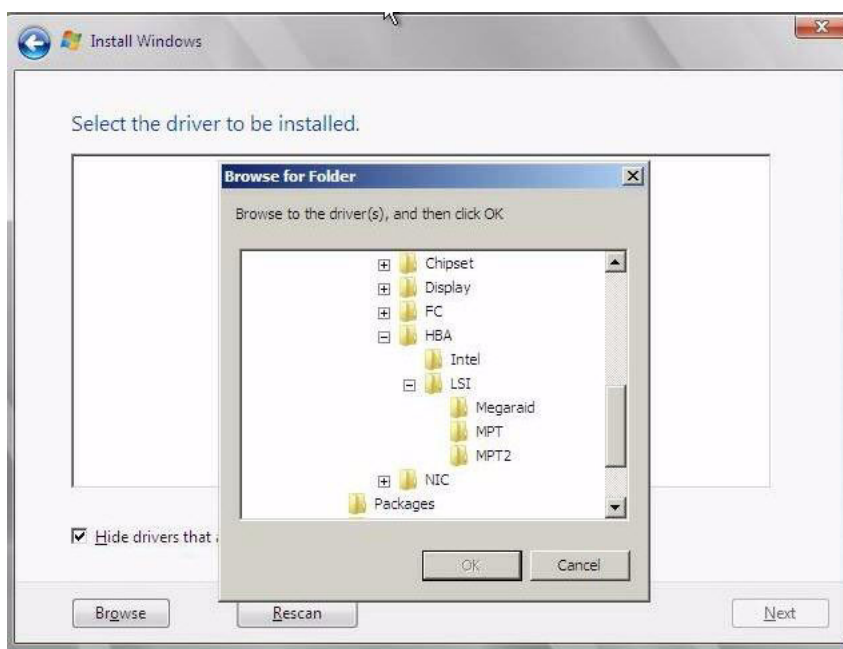


- c. 「フォルダを参照 (Browse for Folder)」ダイアログボックスで、適切なドライバを選択し、「OK」をクリックしてドライバを読み込みます。
- 「インストールするドライバを選択してください (Select the Driver to Be Installed)」ダイアログボックスに、選択したドライバが表示されます。次に示すダイアログボックスの例は、SAS HBA の選択された大容量ストレージドライバを示しています。

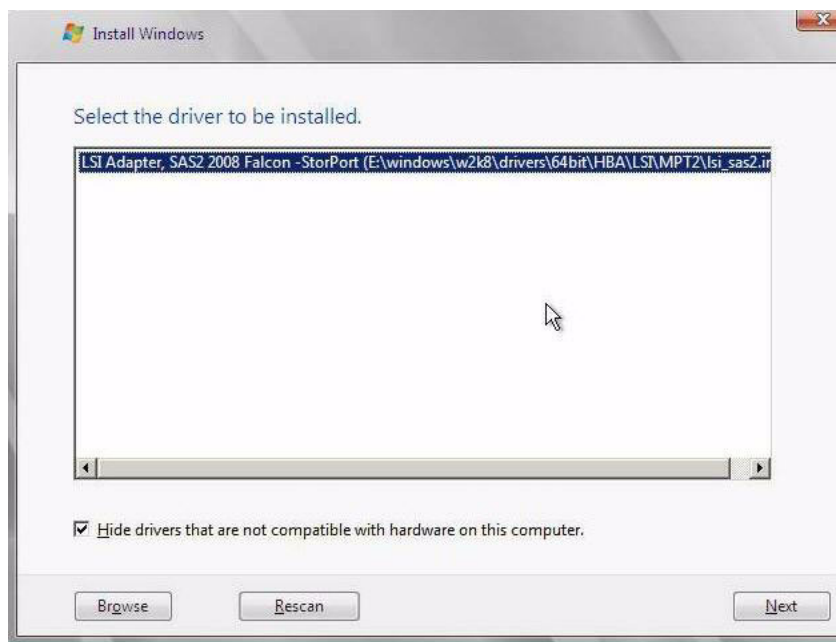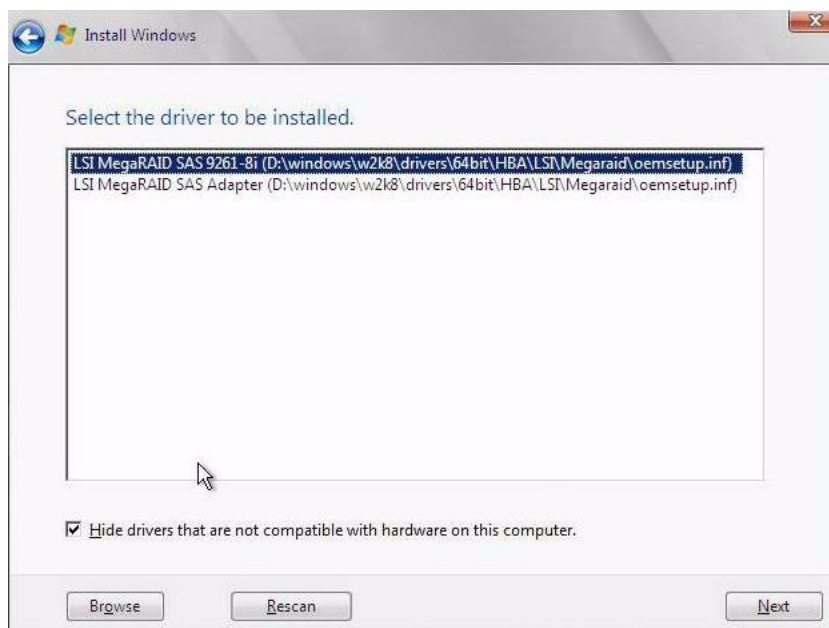

- d. 「インストールするドライバを選択してください (Select the Driver to Be Installed)」ダイアログボックスで、「次へ (Next)」をクリックしてドライバをインストールします。

「Windows のインストール場所を選択してください (Where Do You Want to Install Windows)」ダイアログボックスが表示されます。

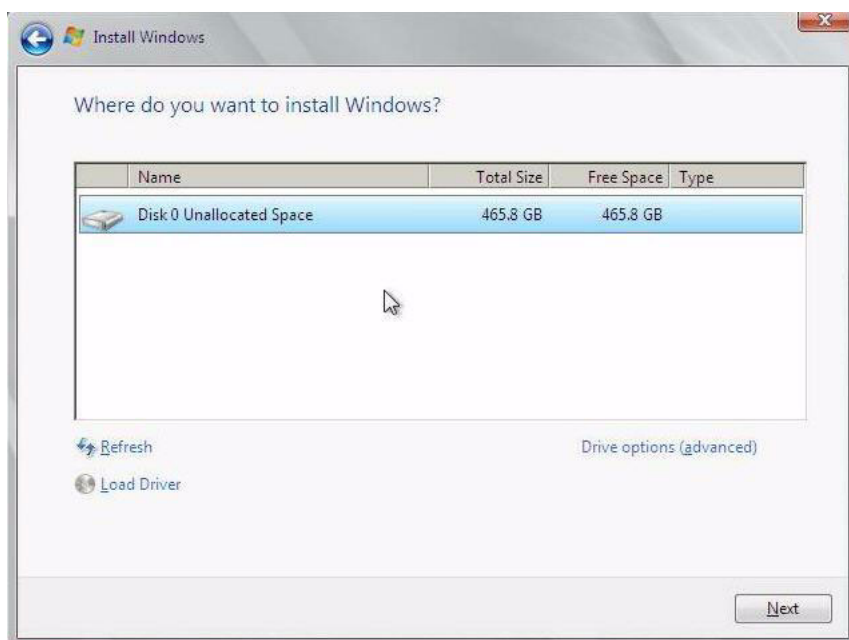


- e. 「Windows のインストール場所の選択 (Where Do You Want to Install Windows)」ダイアログボックスで、次のいずれかの操作を実行します。

- 一覧表示されている保存先を選択し、「Next (次へ)」をクリックしてオペレーティングシステムをインストールしてから、手順 10 に進みます。
または

- 一覧表示されている保存先を選択し、「Drive Options (Advanced) (ドライブのオプション (詳細))」をクリックしてデフォルトのパーティション設定を表示および変更してから、手順 9 に進みます。

選択したターゲットのパーティション設定は、「Windows のインストール場所の選択 (Where Do You Want to Install Windows)」ダイアログボックスの下部に表示されます。

9. (パーティションドライブ、詳細)「Windows のインストール場所の選択 (Where Do You Want to Install Windows)」ダイアログボックスの下部で、次の手順を実行します。

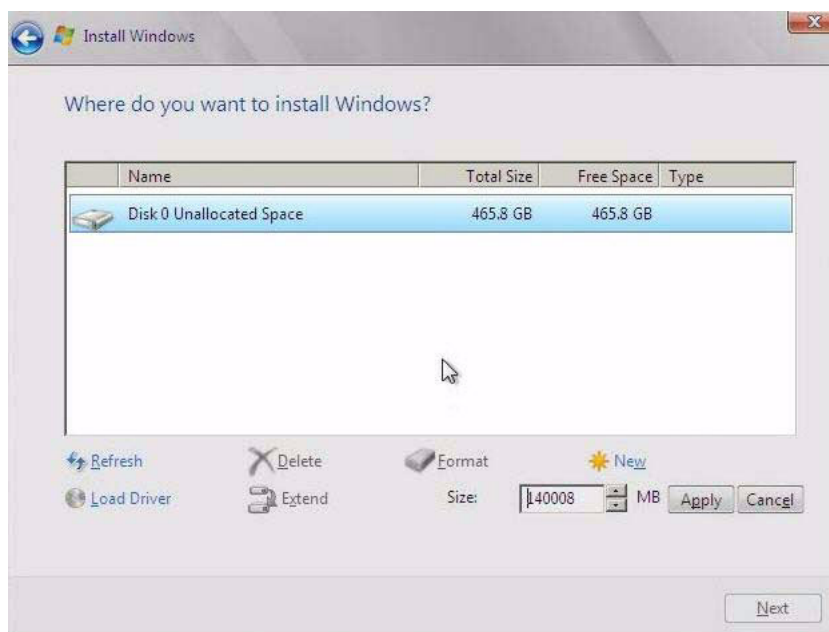

- 「削除 (Delete)」をクリックして、選択した保存先が存在するパーティション設定を削除します。
確認のウィンドウが表示されます。
 - 「OK」をクリックし、パーティションの削除を確定します。
 - 「新規 (New)」をクリックして、選択した保存先に新しいパーティションを作成します。
 - 「サイズ (Size)」スクロールボックスで、必要に応じてパーティションサイズを増減させ、「適用 (Apply)」をクリックします。
パーティションが作成されます。
 - 「次へ (Next)」をクリックして、選択した保存先にオペレーティングシステムをインストールします。
10. Windows インストールプログラムが開始され、インストールプロセス中にサーバーモジュールが複数回再起動します。
11. Windows のインストールが完了すると、Windows が起動され、ユーザーパスワードの変更を要求するプロンプトが表示されます。

12. ユーザーパスワードのダイアログで「OK」をクリックし、初期のユーザーログインアカウントを設定します。

注 – Windows Server 2008 では、ユーザーアカウントに対し、より強力なパスワード方式が適用されます。パスワードの規格には、長さ、複雑さ、および履歴に関する制限が含まれています。詳細は、アカウント作成ページの「アクセシビリティ (Accessibility)」リンクをクリックしてください。

初期ユーザーアカウントが作成されると、Windows Server 2008 のデスクトップが表示されます。

13. [第 4 章](#)に進み、インストール後の作業を実行します。

PXE ネットワークブートを使用した Windows Server のインストール

この節では、お客様が用意した Windows Imaging Format (WIM) イメージを使用して、構築済みの PXE ベースのネットワークで Windows Server 2008 (SP2 または R2) オペレーティングシステムをインストールするために必要な初期情報を説明します。

この節に含まれるトピック

- [26 ページの「インストールを開始する前に」](#)
- [26 ページの「PXE を使用した Windows Server 2008 \(SP2 または R2\) のインストール」](#)

この節で説明する手順は、Windows 展開サービス (Windows Deployment Service、WDS) を使用してネットワーク経由で Windows Server 2008 をインストールするための最初の手順です。具体的には、WDS インストールサーバーと通信するサーバー PXE ネットワークインタフェースカードを選択する手順について説明します。WDS を使用して Windows Server 2008 オペレーティングシステムをインストールする方法については、Windows 展開サービスに関する Microsoft のドキュメントを参照してください。

インストールを開始する前に

- PXE を使用してネットワーク経由でインストールメディアを起動するには、次の操作が必要です。
 - インストールツリーをエクスポートするようにネットワーク (NFS、FTP、HTTP) サーバーを設定します。
 - PXE のブートに必要なファイルを TFTP サーバー上に設定します。
 - PXE 設定から起動するように、サーバーの MAC ネットワークポートアドレスを設定します。
 - 動的ホスト構成プロトコル (Dynamic Host Configuration Protocol、DHCP) を設定します。
- WDS を使用してインストールを実行するために必要となる作業は、次のとおりです。
 - 必要なシステムデバイスドライバを `install.wim` イメージ、および必要に応じて `boot.wim` イメージに追加します。

WIM インストールイメージにドライバを追加する手順は、[付録 E](#) を参照してください。

- WIM の管理者パスワードを取得します。

▼ PXE を使用した Windows Server 2008 (SP2 または R2) のインストール

1. サーバーモジュールをリセットするか、電源を投入します。
 - **ILOM Web インタフェース**で、「Remote Power」-->「Remote Power Control」タブの順に選択し、次に「Select Action」リストボックスから「Reset」を選択します。
 - **ローカルサーバーモジュール**で、フロントパネルにある電源ボタンを押してサーバーモジュールの電源を切り、ふたたび電源ボタンを押してサーバーモジュールの電源を入れます。
 - **ILOM CLI** で、`reset /SYS` と入力します。
 - **CMM の ILOM CLI** で、次のように入力します。`reset /CH/BLn/SYS`
`n` は、シャーシ内にあるサーバーモジュールの番号です。

BIOS 画面が表示されます。

注 - 次のイベントがすぐに発生するため、以下のステップでは集中する必要があります。表示される時間が短いため、メッセージを注意して観察してください。スクロールバーが表示されないように画面のサイズを拡大してもかまいません。

2. F8 キーを押して、一時起動デバイスを指定します。

「起動デバイスを選択してください (Please Select Boot Device)」メニューが表示されます。

3. 「起動デバイスを選択してください (Please Select Boot Device)」メニューで、適切な PXE インストール起動デバイスを選択し、Enter キーを押します。

PXE インストール起動デバイスは、ネットワークインストールサーバーと通信するように設定されている物理ネットワークポートです。

「ブートエージェント (Boot Agent)」ダイアログボックスが表示されます。

4. 「ブートエージェント (Boot Agent)」ダイアログボックスで、F12 キーを押してネットワークサービス起動を選択します。

5. 通常の Windows Server 2008 SP2 または R2 WDS ネットワークインストールを続行します。

詳細は、Microsoft の Windows 展開サービスに関する製品ドキュメントを参照してください。

6. インストールが完了したら、[第 4 章](#)に進んでインストール後の作業を実行します。

第4章

Windows Server 2008 のインストール後の作業

Windows Server 2008 (SP2 または R2) オペレーティングシステムのインストールを完了してサーバーモジュールを再起動した後は、次に示すインストール後の作業を確認し、必要に応じて、使用しているサーバーモジュールに該当する作業を実行する必要があります。

- 30 ページの「不可欠なデバイスドライバと追加ソフトウェアのインストール」
- 31 ページの「追加ソフトウェアのインストール」
- 33 ページの「TPM のサポートの設定」
- 34 ページの「Intel NIC チーミングの設定」

インストールを開始する前に

この章の手順は、次の準備がすでにできていることを前提としています。

- Microsoft Windows Server オペレーティングシステムをインストールしている。
- Tools and Drivers DVD を入手している。

Tools and Drivers DVD をお持ちでない場合は、製品ダウンロードサイトから Tools and Driver DVD の最新版の ISO イメージをダウンロードできます。詳細は、[付録 D](#) を参照してください。

不可欠なデバイスドライバと追加ソフトウェアのインストール

Tools and Drivers DVD には、サーバーモジュール固有のデバイスドライバと追加ソフトウェアをインストールするためのインストールウィザードが用意されています。サーバーモジュール固有のデバイスドライバをインストールすると、使用しているサーバーモジュールにインストール可能なオプションのハードウェアデバイスがサポートされるようになります。

▼ サーバーモジュール固有のデバイスドライバのインストール

1. Tools and Drivers DVD をローカルまたはリモートの USB DVD ドライブに挿入して、次のいずれかを実行します。
 - DVD が自動的に起動した場合は、「Install Drivers and Supplemental Software (ドライバと追加ソフトウェアのインストール)」をクリックします。
 - DVD が自動的に起動しない場合は、適切な InstallPack ファイル (InstallPack_1_0_1.exe など) が格納された次のいずれかのフォルダに移動して、ダブルクリックします。
 - <DVD>/Windows/W2K8/Packages
 - <DVD>/Windows/W2K8R2/Packages

「サーバーインストールパッケージ (Server Installation Package)」ダイアログボックスが表示されます。
2. 「インストールパック (Install Pack)」ダイアログボックスで、「次へ (Next)」をクリックして、デフォルトのインストール可能な項目を受け入れます。

注 – 最新バージョンのドライバを確実にインストールするために、「デフォルトのインストール可能な項目 (default installable items)」を常に受け入れるようにしてください。

インストールパックの注意ダイアログボックスが表示されます。

3. インストールパックの注意ダイアログボックスで、メッセージを読んでから「次へ (Next)」をクリックします。

「Sun Fire インストールウィザードようこそ (Welcome to the Sun Fire Installation Wizard)」が表示されます。

4. 「Sun Fire X4500 インストールウィザードによるこそ (Welcome to the Sun Fire Installation Wizard)」ダイアログボックスで、「次へ (Next)」をクリックします。
「End User License Agreement (エンドユーザー使用許諾契約書)」ページが表示されます。
5. 「エンドユーザー使用許諾契約書 (End User License Agreement)」ページで、「この契約書を承諾 (I Accept This Agreement)」を選択してから、「次へ (Next)」をクリックします。
プラットフォーム固有のドライバがインストールされます。緑のチェックマークは、各ドライバが正常にインストールされたことを表します。
6. 「ドライバインストールパック (Driver Installation Pack)」ダイアログボックスで「完了 (Finish)」をクリックします。
「システム設定の変更 (System Settings Change)」ダイアログボックスが表示されます。

注 – 追加ソフトウェアのインストールを行う場合 (強く推奨)、この時点ではシステムを再起動しないでください。追加ソフトウェアのインストール後に、システムを再起動するように指示するメッセージが表示されます。

7. 次のいずれかの操作を実行します。
 - **手順 2** でデフォルトのインストール可能な設定を受け入れた場合は、「No (いいえ)」をクリックして [31 ページの「追加ソフトウェアのインストール」](#)に進みます。
 - 追加ソフトウェアをインストールしない場合は、「Yes (はい)」をクリックしてコンピュータを再起動します。

追加ソフトウェアのインストール

サーバーモジュールでは、いくつかの追加ソフトウェアコンポーネントを使用することができます。インストールのオプションは以下の 2 つです。

- **Typical (通常):** サーバーモジュールに適用可能なすべての追加ソフトウェアをインストールします。
- **Custom (カスタム):** インストール用に選択した追加ソフトウェアのみをインストールします。

表 4-1 に、サーバーモジュールで使用可能なオプションの追加ソフトウェアコンポーネントを示します。

表 4-1 インストールパックのオプションの追加ソフトウェア

使用可能な追加ソフトウェアコンポーネント	LSI 統合 RAID コン トローラ搭載サー バーモジュール	Intel 統合ディスクコン トローラ搭載サー バーモジュール
LSI MEGARAID Storage Manager 「Yes (はい)」をクリックしてコンピュータを再起動します。 SAS 内蔵 RAID ホストバスアダプタ (HBA) で RAID を設定、監視、および維持管理できます。	Typical (通常)	適用不可
IPMItool コマンド行ユーティリティ IPMItool コマンド行ユーティリティは、BMC (別名サービスプロセッサ (Service Processor, SP)) を使用して、センサーデータリポジトリ (Sensor Data Repository, SDR) を読み取り、センサーの値、システムイベントログ (System Event Log, SEL)、現場交換可能ユニット (Field Replacable Unit, FRU) インベントリ情報を表示し、LAN 設定パラメータを取得および設定し、シャシーの電源制御処理を実行します。	Typical (通常)	Typical (通常)
Intel NIC チーミング サーバーモジュール上のネットワークインタフェースを、仮想インタフェースと呼ばれる物理ポートのチームにグループ化できます。	Typical (通常)	Typical (通常)

▼ 追加ソフトウェアのインストール



注意 – 追加ソフトウェアをすでにインストールしている場合には、インストールを再度実行しても、追加ソフトウェアが必ずしも再インストールされるわけではありません。削除される場合があります。追加ソフトウェアのインストール中にはダイアログボックスの内容を注意深く確認して、結果が期待どおりになるようにしてください。

1. 次のいずれかの手順を実行します。

- 30 ページの「不可欠なデバイスドライバと追加ソフトウェアのインストール」の手順を実行するときに「Supplemental Software (追加ソフトウェア)」を選択しなかった場合は、この手順に戻って再度実行します。ただし、その際には、**手順 2** でデフォルトの設定を受け入れ (デフォルトでは追加ソフトウェアをインストールします)、手順 7 で「No (いいえ)」を選択します。

- 30 ページの「不可欠なデバイスドライバと追加ソフトウェアのインストール」の手順 2 で「Server Installation Package (サーバーインストールパッケージ)」ダイアログボックスの「Supplemental Software (追加ソフトウェア)」を選択して、手順 7 で「No (いいえ)」を選択した場合は、「Install Pack Supplemental Software (インストールパックの追加ソフトウェア)」ダイアログボックスが表示されます。手順 2 に進みます。
- 2. 「Install Pack Supplemental Software (インストールパックの追加ソフトウェア)」ダイアログボックスで、「Next (次へ)」をクリックして通常設定を受け入れるか、「Custom (カスタム)」を選択してインストールするオプションを選択します(表 4-1 の追加ソフトウェアの説明を参照)。
コンポーネントインストールウィザードの指示に従って、選択した追加ソフトウェアコンポーネントを順にインストールします。
- 3. 追加ソフトウェアがインストールされたら、「完了 (Finish)」をクリックします。
- 4. 「システム設定の変更 (System Setting Change)」ダイアログボックスで「はい (Yes)」をクリックして、システムを再起動します。
Sun Server インストールパッケージソフトウェアを Tools and Drivers DVD から実行した場合は、ここで DVD をシステムから取り出します。

TPM のサポートの設定

Windows 2008 で提供される Trusted Platform Module (TPM) 機能セットを使用する場合は、この機能をサポートするようにサーバーモジュールを設定する必要があります。手順については、『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールサービスマニュアル』(821-3655) で TPM のサポートの設定に関する情報を参照してください。

注 – TPM を使用すると、サーバーモジュールの TPM セキュリティーハードウェアを管理できます。この機能の実装の詳細は、Microsoft が提供する Windows Trusted Platform Module Management のドキュメントを参照してください。

Intel NIC チーミングの設定

使用している環境での NIC チーミングのセットアップ方法の詳細は、次の Intel の接続性に関する Web ページの「Advanced Networking Services Teaming」を参照してください。

(<http://support.intel.com/support/network/sb/CS-009747.htm>)

また、次の Web サイトで、使用しているサーバーモジュールのネットワークアダプタ用に、Intel のネットワーク接続のユーザーガイド一式をダウンロードできます。

(<http://support.intel.com/support/network/sb/cs-009715.htm>)

部

II

Windows Server システム管理者リファレンス

必要に応じて次のシステム管理者リファレンスを参照し、Windows Server 2008 (SP2 または R2) オペレーティングシステムのインストールを実行または完了してください。

説明	リンク
Windows Server インストールプログラムを配備するためのインストール環境の選択およびセットアップ手順	付録 A
このドキュメントの発行時に、Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールでサポートされているオペレーティングシステムの完全なリスト	付録 B
Windows Server のインストールを実行する前に、BIOS のデフォルトプロパティが設定されていることを確認する手順	付録 C
Tools and Drivers DVD の ISO イメージの最新版をダウンロードする手順	付録 D
上級ユーザーが Windows Imaging Format (WIM) ファイルにサーバーモジュール固有のドライバを組み込む手順	付録 E
サーバーモジュールのアクティブなネットワークポートを確認し、Windows デバイスの名前と一致させるためのガイドライン	付録 F

付録 A

サポートされるインストール方法

サーバーモジュールに Windows をインストールする最適な方法を決定するには、この付録で説明している次の内容を検討してください。

- [38 ページの「コンソール出力」](#)
- [40 ページの「インストール起動メディア」](#)
- [43 ページの「インストール先」](#)

コンソール出力

表 A-1 に、オペレーティングシステムをインストールする際の出力と入力を取得できるコンソールを示します。

表 A-1 OS インストールを実行する際のコンソールオプション

コンソール	説明	セットアップ要件
ローカルコンソール	ローカルコンソールをサーバーモジュール SP に直接接続することにより、OS のインストールやサーバーモジュールの管理を実行できます。 ローカルコンソールの例として、次のものがあります。 • シリアルコンソール • VGA コンソール (USB キーボードおよびマウスを使用)	1. ローカルコンソールをサーバーモジュールに接続します。 詳細は、『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュール 設置マニュアル』(821-3214) の「Attaching Devices to the Server Module (サーバーモジュールへのデバイスの接続)」、および『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールサービスマニュアル』(821-3120) の付録 C を参照してください。 2. ILOM プロンプトで、ILOM ユーザー名とパスワードを入力します。 3. シリアル接続の場合のみ、start /SP/console と入力して、ホストのシリアルポートとの接続を確立します。 ビデオ出力がローカルコンソールに自動的にルーティングされます。 サーバーモジュール SP への接続の確立については、『Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 Concepts Guide』(820-6410) を参照してください。

表 A-1 OS インストールを実行する際のコンソールオプション (続き)

コンソール	説明	セットアップ要件
リモートコンソール	サーバーモジュール SP へのネットワーク接続を確立することにより、リモートコンソールから OS のインストールやサーバーモジュールの管理を行うことができます。リモートコンソールの例には、次のものがあります。 • ILOM リモートコンソールアプリケーションを使用した Web ベースのクライアント接続 • シリアルコンソールを使用した SSH クライアント接続	1. サーバーモジュール SP の IP アドレスを表示または設定します。 詳細は、『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュール設置マニュアル』(821-3214) を参照してください。 2. リモートコンソールとサーバーモジュール SP 間の接続を表示または確立します。 • Web ベースのクライアント接続の場合は、次の手順を実行します。 1) Web ブラウザに、サーバーモジュール SP の IP アドレスを入力します。2) ILOM Web インタフェースにログインします。3) ILOM リモートコンソールを起動して、ビデオ出力をサーバーモジュールから Web クライアントにリダイレクトします。4) 「Device」メニューでデバイスの切り替え (マウス、キーボードなど) を有効にします。 • SSH クライアント接続の場合は、次の手順を実行します。 1) シリアルコンソールから、サーバーモジュール SP への SSH 接続を確立します (<code>ssh root@ipaddress</code>)。2) ILOM にログインします。3) <code>start /SP/console</code> と入力して、シリアル出力をサーバーモジュールから SSH クライアントにリダイレクトします。 ILOM SP へのリモート接続を確立する方法や ILOM リモートコンソールの使用方法については、『Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 Concepts Guide』(820-6410) を参照してください。

インストール起動メディア

サーバーモジュールへのオペレーティングシステムのインストールを開始するには、ローカルまたはリモートのインストールメディアソースを起動します。表 A-2 に、サポートされるメディアソースと、各ソースに必要なセットアップ要件を示します。

表 A-2 OS のインストールに使用できる起動メディア

インストールメディア	説明	セットアップ要件
ローカル起動メディア	ローカル起動メディアには、サーバーモジュール上の組み込み型ストレージデバイスか、サーバーモジュールに接続された外付けのストレージデバイスが必要です。 サポートされる OS のローカル起動メディアソースには、次のものがあります。 CD/DVD-ROM インストールメディア、および該当する場合はフロッピーデバイスドライバメディア	- サーバーモジュールに組み込み型ストレージデバイスがない場合は、 dongle ケーブルを使用して適切なストレージデバイスをフロントパネルに接続します。 - ローカルデバイスをサーバーモジュールに接続する方法については、『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュール設置マニュアル』(821-3214) の「Attaching Devices to the Server Module (サーバーモジュールへのデバイスの接続)」、および『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールサービスマニュアル』(821-3120) の付録 C を参照してください。

表 A-2 OS のインストールに使用できる起動メディア (続き)

インストールメディア	説明	セットアップ要件
リモート起動メディア	リモートメディアでは、ネットワークを介してインストールを起動する必要があります。ネットワークインストールは、リダイレクトされた起動ストレージデバイスか、Pre-boot eXecution Environment (PXE) を使用してネットワーク上にインストールをエクスポートする別のネットワークシステムから開始できます。 サポートされる OS のリモートメディアソースには、次のようなものがあります。 - CD/DVD-ROM インストールメディア、および該当する場合はフロッピーデバイスドライバメディア - CD/DVD-ROM の ISO インストールイメージ、および該当する場合はフロッピーの ISO デバイスドライバメディア - 自動インストールイメージ (PXE 起動が必要)	リモートストレージデバイスから起動メディアをリダイレクトするには、次の手順を実行します。 - 起動メディアを、次のようなストレージデバイスに挿入します。 CD/DVD-ROM の場合、組み込み型または外付けの CD/DVD-ROM ドライブにメディアを挿入します。 CD/DVD-ROM ISO イメージの場合、ISO イメージがネットワーク共有された場所ですぐに利用できることを確認します。 デバイスドライバフロッピー ISO イメージの場合、ISO イメージ (該当する場合) がネットワーク共有された場所または USB ドライブ上ですぐに利用できることを確認します。 デバイスドライバフロッピーメディア (該当する場合) の場合、フロッピーメディアを外付けのフロッピードライブに挿入します。 - サーバーモジュールの ILOM SP に対する Web ベースのクライアント接続を確立し、ILOM リモートコンソールアプリケーションを起動します。詳細は、表 A-1 に示す Web ベースのクライアント接続に関するセットアップ要件を参照してください。 - ILOM リモートコンソールアプリケーションの「デバイス (Device)」メニューで、次のように起動メディアの場所を指定します。 CD/DVD-ROM 起動メディアの場合は、「CD-ROM」を選択します。 CD/DVD-ROM ISO イメージの起動メディアの場合は、「CD-ROM Image」を選択します。 フロッピーデバイスドライバ起動メディアの場合は、「Floppy」を選択します (該当する場合)。 フロッピーイメージのデバイスドライバ起動メディアの場合は、「Floppy Image」を選択します (該当する場合)。 ILOM リモートコンソールについては、『Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 Concepts Guide』(820-6410) を参照してください。

表 A-2 OS のインストールに使用できる起動メディア (続き)

インストールメディア	説明	セットアップ要件
リモート起動メディア (続き)	注 – 自動インストールイメージを使用すると、複数のサーバーで OS のインストールを実行できます。自動イメージを使用すると多くのシステムで設定を統一できます。 自動インストールでは、Pre-boot eXecution Environment (PXE) 技術を使用し、オペレーティングシステムがインストールされていないクライアントをリモートで起動して、自動インストールサーバーからオペレーティングシステムをインストールします。	PXE を使用してインストールを実行するには、次の手順を実行します。 1. PXE 起動経由でインストールをエクスポートするようにネットワークサーバーを設定します。 2. OS インストールメディアを PXE 起動で利用できるようにします。 自動 OS インストールイメージを使用する場合は、次のような自動 OS インストールイメージを作成する必要があります。 — Oracle Solaris JumpStart イメージ — RHEL KickStart イメージ — SLES AutoYaST イメージ — Windows WDS イメージ インストールのセットアッププロセスを自動化する方法については、オペレーティングシステムベンダーのドキュメントを参照してください。 3. インストールメディアを起動するには、一時起動デバイスとして PXE 起動インタフェースカードを選択します。 詳細は、25 ページの「PXE ネットワークブートを使用した Windows Server のインストール」を参照してください。

インストール先

表 A-3 に、オペレーティングシステムのインストールに使用できる、サポートされるインストール先を示します。

表 A-3 OS インストールのインストール先

インストール先	説明	セットアップ要件	サポートされる OS
ローカルハードディスクドライブ (Hard Disk Drive, HDD) または 半導体ドライブ (Solid State Drive, SSD)	サーバーに取り付けられているハードディスクドライブまたは半導体ドライブはどれでも、オペレーティングシステムのインストール先として選択できます。	HDD または SSD がサーバーモジュールに正しく取り付けられ、電源が入っていることを確認します。 HDD や SSD の取り付けおよび電源投入方法については、『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールサービスマニュアル』(821-3120) を参照してください。	付録 B に示す、サポートされているすべてのオペレーティングシステム。
ファイバチャネル (Fibre Channel, FC) Storage Area Network (SAN) デバイス	ファイバチャネルホストバスアダプタ (Host Bus Adapter, HBA) が搭載されているサーバーモジュールでは、外付けの FC ストレージデバイスにオペレーティングシステムをインストールできます。	- FC HBA がサーバーモジュールに正しく設置されていることを確認します。 サーバーモジュールへの HBA オプションの取り付け方法については、『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールサービスマニュアル』(821-3120) を参照してください。 - ホストでストレージを認識できるように SAN を設置および設定します。 手順については、FC HBA に付属のドキュメントを参照してください。	付録 B に示す、すべてのオペレーティングシステム。

付録 B

サポートされているオペレーティングシステム

この付録の表 B-1 に、このドキュメントの公開時に Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールでサポートされているオペレーティングシステムを示します。

サーバーモジュールでサポートされているオペレーティングシステムの最新リストについては、次の Web サイトを参照してください。

(<http://www.oracle.com/goto/netrax6270m2>)

サポートされているオペレーティングシステム

Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールは、次のオペレーティングシステムまたはその後継のオペレーティングシステムでのインストールと使用をサポートしています。

表 B-1 サポートされているオペレーティングシステム

オペレーティングシステム	サポートされているバージョン	追加情報
Windows	• Microsoft Windows Server 2008 SP2, Standard Edition (64 ビット) • Microsoft Windows Server 2008 SP2, Enterprise Edition (64 ビット) • Microsoft Windows Server 2008 SP2, Datacenter Edition (64 ビット) • Microsoft Windows Server 2008 R2, Standard Edition (64 ビット) • Microsoft Windows Server 2008 R2, Enterprise Edition (64 ビット) • Microsoft Windows Server 2008 R2, Datacenter Edition (64 ビット)	• 第 3 章
Linux、Oracle Solaris、仮想マシンソフトウェア	• Oracle Enterprise Linux (OEL) 5.4 (64 ビット) • SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10 SP3 (64 ビット) • SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 (64 ビット) • Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL) 5.4 (64 ビット) • Oracle Solaris 10 10/09 • Oracle VM 2.2.1 • VMware ESX および ESXi 4.0 Update 1	• 『<i>Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュール Linux、仮想マシンソフトウェア、および Oracle Solaris オペレーティングシステムインストールガイド</i>』 (821-3657)

新規インストール時の BIOS のデフォルト設定

ディスクドライブに新しいオペレーティングシステムをインストールする場合は、オペレーティングシステムのインストールを実行する前に、次の BIOS 設定が適切に設定されていることを確認するようにしてください。

- システム時刻
- システム日付
- 起動順序

BIOS の出荷時デフォルト設定の確認

BIOS 設定ユーティリティでは、必要に応じて BIOS 設定を表示および編集するだけでなく、最適なデフォルト値を設定することもできます。F2 キーを押して BIOS 設定ユーティリティで変更した設定はすべて、次回に設定変更するまで常時使用されます。

F2 キーを使用してシステムの BIOS 設定を表示または編集するだけでなく、BIOS の起動中に F8 キーを使用して、一時起動デバイスを指定できます。F8 キーを使用して一時起動デバイスを設定した場合、この変更は現在のシステム起動のみで有効です。一時起動デバイスで起動したあとは、F2 キーで指定した常時起動デバイスが有効になります。

インストールを開始する前に

BIOS 設定ユーティリティにアクセスする前に、次の要件を満たしていることを確認します。

- サーバーモジュールにハードディスクドライブ (Hard Disk Drive、HDD) または半導体ドライブ (Solid State Drive、SSD) が搭載されている。
- HDD または SSD がサーバーモジュールに適切に設置されている。詳細については、『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールサービスマニュアル』(821-3120) を参照してください。
- サーバーモジュールへのコンソール接続が確立されている。詳細は、[38 ページの「OS インストールを実行する際のコンソールオプション」](#)を参照してください。

▼ 新規インストールの BIOS 設定の表示または編集

1. サーバーモジュールの電源をリセットします。

例:

- **ILOM Web インタフェース**で、「Remote Control」-->「Remote Power Control」タブの順に選択し、次に「Select Action」リストボックスから「Reset」オプションを選択します。
- **ローカルサーバーモジュール**で、フロントパネルにある電源ボタンを押してサーバーモジュールの電源を切り、ふたたび電源ボタンを押してサーバーモジュールの電源を入れます。
- **ILOM CLI**で、`reset /SYS` と入力します。
- **CMM の ILOM CLI**で、次のように入力します。`reset /CH/BLn/SYS`
`n` は、シャーシ内にあるサーバーモジュールの番号です。

2. BIOS 画面でプロンプトが表示されたら、F2 キーを押して BIOS 設定ユーティリティにアクセスします。

しばらくすると、BIOS 設定ユーティリティが表示されます。

3. 出荷時のデフォルト値に設定するために、次の手順を実行します。

- a. F9 キーを押すと、最適な出荷時のデフォルト設定が自動的に読み込まれます。メッセージが表示され、「OK」を選択してこの操作を続けるか、「キャンセル (CANCEL)」を選択してこの操作を取り消すよう指示されます。
- b. メッセージで「OK」を強調表示して、Enter を押します。
BIOS 設定ユーティリティ画面が表示され、システム時刻フィールドの最初の値でカーソルが強調表示されます。

4. BIOS 設定ユーティリティーで次の手順を実行して、システム時刻またはシステム日付に関係する値を編集します。
 - a. 変更する値を強調表示します。

上下の矢印キーを使用して、システムの時刻と日付の選択を変更します。
 - b. 強調表示されたフィールドの値を変更するには、次のキーを使用します。
 - プラス (+) を押すと、表示されている現在の値が増加します。
 - マイナス (-) を使用すると、現在表示されている値が減少します。
 - Enter キーを押すと、カーソルが次の値フィールドに移動します。
5. 起動設定にアクセスするには、「起動 (Boot)」メニューを選択します。

「起動設定 (Boot Settings)」メニューが表示されます。
6. 「起動設定 (Boot Settings)」メニューで、下矢印キーを使用して「起動デバイスの優先順位 (Boot Device Priority)」を選択し、Enter キーを押します。

「起動デバイスの優先順位 (Boot Device Priority)」メニューが表示され、認識されている起動デバイスの優先順位が示されます。リストの先頭のデバイスが、起動の優先度がもっとも高いデバイスです。
7. 「起動デバイスの優先順位 (Boot Device Priority)」メニューで次の手順を実行して、リストの最初の起動デバイスエントリを編集します。
 - a. 上下矢印キーを使用してリストの先頭のデバイスを選択し、Enter キーを押します。
 - b. 「オプション (Options)」メニューで、上下矢印キーを使用してデフォルトの常時起動デバイスを選択し、Enter キーを押します。

注 – 変更する各デバイス項目に対して手順 7a および 7b を繰り返して、リスト内のほかのデバイスの起動順を変更できます。

「起動デバイスの優先順位 (Boot Device Priority)」メニューおよび「オプション (Options)」メニューに表示されるデバイス文字列は、デバイスタイプ、スロットインジケータ、および製品 ID 文字列の形式です。

8. 変更を保存して BIOS 設定ユーティリティーを終了するには、F10 キーを押します。

または、「終了 (Exit)」メニューで「保存 (Save)」を選択して変更を保存し、BIOS 設定ユーティリティーを終了することもできます。変更を保存して設定を終了することを確認するメッセージが表示されます。

メッセージダイアログで「OK」を選択して、Enter キーを押します。

注 – ILOM リモートコンソールを使用している場合、F10 キーはローカル OS にトラップされます。コンソールの一番上で使用できる「キーボード (Keyboard)」ドロップダウンメニューに一覧表示される F10 オプションを使用してください。

付録 D

Tools and Drivers DVD の ISO イメージのダウンロード

サーバーモジュールに Tools and Drivers DVD が付属していない場合や、サーバーモジュール付属の Tools and Drivers DVD にサーバーモジュール用の最新のツールとファームウェアが含まれているかどうかを確認する必要がある場合は、この付録のダウンロード手順を使用します。

ISO イメージのダウンロード手順

Tools and Drivers DVD の ISO イメージをダウンロードするには、次の手順を実行します。

▼ Tools and Drivers DVD イメージのダウンロード

1. Oracle の Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールの Web サイトにアクセスし、Tools and Drivers DVD のダウンロード用リンクに移動してください。
(<http://www.oracle.com/goto/netrax6270m2>)
2. Tools and Drivers DVD の ISO イメージを選択して、アクセス可能なネットワーク上の場所またはローカルストレージ上にダウンロードします。
3. 次のいずれかの方法を使用して、ISO イメージをインストールする準備を行います。
 - 他社のソフトウェアを使用して、Tools and Drivers DVD を作成します。
 - リモート KVMS (ILOM リモートコンソール) を使用して、ISO イメージをマウントします。

デバイスドライバの Windows 展開 サービス用 Windows Server 2008 WIM イメージへの組み込み

この節は、Windows Server 2008 (SP2 または R2) デバイスドライバを Windows Imaging Format (WIM) ファイルに組み込む必要がある、上級システム管理者を対象としています。

この付録では、システム管理者が Microsoft の Windows 展開サービス (WDS) を使用して、ネットワーク経由で Windows Server 2008 (SP2 または R2) のインストールを展開するものとします。

注 – この付録は、WDS または Microsoft の Windows System Imaging Manager (WSIM) のチュートリアルとなるものではありません。WDS または WSIM の詳細は、Microsoft の WDS および WSIM のドキュメントを参照してください。

この節のトピックは次のとおりです。

- [54 ページの「はじめに」](#)
 - [54 ページの「Tools and Drivers DVD 上のデバイスドライバの場所」](#)
 - [55 ページの「WIM イメージに組み込むデバイスドライバ」](#)
 - [56 ページの「前提条件と作業の概要」](#)
- [59 ページの「ドライバを WIM イメージに組み込む手順」](#)
 - [59 ページの「ImageUnattend.xml セットアップスクリプトの作成 – Windows Server 2008 \(SP2 または R2\)」](#)
 - [64 ページの「デバイスドライバのブート WIM への追加 – Windows Server 2008 SP2 のみ」](#)
 - [68 ページの「ImageUnattend.xml セットアップスクリプトを Windows Server 2008 \(SP2 または R2\) のインストールイメージにマッピングする」](#)

はじめに

この節のトピックは次のとおりです。

- [54 ページ](#)の「Tools and Drivers DVD 上のデバイスドライバの場所」
- [55 ページ](#)の「WIM イメージに組み込むデバイスドライバ」
- [56 ページ](#)の「前提条件と作業の概要」

Tools and Drivers DVD 上のデバイスドライバの場所

[表 E-1](#) に、Tools and Drivers DVD 上のデバイスドライバディレクトリの場所を示します。

注 – Tools and Drivers DVD をお持ちでない場合は、Tools and Driver DVD の ISO イメージをダウンロードできます。詳細は、[付録 D](#) を参照してください。

表 E-1 Tools and Drivers DVD 上のデバイスドライバの場所

Device Drivers (デバイスドライバ)	Tools and Driver DVD 上のディレクトリの場所
Intel ネットワークドライバ	• Windows 2008 R2 の場合: windows\W2K8R2\drivers\NIC\intel • Windows 2008 SP2 の場合: windows\w2K8\drivers\NIC\intel
Aspeed ドライバ	• Windows 2008 R2 の場合: windows\W2K8R2\drivers\display\aspeed • Windows 2008 SP2 の場合: windows\w2K8\drivers\display\aspeed

表 E-1 Tools and Drivers DVD 上のデバイスドライバの場所 (続き)

Device Drivers (デバイスドライバ)	Tools and Driver DVD 上のディレクトリの場所
LSI MegRAID ドライバ: • Sun Storage 6 Gb SAS RAID HBA、SG-SAS6-R-REM-Z • Sun Storage 6 Gb SAS RAID HBA、SGX-SAS6-R-REM-Z • Sun Storage 6 Gb SAS RAID HBA、SG-SAS6-R-EM-Z	• windows/w2k8/drivers/64bit/hba/lsi/megaraid
LSI MPT2 ドライバ: • Sun Storage 6 Gb SAS HBA、SG-SAS6-REM-Z • Sun Storage 6 Gb SAS HBA、SGX-SAS6-REM-Z • Sun Storage 6 Gb SAS HBA、SG-SAS6-EM-Z	• windows/w2k8/drivers/64bit/hba/lsi/mpt2
Intel ICH10 コントローラ	• Windows 2008 R2 の場合: windows\W2K8R2\drivers\64bit\HBA\intel • Windows 2008 SP2 の場合: windows\w2K8\drivers\64bit\HBA\intel

WIM イメージに組み込むデバイスドライバ

表 E-2 に、Windows Server 2008 (SP2 または R2) の WIM イメージに組み込むデバイスドライバを示します。この表に示す boot WIM イメージは Windows Server 2008 SP2 インストールにのみ必要であり、install WIM イメージは Windows Server 2008 SP2 および Windows Server 2008 R2 インストールの両方に必要です。

表 E-2 に示す SAS PCIe HBA オプションカードのいくつかは、本書の発行時点では購入できない可能性があります。サーバーモジュール対応の購入可能な SAS PCIe HBA オプションカードを確認するには、次の Web サイトにアクセスし、適切なページに移動します。(<http://www.oracle.com/goto/netrax6270m2>)

表 E-2 WIM イメージに追加するデバイスドライバ

組み込むデバイスドライバ	Windows Server 2008 (SP2 および R2) install.wim に追加	Windows Server 2008 SP2 のみ boot.wim に追加
Intel ネットワークドライバ	X	X
Aspeed グラフィックドライバ	X	
サーバーモジュールに取り付けられている SAS HBA オプション: • Sun Storage 6 Gb SAS RAID HBA、SG-SAS6-R-REM-Z • Sun Storage 6 Gb SAS RAID HBA、SGX-SAS6-R-REM-Z • Sun Storage 6 Gb SAS RAID HBA、SG-SAS6-R-EM-Z • Sun Storage 6 Gb SAS HBA、SG-SAS6-REM-Z • Sun Storage 6 Gb SAS HBA、SGX-SAS6-REM-Z • Sun Storage 6 Gb SAS HBA、SG-SAS6-EM-Z	X	X
Intel ICH10 コントローラ	X	

前提条件と作業の概要

Windows Server 2008 (SP2 または R2) 用のデバイスドライバの WIM イメージを作成する前に、次の作業を指定した順序で必ず完了してください。

1. ネットワーク内のサーバーに Windows 展開サービスをインストールおよび設定します。詳細は、次の Web サイトで『Microsoft の Windows 展開サービスに関する手順ガイド』をダウンロードできます。

(<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=14CA18B1-B433-4F62-8586-B0A2096460EB&displaylang=en>)

2. Windows 自動インストールキット (WAIK) をインストールします。WAIK には、WIM イメージをマウントおよび変更するアプリケーションと、XML 無人セットアップスクリプトを作成および変更するアプリケーションが含まれています。

Microsoft は、Windows Server 2008 SP2 用と Windows Server 2008 R2 用に別々の WAIK ダウンロードを提供しています。これらのダウンロードの URL は次のとおりです。

- Windows Server 2008 SP2:
(<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=94bb6e34?d890?4932?81a5?5b50c657de08>)
- Windows Server 2008 R2:
(<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=696dd665?9f76?4177?a811?39c26d3b3b34>)

3. Tools and Driver DVD 上の Windows デバイスドライバを見つけます。Tools and Drivers DVD 上のデバイスドライバの場所については、54 ページの「Tools and Drivers DVD 上のデバイスドライバの場所」を参照してください。

4. ネットワーク共有デバイスドライバリポジトリを作成します。例:

- Windows Server 2008 (SP2 または R2) のデバイスドライバを格納するデバイスドライバリポジトリを作成します。

Windows Server 2008 WDS インストール環境の場合は、デバイスドライバリポジトリが提供されていますが、変更可能です。Windows Server 2003 SP2 WDS インストール環境の場合は、デバイスドライバリポジトリは提供されていないので、手動で作成する必要があります。次の例は、新しいデバイスドライバリポジトリのディレクトリ構造をセットアップする方法を示したものです。

C:\unattend\drivers\{w2K8|W2k8R2}\catalogs\vendor\version

各表記の意味は次のとおりです。

- unattend は、無人デバイスドライバストア
- drivers はデバイスドライバディレクトリの名前
- {w2K8 または W2K8R2} は Windows Server 2008 (SP2 または R2) のデバイスドライバディレクトリの名前
- catalogs は Windows Server 2008 (SP2 は R2) のカタログファイルの名前
- vendor はデバイスドライバベンダーのディレクトリの名前
- version はデバイスドライババージョンのディレクトリの名前
- デバイスドライバリポジトリ内のディレクトリ (フォルダ) は必ず共有し、ネットワークインストール中に Windows 展開サービス (Windows Deployment Service、WDS) ・にアクセスできるようにしてください。

たとえば、この付録で参照するデバイスドライバリポジトリのネットワーク共有は、次のように設定します。

リポジトリフォルダ	ネットワーク共有
C:\Unattended\Drivers\W2K8	\\wds-server\W2K8-Drivers
C:\Unattended\Drivers\W2K8R2	\\wds-server\W2K8R2-Drivers

- Tools and Drivers DVD 上の Windows Server 2008 デバイスドライバを抽出して、デバイスドライバリポジトリに配置します。

Tools and Driver DVD 上の Windows Server 2008 デバイスドライバの場所の詳細は、[54 ページの「Tools and Drivers DVD 上のデバイスドライバの場所」](#)を参照してください。

Tools and Drivers DVD をお持ちでない場合は、Tools and Driver DVD の ISO イメージをダウンロードできます。詳細は、[付録 D](#) を参照してください。

次の例は、SAS HBA ドライバ (バージョン番号例: 1.19.2.64) を Tools and Drivers DVD からデバイスドライバリポジトリにコピーしたあとのデバイスドライバリポジトリのディレクトリ構造を示したものです。

オペレーティングシステム	Tools and Drivers DVD	デバイスドライバリポジトリ
Windows Server 2008 SP2	DVDDevice:\windows\ W2K8\drivers\64bit\ hba\lsi\mpt2	C:\unattend\drivers\ W2K8\lsi\1.19.2.64
Windows Server 2008 R2	DVDDevice:\windows\ W2K8R2\drivers\64bit\ hba\lsi\mpt2	C:\unattend\drivers\ W2K8R2\lsi\1.19.2.64

5. Windows Server 2008 (SP2 または R2) 用の imageunattend.xml セットアップスクリプトを作成します。詳細は、[59 ページの「ImageUnattend.xml セットアップスクリプトの作成 – Windows Server 2008 \(SP2 または R2\)」](#)を参照してください。
6. Windows Server 2008 SP2 (のみ) インストールの場合は、[表 E-2](#) に示した必須のブートデバイスドライバを boot.wim に追加します。デバイスドライバの boot.wim への追加の詳細は、[64 ページの「デバイスドライバのブート WIM への追加 – Windows Server 2008 SP2 のみ」](#)を参照してください。
7. imageunattend.xml セットアップスクリプトを Windows Server 2008 イメージにマッピングします。詳細は、[68 ページの「ImageUnattend.xml セットアップスクリプトを Windows Server 2008 \(SP2 または R2\) のインストールイメージにマッピングする」](#)を参照してください。
8. Windows Server 2008 SP2 および Windows Server 2008 R2 インストールの場合は、[表 E-2](#) に示す必須のデバイスドライバを install.wim イメージに追加します。

ドライバを WIM イメージに組み込む手順

次に示す手順は、デバイスドライバの WIM イメージファイルへの追加に使用できるガイドラインです。これらの手順は次に示す順序で実行してください。

- 59 ページの「ImageUnattend.xml セットアップスクリプトの作成 – Windows Server 2008 (SP2 または R2)」
- 64 ページの「デバイスドライバのブート WIM への追加 – Windows Server 2008 SP2 のみ」
- 68 ページの「ImageUnattend.xml セットアップスクリプトを Windows Server 2008 (SP2 または R2) のインストールイメージにマッピングする」

インストールを開始する前に

この節の手順を実行する前に、56 ページの「前提条件と作業の概要」に示すすべての前提条件を必ず満たしてください。

▼ ImageUnattend.xml セットアップスクリプトの作成 – Windows Server 2008 (SP2 または R2)

次の手順に従って、Windows Server 2008 (SP2 または R2) インストール用の ImageUnattend.xml セットアップスクリプトを作成します。生成されたセットアップスクリプトは、デバイスドライバリポジトリに保存されます。

注 – ImageUnattend.xml セットアップスクリプトは、この節で後述する手順で Windows Server 2008 (SP2 または R2) インストールイメージにマッピングされます。セットアップスクリプトをインストールイメージにマッピングすると、Windows Server 2008 (SP2 または R2) のネットワークインストール中に指定したデバイスドライバがインストールされます。

1. Windows Server 2008 (SP2 または R2) DVD メディアを、Windows 展開サービスをホスティングしているシステムの DVD リーダーに挿入します。
2. すべての Windows Server 2008 (SP2 または R2) カタログファイルを、デバイスドライバリポジトリの Catalogs フォルダにコピーします。

例:


```
copy DVDDrive:\source\*.clg C:\Unattend\Drivers\{WSK8|W28R2}\Catalogs
```

3. Windows システムマネージャアプリケーションを起動し、次の手順を実行して新しい ImageUnattend.xml セットアップスクリプトを作成します。
 - a. 「スタート」-->「すべてのプログラム」-->「Microsoft Windows AIK」-->「Windows システムイメージマネージャ」の順にクリックします。
 - b. 「応答ファイル (Answer File)」ウィンドウで右クリックして「新しい応答ファイル (New Answer File)」を選択します。
 - c. 新しい Windows イメージをすぐに開くかをたずねるメッセージダイアログが表示された場合、「いいえ (No)」をクリックします。
4. 次の手順を実行して、インストールしている Windows Server 2008 (SP2 または R2) 版 (Standard、Datacenter、または Enterprise) と一致する Windows Server 2008 (SP2 または R2) カタログファイルを指定します。
 - a. 「Windows Image (Windows イメージ)」ウィンドウで右クリックして「Select Windows Image (Windows イメージの選択)」を選択します。
 - b. 「ファイルタイプ (File Type)」リストボックスで「カタログ (Catalog)」ファイル (*.clg) を選択し、次に「参照 (Browse)」をクリックして、デバイスドライバリポジトリの Catalogs フォルダを指定します。


インストールしている Windows Server 2008 (SP2 または R2) 版と一致するカタログファイルを必ず選択してください。

たとえば、Windows Server 2008 SP2 Datacenter の場合は、次のように選択します。

```
C:\Unattend\Drivers\{W2K8|W2K8R2}\Catalogs\install_Windows_Server_2008_SERVERDATACENTER.clg
```

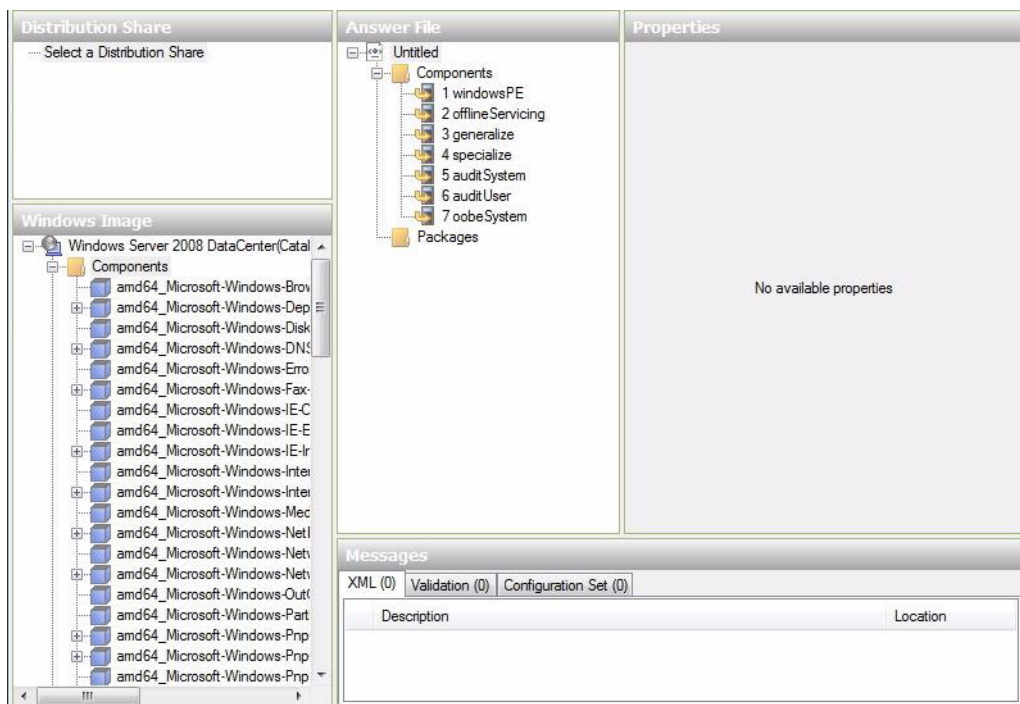

5. 次の手順を実行して、コンポーネントパッケージを「2 offlineServicing に渡す (pass 2 offlineServicing)」に設定します。
 - a. 「Windows イメージ (Windows Image)」ウィンドウで、
「architecture_Microsoft-Windows-PnPCustomizationNonWinPE_version」をクリックして展開します。
 - b. 「PathAndCredentials」を右クリックして、「2 OfflineServicing に渡す 設定の追加 (Add Setting to Pass 2 OfflineServicing)」を選択します。

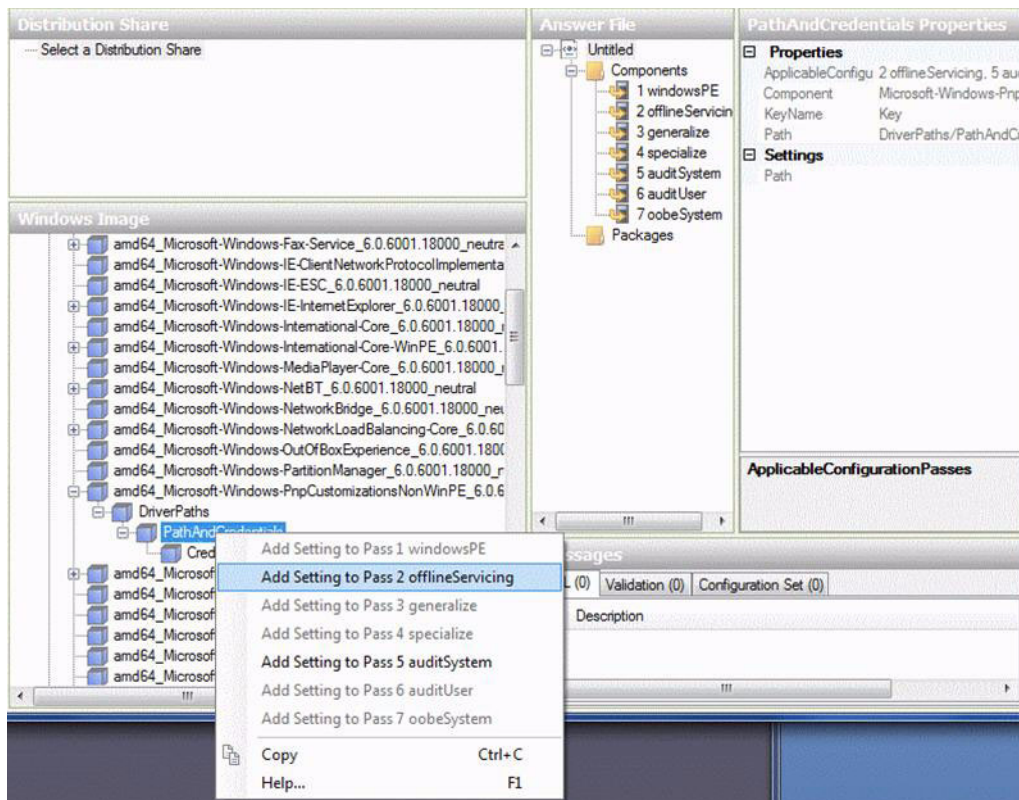

6. Windows Server 2008 (SP2 または R2) のインストール中にインストールするデバイスドライバごとに手順 5 を繰り返します。

install.wim ファイルに含めるデバイスドライバの一覧は、表 E-2 を参照してください。


7. 次の手順を実行して、インストールキー値を指定します。

- a. 「応答ファイル (Answer File)」ウィンドウで、
「2 offlineServicing」、
「architecture Microsoft-Windows-PnPCustomizationsNonWinPE_version」をクリックして展開します。
- b. 「PathAndCredentials」をクリックして展開し、シーケンスキー値とリポジトリの UNC デバイスドライバのパスを入力します。
たとえば、Sun Storage SAS RAID HBA オプション用のデバイスドライバを追加するには、次のように入力します。
キー 1
パス \\wds-server\W2K8-Drivers\Lsi\1.19.2.64

- c. 各 PathAndCredentials コンポーネントの「資格 (Credential)」セクションで、コンポーネントをクリックして展開し、UNC ドメイン、ログオン、およびパスワード (必要な場合) を挿入することにより、リポジトリに保存されているデバイスドライバにアクセスできます。

例:

Domain	UNC_domain
Password	UNC_password
Username	UNC_username

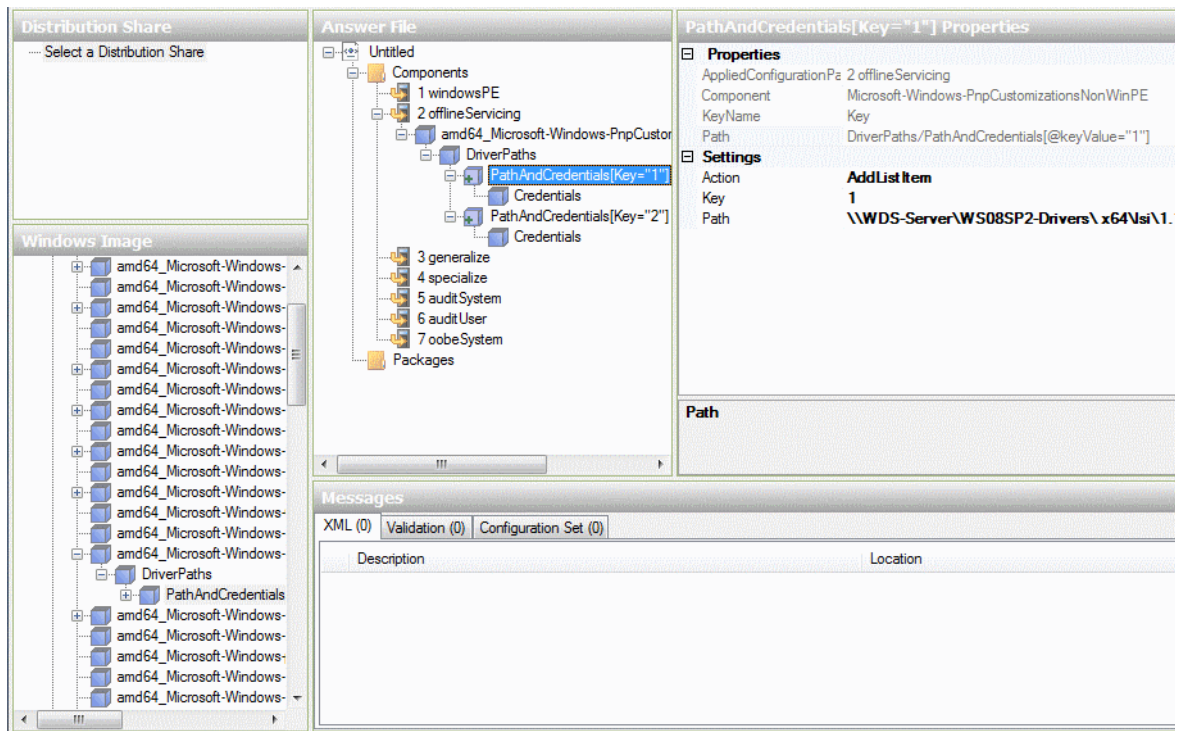

- d. Windows Server 2008 (SP2 または R2) のインストール中にインストールするデバイスドライバごとに手順 7a から 7c までは繰り返します。

8. Windows システムイメージマネージャーアプリケーションを使用して、ImageUnattend.xml ファイルを検証します。

- Windows システムイメージマネージャーアプリケーションで、「ツール (Tools)」メニューをクリックして「応答ファイルの検証 (Validate Answer File)」を選択します。

警告またはエラーがないことを示すメッセージが「メッセージ (Message)」ウィンドウに表示されます。

9. Windows システムマネージャアプリケーションを使用して、.xml セットアップスクリプトを ImageUnattend.xml として保存します。
 - a. Windows システムイメージマネージャアプリケーションで、「ファイル (File)」メニューをクリックして「名前を付けて応答ファイルを保存 (Save Answer File as)」を選択します。
 - b. .xml セットアップスクリプトを次の名前でデバイスドライバリポジトリに保存します。
c:\Unattend\Drivers\W2K8\Catalogs\ImageUnattend.xml
 - c. Windows システムイメージマネージャアプリケーションを終了します。
10. ImageUnattend.xml セットアップの作成が完了しました。次のいずれかの手順に進みます。
 - Windows Server 2008 R2 インストールの場合、68 ページの「ImageUnattend.xml セットアップスクリプトを Windows Server 2008 (SP2 または R2) のインストールイメージにマッピングする」に進みます。
 - Windows Server 2008 SP2 インストールの場合、64 ページの「デバイスドライバのブート WIM への追加 – Windows Server 2008 SP2 のみ」に進んでから、ImageUnattend.xml セットアップスクリプトを install.wim イメージにマッピングします。

▼ デバイスドライバのブート WIM への追加 – Windows Server 2008 SP2 のみ

注 – Windows Server 2008 R2 インストールを実行している場合は、この手順をスキップしてください。Windows Server 2008 R2 インストールの場合、起動時にデバイスドライバは必要ありません。


Windows Server 2008 SP2 インストールの場合のみ、次の手順を実行して、適切な SAS HBA LSI デバイスドライバ (MegaRAID または MPT2) を boot.wim イメージに追加します。必須の SAS HBA デバイスドライバ (表 E-1 および表 E-2 を参照) が boot.wim イメージに追加されていない場合、Windows Server 2008 SP2 のインストールは失敗します。

1. Windows Server 2008 SP2 DVD メディアを、Windows 展開サービスをホスティングしているシステムの DVD リーダーに挿入します。
2. 次の手順を実行して、Windows 展開サービス管理ツールを起動し、Windows Server 2008 SP2 のブート WIM をインポートします。
 - a. 「スタート」-->「すべてのプログラム」-->「Windows 展開サービス」の順にクリックします。

- b. 「ブートイメージ (Boot Images)」を右クリックして「ブートイメージの追加 (Add a Boot Image)」を選択し、次に「参照 (Browse)」をクリックして Windows Server 2008 SP2 のブート WIM ファイルを指定します。

例: DVDDrive:\sources\boot.wim


「開く (Open)」をクリックしてから、「次へ (Next)」をクリックします。

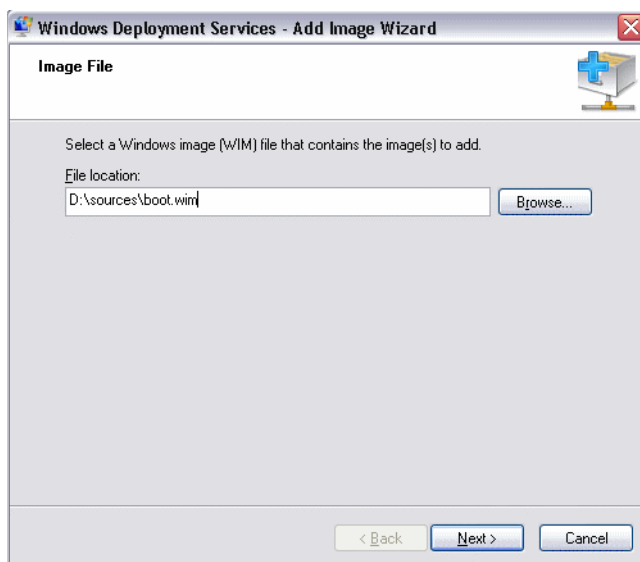

3. Windows Server 2008 SP2 のブートイメージをインポートするには、「次へ (Next)」を 2 回クリックしてから、「完了 (Finish)」をクリックします。
4. Windows 展開サービス管理を使用して、Windows Server 2008 SP2 のブート WIM を無効にします。
- 「ブートイメージ (Boot Images)」をクリックして展開し、「Microsoft Windows Server (セットアップ) x64」を右クリックして、「無効にする (Disable)」を選択します。
5. 展開ツールコマンドプロンプトを管理者として起動し、実行します。

例:

- 「スタート」-->「すべてのプログラム」-->「Microsoft Windows AIK」の順にクリックしてから、「展開ツールコマンドプロンプト (Deployment Tools Command Prompt)」を右クリックし、「管理者として実行 (Run as Administrator)」を選択します。

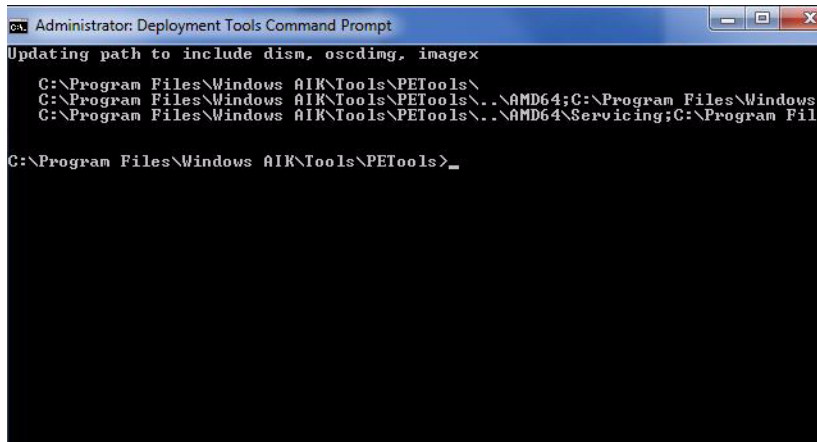

```
Administrator: Deployment Tools Command Prompt

Updating path to include dism, oscdimg, imagex

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\..\AMD64;C:\Program Files\Windows
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\..\AMD64\Service;C:\Program Fil

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>_
```

6. 展開ツールコマンドプロンプトで、次の手順を実行します。

- a. mkdir コマンドを使用して、Windows Server 2008 SP2 のブート WIM イメージをマウントする一時ディレクトリマウントポイントを作成します。
例:
`mkdir C:\Mnt`
- b. cd コマンドを使用して、Windows Server 2008 SP2 のブート WIM を格納しているフォルダに移動します。
例:
`cd DVDDrive:\RemoteInstall\Bootdimages`
- c. imagex コマンドを使用して、読み取り/書き込み権限付きで Windows Server 2008 SP2 のブート WIM を一時ディレクトリマウントポイントにマウントします。
例:
`imagex /mountrw boot.wim 2 C:\Mnt`
- d. cd コマンドを使用して、Sun Storage 6 Gb SAS RAID HBA オプション (SG-SAS-R-REM-Z または SG-SAS-R-EM-Z) 用の Windows Server 2008 SP2 デバイスドライバを格納しているデバイスドライバリポジトリに移動します。
たとえば、Sun Storage 6 Gb SAS RAID HBA オプション (SG-SAS-R-REM-Z または SG-SAS-R-EM-Z) 用の LSI デバイスドライバを格納しているディレクトリに移動するには、次のように入力します。
`cd C:\Unattend\Drivers\W2K8\lsi\1.19.2.64`

- e. `peimg` コマンドを使用して、Sun Storage 6 Gb SAS RAID HBA オプション (SG-SAS-R-REM-Z、SGX-SAS-R-REM-Z、または SG-SAS-R-EM-Z) 用の LSI MegaRAID デバイスドライバを Windows Server 2008 SP2 のブート WIM イメージに追加します。

たとえば、Sun Storage 6 Gb SAS RAID HBA オプション (SG-SAS-R-REM-Z、SGX-SAS-R-REM-Z、または SG-SAS-R-EM-Z) 用の LSI MegaRAID デバイスドライバを追加するには、次のように入力します。

```
peimg /INF=*.inf C:\Mnt\Windows
```

- f. ブート WIM イメージに必要な追加のデバイスドライバ (表 E-2 を参照) ごとに、手順 7d から 7e までを繰り返します。
- Sun Storage 6 Gb SAS HBA オプション (SG-SAS-REM-Z または SG-SAS-EM-Z)
 - Intel ネットワークドライバ
- g. `imagex` コマンドを使用して、変更した Windows Server 2008 SP2 のブート WIM イメージをアンマウントおよびコミットします。

例:

```
imagex /unmount/commit C:\Mnt
```


7. Windows Server 2008 SP2 のブート WIM イメージを有効にするには、次の手順を実行します。
- a. Windows 展開サービス管理ツールを起動します。
「スタート」 --> 「すべてのプログラム」 --> 「Windows 展開サービス」 の順にクリックします。
 - b. Windows 展開サービス (WDS) 管理ツールで、「Boot Images (ブートイメージ)」をクリックして展開します。
 - c. 「Microsoft Windows Server (Setup) x64」を右クリックして、「Enable (有効にする)」を選択します。
8. デバイスドライバを `boot.wim` イメージに含めるための変更が完了しました。展開ツールコマンドプロンプトと WDS 管理ツールを終了し、68 ページの「ImageUnattend.xml セットアップスクリプトを Windows Server 2008 (SP2 または R2) のインストールイメージにマッピングする」に進みます。

▼ ImageUnattend.xml セットアップスクリプトを Windows Server 2008 (SP2 または R2) のインストールイメージにマッピングする

次の手順に従って、ImageUnattend.xml セットアップスクリプト (この節のこれまでの手順で作成) を Windows Server 2008 (SP2 または R2) の install.wim にマッピングします。


1. Windows Server 2008 SP2 DVD メディアを、Windows 展開サービスをホスティングしているシステムの DVD リーダーに挿入します。
2. 次の手順を実行して、Windows 展開サービス管理ツールを起動し、Windows Server 2008 SP2 のインストール WIM をインポートします。
 - a. 「スタート」 --> 「すべてのプログラム」 --> 「Windows 展開サービス」の順にクリックします。
 - b. 「インストールイメージ (Install Images)」を右クリックして、「インストールイメージの追加 (Add Install Image)」を選択します。

イメージグループが存在しない場合は、新しいイメージグループを Windows Server 2008 SP2 または Windows Server 2008 R2 という名前で作成して、「次へ (Next)」をクリックします。

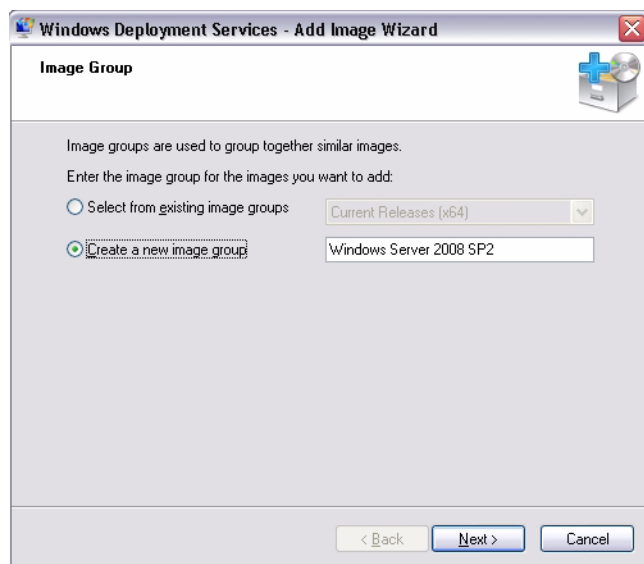

- c. 「参照 (Browse)」をクリックして、D:\sources\install.wim にある Windows Server 2008 SP2 インストール WIM イメージを選択し、「開く (Open)」をクリックしてから「次へ (Next)」をクリックして進みます。

- d. Windows 展開サービスにインポートする Windows Server 2008 (SP2 または R2) 版 (Data Center、Standard、または Enterprise) を選択して、「次へ (Next)」をクリックします。

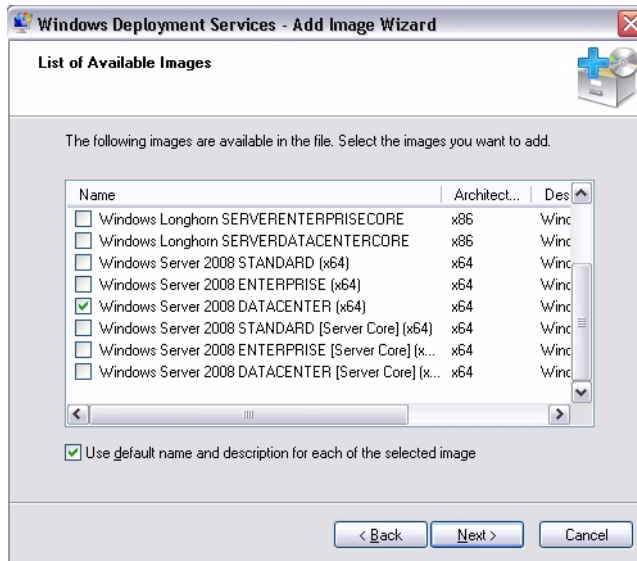

- e. 指定した Windows Server 2008 (SP2 または R2) 版のインストールイメージをインポートするには、「次へ (Next)」を 2 回クリックしてから、「完了 (Finish)」をクリックします。

3. 展開ツールコマンドプロンプトを管理者として起動します。

例:

- 「スタート」 --> 「すべてのプログラム」 --> 「Microsoft Windows AIK」の順にクリックしてから、「展開ツールコマンドプロンプト (Deployment Tools Command Prompt)」を右クリックし、「管理者として実行 (Run as Administrator)」を選択します。

4. 展開ツールコマンドプロンプトで、次の手順を実行します。

- a. cd コマンドを使用して、Windows Server 2008 SP2 のインストール WIM イメージを格納しているフォルダに移動します。

たとえば、Windows Server 2008 SP2 Datacenter (x64) 版の WIM イメージは次の場所にあります。

```
cd Drive:\RemoteInstall\images\Windows Server 2008 SP2
```

- b. mkdir コマンドを使用して、インポートした Windows Server 2008 (SP2 または R2) WIM イメージと完全に同じつづりおよび大文字/小文字でディレクトリを作成します。

```
mkdir install
```

注 – Windows Server 2008 (SP2 または R2) 用のインストールイメージのインポート時にデフォルトを選択すると、install.wim という名前のインストール WIM ファイルが作成されます。

- c. cd コマンドを使用して、インポートした Windows Server 2008 (SP2 または R2) のフォルダに移動し、次に mkdir コマンドを使用して、Unattend ディレクトリを作成します。


例:

```
cd install
mkdir Unattend
```

- d. cd コマンドを使用して、unattend ディレクトリに移動し、次に copy コマンドを使用して、この付録のこれまでの手順で作成した ImageUnattend.xml セットアップスクリプトを Unattend ディレクトリにコピーします。

例:

```
cd Unattend
copy C:\Unattend\Drivers\{W2K8|W2k8R2}\Catalogs\
ImageUnattend.xml
```

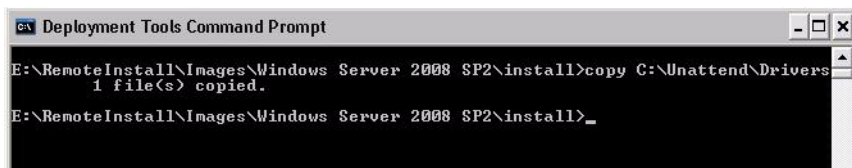


5. 次の手順を実行して、Windows Server 2008 (SP2 または R2) イメージのプロパティを開きます。
 - a. Windows 展開サービス管理ツールを起動します。
「スタート」 --> 「すべてのプログラム」 --> 「Windows 展開サービス」の順にクリックします。
 - b. Windows 展開サービス (WDS) 管理ツールで、「Windows Server 2008 (SP2 または R2) イメージグループ (Windows Server 2008 (SP2 or R2) image group)」をクリックして展開します。
 - c. 「Microsoft Windows Server (SP2 または R2)」を右クリックして、「プロパティ (Properties)」を選択します。

6. 次の手順を実行して、ImageUnattend.xml セットアップスクリプトを Windows Server 2008 (SP2 または R2) イメージにマッピングします。

a. Windows Server 2008 (SP2 または R2) イメージのプロパティの「全般 (General)」タブで、「イメージの無人モードでのインストールを許可する (Allow image to install in unattended mode)」にチェックマークを付けて、「ファイルの選択 (Select File)」をクリックします。

b. 次の場所 (手順 4d で指定) を参照して、「OK」をクリックします。

Drive:\RemoteInstall\images\{W2K8|W2K8R2}\install\Unattend\ImageUnattend.xml

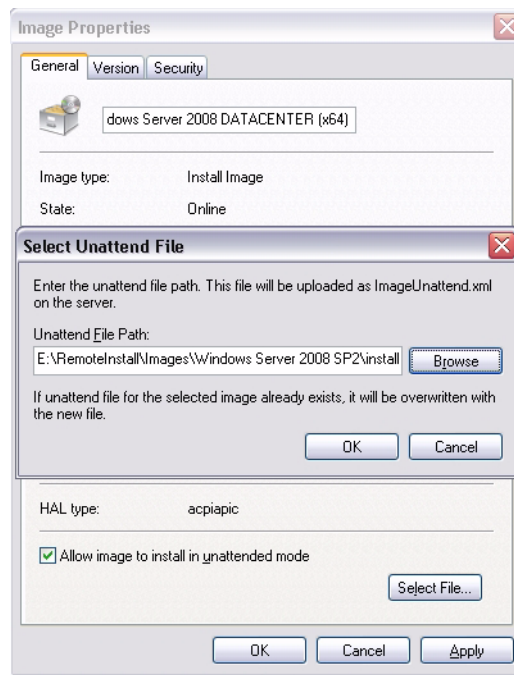

c. 「OK」をクリックして、ImageUnattend.xml セットアップスクリプトを Windows Server 2008 (SP2 または R2) WIM イメージにマッピングします。

Windows Server 2008 (SP2 または R2) WIM イメージを Windows 展開サービスを通じてインストールする準備ができました。

d. 展開ツールコマンドプロンプトと Windows 展開サービス管理ツールを終了します。

7. Windows Server 2008 (SP2 または R2) を展開するには、次の手順を参照します。

[26 ページの「PXE を使用した Windows Server 2008 \(SP2 または R2\) のインストール」](#)

Windows のネットワークインタフェースの特定

ここでは、Windows のネットワーク設定を行う際に役立つ情報を紹介します。具体的には、Oracle の Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールについて Windows OS ネットワークインタフェース設定を特定する方法を説明します。

ネットワークインタフェースを特定するための手順

以降の手順では、次の方法を説明します。


- ネットワークに接続されているアクティブなネットワークポートを確認する。詳細は、[74 ページの「アクティブなネットワークデータポートの確認」](#)を参照してください。
- 物理ネットワークポートの MAC アドレスを確認し、Windows デバイスのフレンドリ名と一致させる。詳細は、[75 ページの「物理ポート MAC アドレスの確認および Windows デバイスの名前との一致」](#)を参照してください。

▼ アクティブなネットワークデータポートの確認

Microsoft の「ネットワーク接続」フォルダを使用して、ネットワークに接続されているアクティブなネットワークデータポートを確認できます。「ネットワーク接続」フォルダにアクセスするには、次の手順に従います。

- 「スタート」-->「設定」-->「コントロールパネル」-->「ネットワーク接続」をクリックします。

接続済みのアクティブなデータポートを示す「ネットワーク接続」フォルダが表示されます。

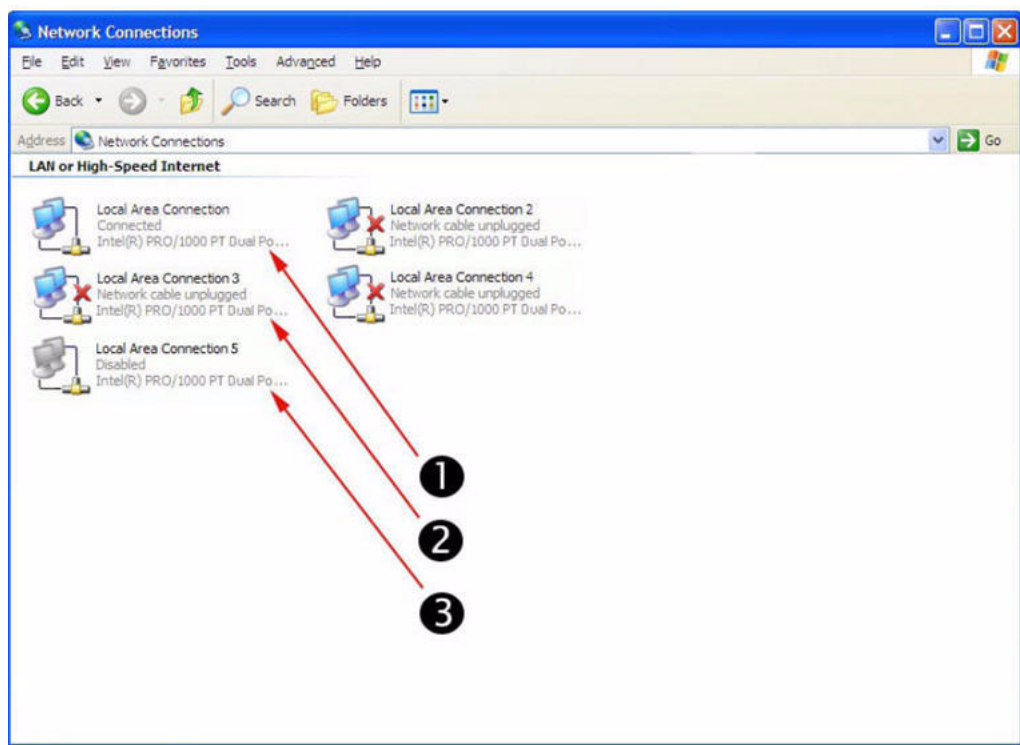

図の項目番号	説明
1	アクティブなポート接続。
2	赤い X マークは、現在アクティブでないポート接続を表します。
3	ポートは手動で無効に設定されています (右クリックして有効にします)。

▼ 物理ポート MAC アドレスの確認および Windows デバイスの名前との一致

取り付けられているネットワークインタフェースポートの MAC アドレスを確認し、Windows デバイスのフレンドリ名と一致させるには、次に示すように、コマンドプロンプトを開き、`ipconfig /all` を実行する必要があります。

1. 「スタート」-->「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
「ファイル名を指定して実行」ダイアログボックスが表示されます。
2. 「ファイル名を指定して実行」ダイアログボックスで、`cmd` と入力し、「OK」をクリックします。
`cmd.exe` の DOS ウィンドウが表示されます。
3. `cmd.exe` の DOS ウィンドウで、プロンプトに次のコマンドを入力します。
`ipconfig /all`

`ipconfig /all` コマンドからの出力には、取り付けられてるネットワークインタフェースポートが一覧で接続名ごとに示されます。

出力はアルファベット順または番号順になるとは限りません。「ネットワーク接続」フォルダでは接続名をカスタマイズできます。詳細については、Windows のドキュメントを参照してください。次の出力は、Windows オペレーティングシステムのデフォルトで、論理名のネットワークインタフェースへの割り当てがどのようなになっているのかを示しています。

```

C:\>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : SUN-9CSQSVR09H6
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : East.sun.com

① Ethernet adapter Local Area Connection 2:

Media State . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 PT Dual Port Network Connection #2
Physical Address. . . . . : 00-14-4F-0C-20-37

② Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix . : East.sun.com
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 PT Dual Port Network Connection
Physical Address. . . . . : 00-14-4F-0C-20-38
DHCP Enabled. . . . . : No
IP Address. . . . . : 10.0.143.181
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 10.0.143.254
DNS Servers . . . . . : 129.148.9.49
                        129.148.13.40

Ethernet adapter Local Area Connection 3:

Media State . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 PT Dual Port Network Connection #5
Physical Address. . . . . : 00-03-00-C4-FC-E2

Ethernet adapter Local Area Connection 4:

Media State . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 PT Dual Port Network Connection #6
Physical Address. . . . . : 00-03-00-C4-FC-E3

C:\>

```

図の項目番号	説明
1	2 つ目のイーサネットアダプタポート。
2	1 つ目のイーサネットアダプタポート。

索引

B

BIOS

- BIOS 設定の表示または編集, 48
- 新規インストールのデフォルト, 47

I

- Intel NIC チーミングの設定
- インストール後の作業, 34

S

SIA

- インストールおよびリカバリ作業, 4
- 概要, 3
- ソフトウェアダウンロード URL, 4
- ドキュメント URL, 5

T

Tools and Drivers DVD

- ダウンロード, 51
- デバイスドライバの場所, 54

TPM 設定

- インストール後の作業, 33

W

Windows Server 2008

- PXE ネットワークインストール, 25
- インストール作業の概要, 10
- インストールの考慮事項, 9
- インストールを開始する前に, 13
- サポートされているオペレーティングシステム, 8
- メディアを使用したインストール, 15

Windows 展開サービス

- imageunattend.xml スクリプトの作成, 59
- imageunattend.xml スクリプトのマッピング, 68
- Tools and Drivers DVD 上のデバイスドライバ, 54
- WIM イメージ用のデバイスドライバ, 56
- インストール WIM ドライバの手順, 59
- 作業の概要, 56
- 手順, 59
- ネットワークインストールの概要, 53
- はじめに, 54
- ブート WIM ドライバの手順, 64

い

インストール

- PXE ネットワークブートの使用, 25
- ローカルまたはリモートメディアの使用, 14

インストール起動メディア, 40

インストール後の作業

- Intel NIC チーミングの設定, 34
- TPM の設定, 33
- 概要, 29
- 追加ソフトウェアのインストール, 31
- デバイスドライバのインストール, 30

インストール方法

- インストール先, 43
- 概要, 37
- コンソール出力, 38
- ブートメディアオプション, 40

さ

サポートされるオペレーティングシステム, 45

サポートとトレーニング, ix

つ

追加ソフトウェア

インストール後の作業, 32

て

デバイスドライバ

Tools and Drivers DVD 上の場所, 54

インストール後の作業, 30

前提条件, 9

ね

ネットワーク構成

サーバーネットワークポートの特定, 73