

Guide d'installation du serveur SPARC T8-1

ORACLE

Référence: E80507-01
Septembre 2017

Référence: E80507-01

Copyright © 2017, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés.

Ce logiciel et la documentation qui l'accompagne sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle. Ils sont concédés sous licence et soumis à des restrictions d'utilisation et de divulgation. Sauf stipulation expresse de votre contrat de licence ou de la loi, vous ne pouvez pas copier, reproduire, traduire, diffuser, modifier, accorder de licence, transmettre, distribuer, exposer, exécuter, publier ou afficher le logiciel, même partiellement, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit. Par ailleurs, il est interdit de procéder à toute ingénierie inverse du logiciel, de le désassembler ou de le décompiler, excepté à des fins d'interopérabilité avec des logiciels tiers ou tel que prescrit par la loi.

Les informations fournies dans ce document sont susceptibles de modification sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas qu'elles soient exemptes d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit.

Si ce logiciel, ou la documentation qui l'accompagne, est livré sous licence au Gouvernement des Etats-Unis, ou à quiconque qui aurait souscrit la licence de ce logiciel pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, la notice suivante s'applique :

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Ce logiciel ou matériel a été développé pour un usage général dans le cadre d'applications de gestion des informations. Ce logiciel ou matériel n'est pas conçu ni n'est destiné à être utilisé dans des applications à risque, notamment dans des applications pouvant causer un risque de dommages corporels. Si vous utilisez ce logiciel ou matériel dans le cadre d'applications dangereuses, il est de votre responsabilité de prendre toutes les mesures de secours, de sauvegarde, de redondance et autres mesures nécessaires à son utilisation dans des conditions optimales de sécurité. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité quant aux dommages causés par l'utilisation de ce logiciel ou matériel pour des applications dangereuses.

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle Corporation et/ou de ses affiliés. Tout autre nom mentionné peut correspondre à des marques appartenant à d'autres propriétaires qu'Oracle.

Intel et Intel Xeon sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques ou des marques déposées de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, le logo AMD et le logo AMD Opteron sont des marques ou des marques déposées d'Advanced Micro Devices. UNIX est une marque déposée de The Open Group.

Ce logiciel ou matériel et la documentation qui l'accompagne peuvent fournir des informations ou des liens donnant accès à des contenus, des produits et des services émanant de tiers. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité ou garantie expresse quant aux contenus, produits ou services émanant de tiers, sauf mention contraire stipulée dans un contrat entre vous et Oracle. En aucun cas, Oracle Corporation et ses affiliés ne sauraient être tenus pour responsables des pertes subies, des coûts occasionnés ou des dommages causés par l'accès à des contenus, produits ou services tiers, ou à leur utilisation, sauf mention contraire stipulée dans un contrat entre vous et Oracle.

Accessibilité de la documentation

Pour plus d'informations sur l'engagement d'Oracle pour l'accessibilité à la documentation, visitez le site Web Oracle Accessibility Program, à l'adresse <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Accès aux services de support Oracle

Les clients Oracle qui ont souscrit un contrat de support ont accès au support électronique via My Oracle Support. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> ou le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si vous êtes malentendant.

Table des matières

Utilisation de cette documentation	7
Bibliothèque de documentation du produit	7
Vos commentaires	7
Présentation du serveur	9
Présentation des tâches d'installation	9
Présentation du serveur	10
Composants du panneau avant	12
Composants du panneau arrière	13
Préparation de l'installation	17
Kit d'expédition	17
Précautions de manipulation	19
Précautions contre les dommages électrostatiques	19
Outils nécessaires lors de l'installation	20
Spécifications	21
Spécifications physiques	21
Spécifications électriques	22
Conditions ambiantes requises	23
Précautions de ventilation	24
Installation du serveur	27
Composants en option	28
Compatibilité des racks	28
Mises en garde pour le rack	29
▼ Stabilisation du rack	30
▼ Installation du matériel de montage en rack	31

▼ Connexion des assemblages de rails coulissants au rack	34
▼ Pour installer le serveur dans les assemblages de rails coulissants	38
▼ Préparation du CMA pour l'installation	41
▼ Fixation du CMA au serveur	44
▼ Vérification du fonctionnement des glissières et du module de fixation des câbles (CMA)	50
Mise sous tension initiale du serveur	53
▼ Connexion des câbles	53
Identification des ports	57
Ports USB	57
Port SER MGT	58
Port NET MGT	58
Ports Gigabit Ethernet	59
Port VGA	60
Ports SAS	60
▼ Fixez les câbles au module de fixation des câbles.	62
▼ Mise sous tension initiale du système	63
Installation de l'O/S	65
▼ Configuration de l'O/S préinstallé	65
▼ Préparation à l'installation d'un nouvel O/S (CLI d'Oracle ILOM)	66
▼ Préparation à l'installation d'un nouvel O/S (interface Web d'Oracle ILOM)	67
Paramètres de configuration de l'O/S Oracle Solaris	70
▼ Pour affecter une adresse IP statique au port NET MGT	71
Activation du logiciel Oracle Auto Service Request (ASR)	73
Index	75

Utilisation de cette documentation

- **Présentation** : décrit comment installer le serveur
- **Public visé** : techniciens, administrateurs système et fournisseurs de services agréés
- **Connaissances requises** : expérience de l'O/S Oracle Solaris, du dépannage et du remplacement de matériel

Bibliothèque de documentation du produit

La documentation et les ressources correspondant à ce produit et aux produits associés sont disponibles à l'adresse <http://www.oracle.com/goto/t8-1/docs>.

Vos commentaires

Faites part de vos commentaires sur cette documentation à l'adresse <http://www.oracle.com/goto/docFeedback>.

Présentation du serveur

Ces rubriques répertorient les tâches à effectuer pour l'installation et présentent le serveur et ses composants principaux.

- ["Présentation des tâches d'installation" à la page 9](#)
- ["Présentation du serveur" à la page 10](#)
- ["Composants du panneau avant" à la page 12](#)
- ["Composants du panneau arrière" à la page 13](#)

Informations connexes

- ["Installation du serveur" à la page 27](#)
- ["Connexion des câbles" à la page 53](#)
- ["Mise sous tension initiale du serveur" à la page 53](#)

Présentation des tâches d'installation

Effectuez les tâches suivantes pour installer et configurer le serveur.

Etape	Description	Liens
1.	Passez en revue les notes de produit pour connaître les toutes dernières informations sur le serveur.	SPARC T8 Series Servers Product Notes
2.	Passez en revue les fonctions du serveur, les spécifications et les conditions requises pour le site.	"Présentation du serveur" à la page 10 "Spécifications" à la page 21
3.	Vérifiez que tous les articles que vous avez commandés ont bien été livrés.	"Kit d'expédition" à la page 17
4.	Familiarisez-vous avec les fonctions du serveur, les commandes et les LED nécessaires à l'installation.	"Composants du panneau avant" à la page 12 "Composants du panneau arrière" à la page 13


Etape	Description	Liens
5.	Respectez les consignes de sécurité, prenez des précautions contre les dommages électrostatiques et rassemblez les outils nécessaires.	"Précautions de manipulation" à la page 19 "Précautions contre les dommages électrostatiques" à la page 19 "Outils nécessaires lors de l'installation" à la page 20
6.	Installez les composants optionnels dans le serveur.	"Composants en option" à la page 28
7.	Installez le serveur dans un rack.	"Installation du serveur" à la page 27
8.	Reliez les câbles de données et de gestion au serveur.	"Connexion des câbles" à la page 53
9.	Branchez les cordons d'alimentation au serveur, configurez Oracle ILOM sur le SP, mettez le serveur sous tension pour la première fois et configurez le système d'exploitation.	"Mise sous tension initiale du serveur" à la page 53

Informations connexes

- [SPARC T8 Series Servers Product Notes](#)
- [Guide de sécurité et de conformité du serveur SPARC T8-1](#)
- [Guide d'administration des serveurs de la série SPARC T8](#)
- [Manuel d'entretien du serveur SPARC T8-1](#)

Présentation du serveur

Cette section fournit une présentation générale des principaux composants et avantages du serveur.

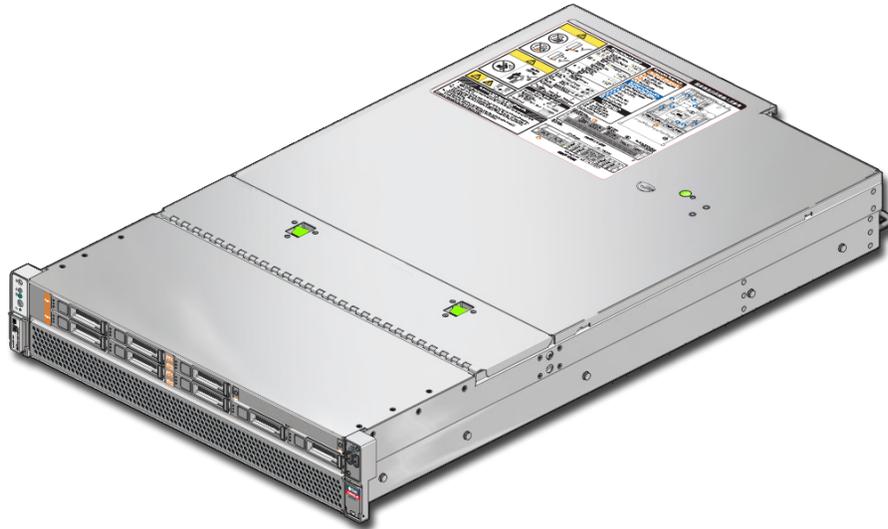


Composant	Description
Châssis	Serveur montable en rack.
CPU	Un processeur M8 est installé sur l'ensemble carte mère.
Mémoire	Huit modules DIMM DDR4 connectés à la carte mère. Huit modules DIMM supplémentaires peuvent être connectés à deux cartes riser de mémoire (facultatif). Un serveur avec 16 modules DIMM de 64 Go prend en charge 1024 Go de mémoire système.
Extension d'E/S	Six emplacements PCIe de 3e génération. Tous les emplacements prennent en charge les cartes PCIe x8. Une configuration avec deux cartes PCIe x16 et deux cartes PCIe x8 est également prise en charge.
Périphériques de stockage	Huit baies d'unités 2,5 pouces, accessibles par le panneau avant.
Ports USB	<ul style="list-style-type: none"> ■ Deux ports USB 3.0 externes (panneau arrière). ■ Deux ports USB 2.0 externes (panneau avant).
Port vidéo	Un port vidéo DB-15 haute densité (à l'arrière)
Ports Ethernet	Quatre ports de base RJ-45 10GbE 100 Mbps / 1 Gbps/10 Gbps sur le panneau arrière.
Alimentations électriques	Deux alimentations électriques CA 1200 W remplaçables à chaud (1+1).
Ventilateurs de refroidissement	Quatre modules de ventilateur redondants remplaçables à chaud à mi-châssis (chargement par le haut). Ventilateurs redondants dans chaque bloc d'alimentation.
SP	Oracle Integrated Lights Out Manager (Oracle ILOM).

Informations connexes

- *Manuel d'entretien du serveur SPARC T8-1*
- Documentation d'Oracle ILOM
- ["Composants du panneau avant" à la page 12](#)
- ["Composants du panneau arrière" à la page 13](#)

Composants du panneau avant

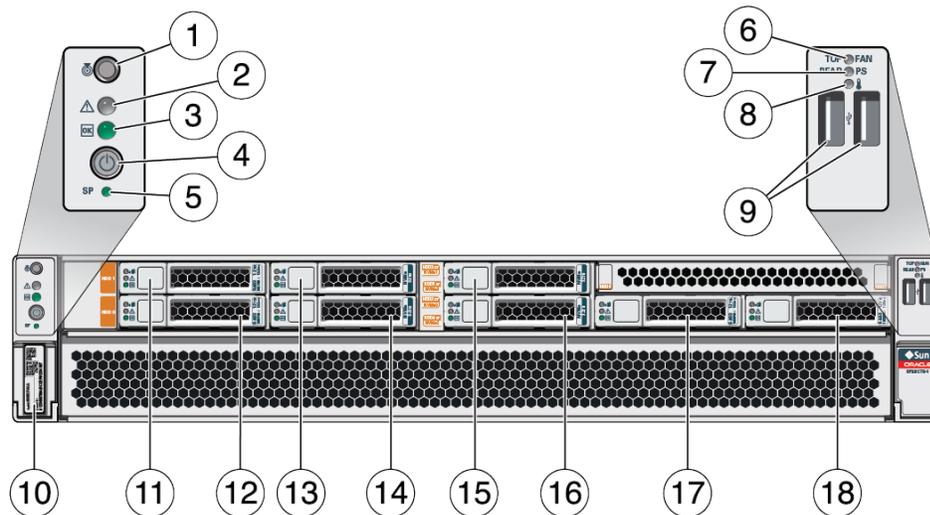

N°	Description
1	Indicateur et bouton de localisation du serveur système (blanc)
2	LED de panne du système (intervention requise) (orange)
3	Indicateur de système OK (vert)
4	Bouton d'alimentation
5	Indicateur de SP OK (vert)
6	LED de panne de ventilateur (orange)
7	LED de panne d'alimentation (orange)
8	LED de surchauffe (orange)


N°	Description
9	Connecteurs USB 2.0 (2)
10	Numéro de série du serveur
11	Unité 1
12	Unité 0
13	Unité 3 (ou unité NVMe 1)
14	Unité 2 (ou unité NVMe 0)
15	Unité 4 (ou unité NVMe 2)
16	Unité 5 (ou unité NVMe 3)
17	Unité 6
18	Unité 7

Informations connexes

- ["Présentation du serveur" à la page 10](#)
- ["Composants du panneau arrière" à la page 13](#)
- ["Connexion des câbles" à la page 53](#)

Composants du panneau arrière

Remarque - Vous devez connecter les câbles au serveur dans l'ordre approprié. Ne connectez pas les câbles d'alimentation tant que tous les câbles de données ne sont pas branchés.

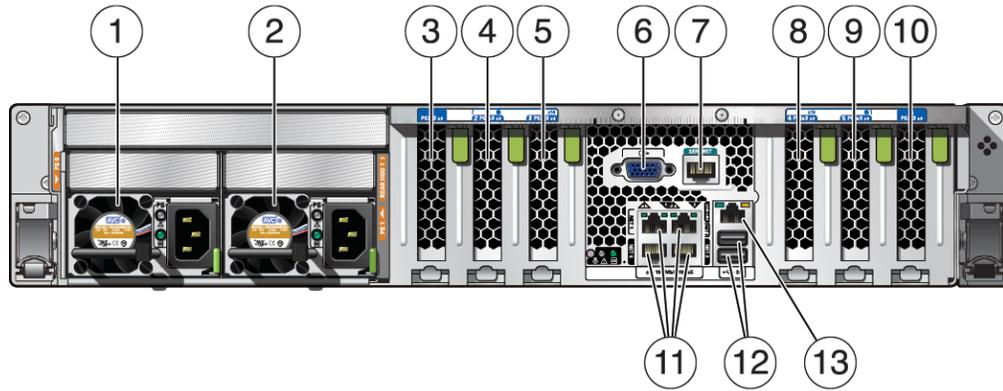

N°	Description
1	Alimentation 0 (PS 0)
2	Alimentation 1 (PS 1)
3	Emplacement PCIe 1
4	Emplacement PCIe 2
5	Emplacement PCIe 3
6	Connecteur vidéo DB-15
7	Port réseau RJ-45 SER MGT
8	Emplacement PCIe 4
9	Emplacement PCIe 5
10	Emplacement PCIe 6
11	Ports réseau 10GbE 100 Mbps/1 Gbps/10 Gbps : NET 0 à NET 3
12	Connecteurs USB 3.0 (2)
13	Port réseau RJ-45 NET MGT

Informations connexes

- ["Composants du panneau avant" à la page 12](#)
- ["Connexion des câbles" à la page 53](#)
- ["Fixation du CMA au serveur" à la page 44](#)

- ["Fixez les câbles au module de fixation des câbles." à la page 62](#)

Préparation de l'installation

Ces sections indiquent les précautions à prendre et les outils à réunir avant d'installer le serveur.

Etape	Description	Liens
1.	Vérifiez que tous les articles que vous avez commandés ont bien été livrés.	"Kit d'expédition" à la page 17
2.	Consultez les mesures de sécurité et précautions à prendre contre les dommages électrostatiques	"Précautions de manipulation" à la page 19 "Précautions contre les dommages électrostatiques" à la page 19
3.	Vérifiez que vous disposez des outils adéquats.	"Outils nécessaires lors de l'installation" à la page 20


Informations connexes

- ["Installation du serveur" à la page 27](#)
- ["Connexion des câbles" à la page 53](#)
- ["Mise sous tension initiale du serveur" à la page 53](#)

Kit d'expédition

Remarque - Lorsque vous recevez le serveur, placez-le dans l'environnement dans lequel il sera installé. Laissez-le dans son carton d'emballage à sa destination finale pendant 24 heures. Cette période de repos évite les chocs thermiques et la condensation.

Assurez-vous d'avoir bien reçu tous les composants livrés avec votre serveur.

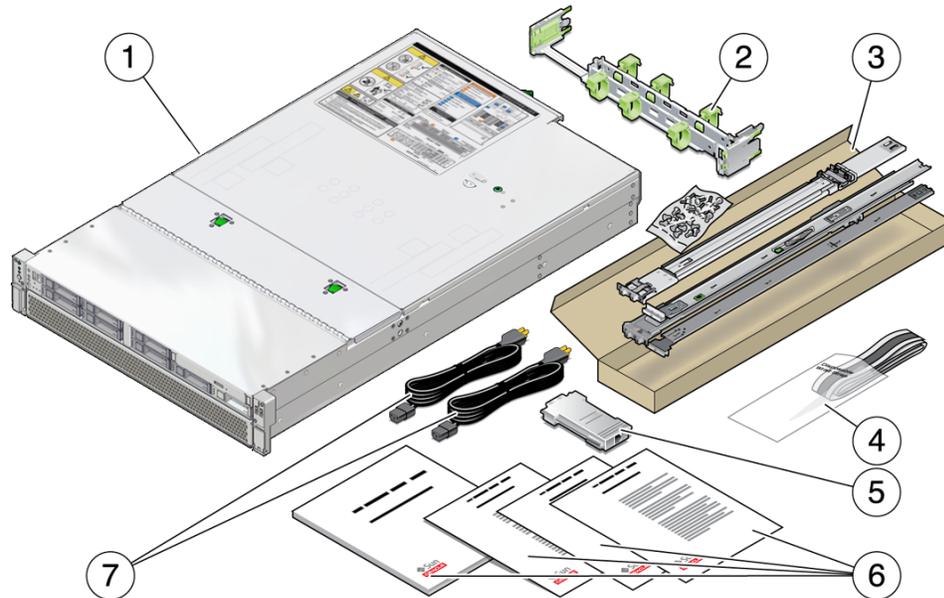

N°	Description
1.	Serveur
2.	Module de fixation des câbles
3.	Kit de montage en rack
4.	Bracelet antistatique
5.	Adaptateur croisé RJ-45/DB-9
6.	Documents imprimés
7.	Deux cordons d'alimentation CA

Remarque - Le kit de livraison peut également contenir les éléments de remplissage PCIe qui ont été retirés du serveur lors de l'installation des cartes PCIe à l'usine. Gardez ces éléments de remplissage PCIe et utilisez-les pour couvrir les emplacements PCIe quand les cartes sont retirées du serveur.

Informations connexes

- ["Présentation du serveur" à la page 10](#)
- ["Préparation de l'installation" à la page 17](#)

Précautions de manipulation



Attention - Déployez la barre antibasculement du rack d'équipement avant de commencer l'installation.



Attention - Le serveur pèse environ 27,22 kg. Deux personnes sont nécessaires pour soulever le serveur 2U et le monter dans un rack en suivant les procédures de ce document.



Attention - Si vous effectuez une procédure nécessitant l'intervention de deux personnes, communiquez toujours clairement vos intentions avant, pendant et au terme de chaque étape pour minimiser la confusion.

Informations connexes

- ["Spécifications physiques" à la page 21](#)
- ["Installation du serveur" à la page 27](#)
- *Guide de mise en route du serveur SPARC T8-1*

Précautions contre les dommages électrostatiques

L'électricité statique peut endommager les équipements électroniques. Utilisez un bracelet antistatique relié à la terre, une sangle de cheville ou un dispositif de sécurité équivalent pour éviter tout dommage électrostatique (ESD) lorsque vous effectuez l'installation ou la maintenance des serveurs.



Attention - Les dommages électrostatiques peuvent irrémédiablement endommager le serveur ou nécessiter des réparations par des techniciens de maintenance. Pour protéger les composants électroniques de dommages électrostatiques, placez les composants sur une surface antistatique, telle qu'un tapis de décharge antistatique, un sachet antistatique ou un tapis antistatique jetable. Portez un bracelet de mise à la terre antistatique relié à une surface métallique du châssis lorsque vous travaillez sur les composants du serveur.

Informations connexes

- ["Précautions de manipulation" à la page 19](#)

Outils nécessaires lors de l'installation

- Tournevis cruciforme n°2
- Tapis antistatique et bracelet de mise à la terre

De plus, vous devez disposer d'un périphérique de console système, tel que l'un des suivants :

- Terminal ASCII
- Station de travail
- Serveur de terminal
- Tableau de connexions relié à un serveur de terminal

Informations connexes

- ["Précautions de manipulation" à la page 19](#)
- ["Précautions contre les dommages électrostatiques" à la page 19](#)
- *Manuel d'entretien du serveur SPARC T8-1*

Spécifications

Ces rubriques fournissent des informations techniques et des précautions à respecter quant à la circulation d'air lors de l'installation du serveur.

- ["Spécifications physiques" à la page 21](#)
- ["Spécifications électriques" à la page 22](#)
- ["Conditions ambiantes requises" à la page 23](#)
- ["Précautions de ventilation" à la page 24](#)

Informations connexes

- ["Présentation du serveur" à la page 10](#)
- ["Kit d'expédition" à la page 17](#)
- ["Identification des ports" à la page 57](#)

Spécifications physiques

Description	Système anglo-saxon	Système métrique
Unités de rack	2U	2U
Hauteur	3,45 pouces	87,6 mm
Largeur	17,5 pouces	445 mm
Profondeur	29 pouces	737 mm
Poids (sans kit de montage en rack)	57,5 livres (lb)	26,08 kg
Espace libre minimum pour les services (à l'avant)	48,5 pouces	1232 mm
Espace libre minimum pour les services (à l'arrière)	36 pouces	914,4 mm
Espace libre minimum pour la circulation d'air (à l'avant)	2 po	50,8 mm

Description	Système anglo-saxon	Système métrique
Espace libre minimal pour la circulation d'air (à l'arrière)	3 pouces	76,2 mm
Hauteur du carton d'emballage	11,97 pouces	304 mm
Longueur du carton d'emballage	38,74 pouces	984 mm
Largeur du carton d'emballage	23,62 pouces	600 mm

Informations connexes

- "Présentation du serveur" à la page 10
- "Précautions de manipulation" à la page 19
- "Installation du serveur" à la page 27
- "Spécifications électriques" à la page 22
- "Conditions ambiantes requises" à la page 23
- "Précautions de ventilation" à la page 24

Spécifications électriques

Description	Valeur	Remarques
Tension	200 à 240 VCA	
Fréquence	50 à 60 Hz	
Courant d'entrée maximal en service à 200 VCA (par cordon) [†]	5,7 A	L'ampérage réel ne peut pas excéder le classement de plus de 10 %.
Puissance d'entrée maximale en service à 200 VCA	1300 W	
Puissance maximale en mode veille	20 W	
Dissipation de chaleur maximum	4456 BTU/h 4702 KJ/h	

[†]Les valeurs de courant d'entrée maximal en fonctionnement sont basées sur $P / (V * 0,90)$, où P = alimentation d'entrée maximale en fonctionnement, V = tension d'entrée. Exemple : $620W / (120 * 0,90) = 6,89$ A. Vous pouvez utiliser cette équation pour calculer votre courant maximum en fonctionnement à votre tension d'entrée.

Pour connaître les spécifications électriques, utilisez la calculatrice d'électricité disponible à l'adresse suivante :

<http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/sun-power-calculators>

Informations connexes

- "Mise sous tension initiale du serveur" à la page 53
- "Spécifications physiques" à la page 21
- "Conditions ambiantes requises" à la page 23
- "Précautions de ventilation" à la page 24

Conditions ambiantes requises

Cette rubrique décrit les spécifications qui s'appliquent aux deux configurations serveur :

- Température, humidité et élévation
- Choc et vibration
- Acoustiques

TABLEAU 1 Conditions de température, d'humidité et d'élévation

Description	En fonctionnement		Hors fonctionnement		Remarques
	Système anglo-saxon	Système métrique	Système anglo-saxon	Système métrique	
Température (maximum)	41 à 95 °F entre 0 et 3000 pieds	5 à 35 °C à 900 m	-40 à 149 °F entre 0 et 3000 pieds	-40 à 65 °C à 900 m	Baisse de température maximum : au-dessus de 3000 pieds (900 m), 1,8 °F/1000 pieds (1 °C/300 m)
Humidité relative	10 à 80 % à 81 °F	10 à 80 % à 27 °C	Jusqu'à 85 % à 100 °F	Jusqu'à 85 % à 38 °C	Max. avec thermomètre humide, sans condensation
Altitude	0 à 9840 pieds à 95 °F [†]	De 0 m à 3 000 m à 40 °C [†]	Jusqu'à 39 370 ft	Jusqu'à 12 000 m	

[†]Excepté sur les marchés chinois où des réglementations peuvent limiter les installations à une altitude maximale de 2 kilomètres.

TABLEAU 2 Conditions de choc et de vibration

Description	En fonctionnement	Remarques
Choc	3 G, 11 ms	Semi-sinusoidale
Vibration (verticale)	0,15 G	5 à 500 Hz sinusoidale de balayage
Vibration (horizontale)	0,10 G	

TABLEAU 3 Spécifications acoustiques

Description	Fonctionnement à 60 %	Fonctionnement à 100 %
Niveau de puissance sonore - LwAd (1 B =10 dB)	8,2 B	9,7 B

Description	Fonctionnement à 60 %	Fonctionnement à 100 %
Niveau de pression acoustique - LpAm (énergie moyenne de quatre positions en veille)	66,2 dBA	80,3 dBA

Informations connexes


- *Guide de sécurité et de conformité du serveur SPARC T8-1*
- ["Spécifications physiques" à la page 21](#)
- ["Spécifications électriques" à la page 22](#)
- ["Conditions ambiantes requises" à la page 23](#)
- ["Précautions de ventilation" à la page 24](#)

Précautions de ventilation



Attention - Veillez à assurer une circulation d'air adéquate afin de maintenir la température interne du serveur dans une plage de fonctionnement sûre.

Circulation de l'air de l'avant vers l'arrière du serveur.

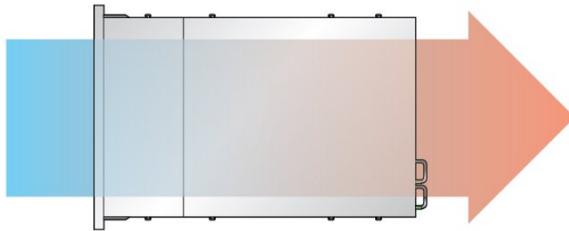

Suivez ces recommandations pour garantir une circulation d'air ininterrompue dans le serveur :

- Suivez les spécifications d'espace libre minimum pour la circulation d'air. Voir ["Spécifications physiques" à la page 21](#)
- Installez le serveur de façon à ce que l'avant soit du côté aéré et que l'arrière soit du côté chaud.
- L'air chaud ne doit pas être envoyé dans le serveur.
- Empêchez l'air de recirculer dans un rack ou une armoire.

- Lorsque vous entretenez les composants internes du serveur, vérifiez que la conduite d'air, les déflecteurs et les panneaux de remplissage sont correctement installés.
- Acheminez les câbles de façon à ce qu'ils ne gênent pas la circulation d'air.

Informations connexes

- ["Mises en garde pour le rack" à la page 29](#)
- ["Spécifications physiques" à la page 21](#)
- ["Spécifications électriques" à la page 22](#)
- ["Conditions ambiantes requises" à la page 23](#)

Installation du serveur

Les rubriques suivantes expliquent comment installer le serveur dans un rack à l'aide de l'ensemble rail du kit de montage en rack. Suivez ces procédures si vous avez fait l'acquisition de l'ensemble rail.

Remarque - Dans ce guide, le terme rack signifie soit un rack ouvert, soit une armoire fermée.

Etape	Description	Liens
1.	Installez les composants en option.	"Composants en option" à la page 28
2.	Assurez-vous que le rack est compatible avec la configuration requise pour le serveur.	"Compatibilité des racks" à la page 28
3.	Passez en revue les mises en garde concernant l'utilisation des racks.	"Mises en garde pour le rack" à la page 29
4.	Utiliser les dispositifs antibasculement pour s'assurer que le rack ne penche pas lorsque le serveur est installé.	"Stabilisation du rack" à la page 30
5.	Préparez les glissières, supports de montage et assemblages de rails coulissants pour l'installation du serveur.	"Installation du matériel de montage en rack" à la page 31 "Connexion des assemblages de rails coulissants au rack" à la page 34
6.	Installez le serveur dans le rack.	"Pour installer le serveur dans les assemblages de rails coulissants" à la page 38
7.	(Facultatif) Installez le module de fixation des câbles.	"Fixation du CMA au serveur" à la page 44

Informations connexes

- ["Préparation de l'installation" à la page 17](#)
- ["Connexion des câbles" à la page 53](#)

Composants en option

Les composants en option, tels que les cartes PCIe ou cartes mémoire supplémentaires, qui ont été commandés avec le serveur sont installés dans le serveur à l'usine avant l'expédition. Les options qui ne sont pas commandées avec le serveur sont livrées séparément. Dans la mesure du possible, installez ces composants avant de monter le serveur dans un rack.

A l'exception des kits de montage en rack, si vous avez commandé des options qui ne sont pas installées en usine, reportez-vous au manuel d'entretien du serveur et à la documentation du composant pour obtenir des instructions d'installation.

Remarque - La liste des composants en option peut être mise à jour sans préavis. Consultez les pages Web des produits pour obtenir la liste actualisée des composants pris en charge par le serveur.

Informations connexes

- Documentation des composants en option
- *Manuel d'entretien du serveur SPARC T8-1*

Compatibilité des racks

Vérifiez que votre rack est compatible avec les options de glissières et de module de fixation des câbles. Les glissières en option sont compatibles avec un large éventail de racks pour équipements qui respectent les normes suivantes :

Caractéristique	Condition requise
Structure	Rack à 4 montants (montage à l'avant et à l'arrière). Les racks à 2 montants ne sont pas compatibles.
Ouverture horizontale du rack et espacement vertical des unités	Conforme aux normes ANSI/EIA 310-D-1992 ou IEC 60927.
Taille des trous de montage des rails du rack	Seuls les trous de montage carrés de 9,5 mm et les trous de montage ronds M6 sont compatibles. Toutes les autres tailles, y compris les modèles de 7,2 mm, M5 ou 10-32, ne sont <i>pas</i> prises en charge.
Distance entre les plans de montage avant et arrière	Minimum : 622 mm (24,5 po) Maximum : 895 mm (35,25 po)

Caractéristique	Condition requise
Espace libre en profondeur devant le plan de montage avant	La distance à la porte avant de l'armoire est au moins de 27 mm (1,06 po).
Espace libre en profondeur derrière le plan de montage avant	Distance à la porte arrière de l'armoire de 900 mm (35,5 po) minimum avec module de fixation de câbles ou de 770 mm (30,4 po) sans module de fixation de câbles.
Espace libre entre les plans de montage avant et arrière	Distance entre les supports de structure et les chemins de câbles de 456 mm (18 po) minimum.
Dimensions du serveur	Profondeur : 737 (29 pouces)
	Largeur : 445 mm (17,5 pouces)
	Hauteur : 87,6 mm (3,45 pouces)

Informations connexes

- ["Spécifications physiques" à la page 21](#)
- ["Précautions de manipulation" à la page 19](#)
- ["Mises en garde pour le rack" à la page 29](#)

Mises en garde pour le rack



Attention - Chargement du matériel. Les équipements doivent toujours être chargés en commençant par le bas du rack pour éviter que le haut devienne lourd et que l'ensemble bascule. Déployez la barre antibasculement du rack pour empêcher celui-ci de basculer pendant l'installation du matériel.



Attention - Température ambiante de fonctionnement élevée. Si le serveur est installé dans un rack fermé ou un assemblage comportant plusieurs racks, la température ambiante de fonctionnement de l'environnement en rack peut être supérieure à la température ambiante de la pièce. Par conséquent, installez le matériel dans un environnement entièrement compatible avec la température ambiante maximum (T_{ma}) indiquée pour le serveur.



Attention - Circulation d'air réduite. Installez le matériel dans le rack en veillant à assurer une circulation d'air suffisante pour garantir un fonctionnement sûr de ce matériel.



Attention - Chargement mécanique. Installez le matériel dans le rack de façon à répartir le poids de manière uniforme. Une répartition du poids inégale peut engendrer une situation dangereuse.



Attention - Surcharge du circuit. Evitez de surcharger les circuits d'alimentation. Avant de connecter le serveur au circuit d'alimentation, vérifiez les valeurs nominales de la plaque signalétique du matériel et prenez en considération les conséquences d'une éventuelle surcharge des circuits sur la protection de surintensité et sur le câblage d'alimentation.



Attention - Fiabilité de la mise à la terre. Respectez les règles de sécurité en matière de mise à la terre du matériel. Une attention particulière doit être apportée aux connexions d'alimentation autres que les connexions directes au circuit (par exemple, l'utilisation de bandes d'alimentation).



Attention - N'utilisez pas le matériel monté sur rails coulissants comme étagère ou espace de travail.



Attention - Le serveur pèse environ 27,22 kg. Deux personnes sont nécessaires pour soulever le serveur 2U et le monter dans un rack en suivant les procédures de ce document.



Informations connexes

- ["Spécifications physiques" à la page 21](#)
- ["Précautions de manipulation" à la page 19](#)
- ["Stabilisation du rack" à la page 30](#)

▼ Stabilisation du rack



Attention - Afin de réduire les risques de blessures, stabilisez le rack en déployant tous les dispositifs antibasculement avant d'installer le serveur.

Reportez-vous à la documentation du rack pour obtenir des instructions détaillées concernant les étapes suivantes.

1. **Lisez les mises en garde pour le rack et stabilisez-le.**
Voir "[Mises en garde pour le rack](#)" à la page 29.
2. **Ouvrez puis démontez les portes avant et arrière du rack.**
3. **Afin d'éviter que le rack ne bascule lors de l'installation, stabilisez l'armoire en déployant tous les dispositifs antibasculement fournis.**
4. **Si le rack est équipé de pieds de stabilisation destinés à l'empêcher de rouler, allongez-les entièrement jusqu'à ce qu'ils touchent le sol.**
5. **Installez le matériel à monter en rack.**
Voir "[Installation du matériel de montage en rack](#)" à la page 31.

Informations connexes


- Documentation relative au rack
- *Guide de sécurité et de conformité du serveur SPARC T8-1*
- "[Compatibilité des racks](#)" à la page 28
- "[Mises en garde pour le rack](#)" à la page 29

▼ Installation du matériel de montage en rack

Effectuez la tâche suivante pour retirer les supports de montage de l'assemblage des rails coulissants avant de procéder à l'installation.

1. **Déballez les rails coulissants.**
Le kit de montage en rack contient deux glissières, deux supports de montage et des vis de fixation facultatives.


Remarque - Reportez-vous à la carte d'installation du kit de montage en rack pour obtenir les instructions d'installation simplifiée de votre serveur dans un rack à quatre montants, au moyen des options glissière et module de fixation des câbles.

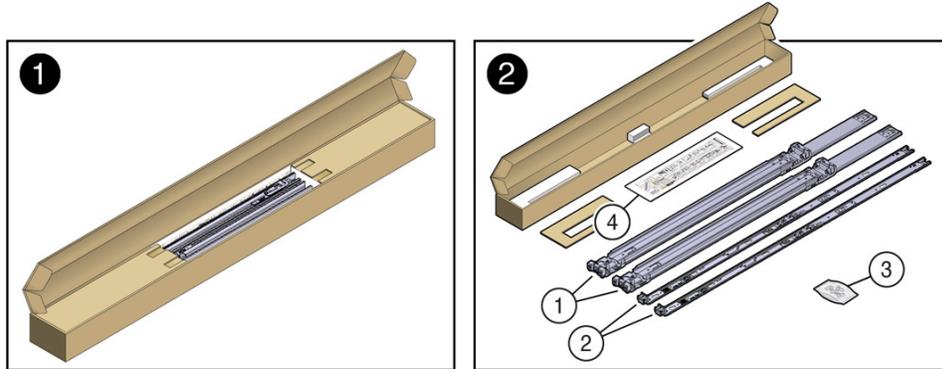

N°	Description
1	Glissières
2	Supports de montage
3	Quatre vis de fixation des supports de montage M4 x 5 à pas fin (non utilisées)
4	Carte d'installation

2. Placez un support de montage contre le châssis de manière à ce que le verrou de la glissière se trouve à l'avant du serveur et que les cinq ouvertures du

support de montage soient alignées avec les cinq broches de repère sur le côté du châssis.

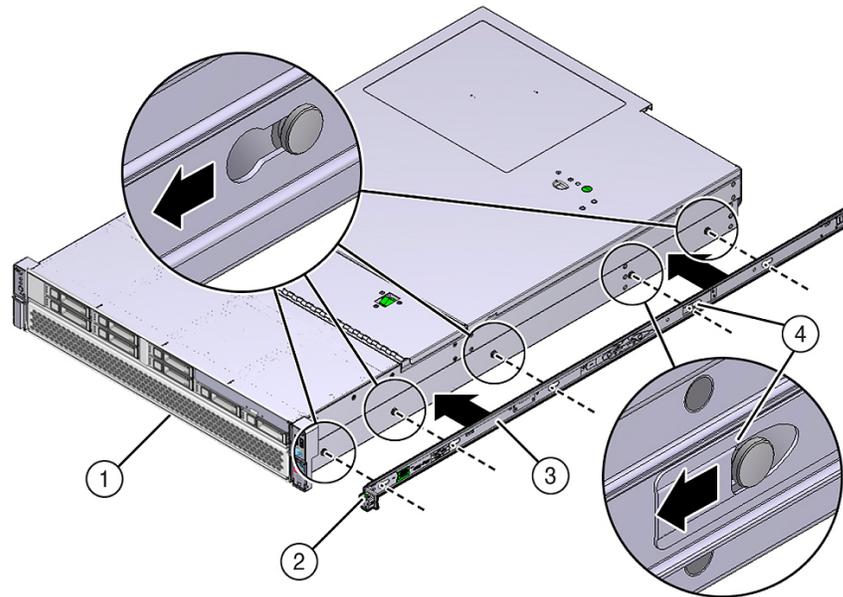

N°	Description
1	Avant du serveur.
2	Verrou de rail coulissant
3	Support de montage
4	Attache du support de montage

3. Quand les extrémités des cinq broches de repère du châssis ressortent des cinq ouvertures du support de montage, tirez le support de montage vers l'avant du châssis jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un clic sonore.
4. Vérifiez que la broche arrière a bien enclenché l'attache du support de montage.

5. **Répétez la procédure de l'Étape 2 à l'Étape 4 pour installer le support de montage restant de l'autre côté du serveur.**
6. **Connectez les assemblages de rails coulissants au rack.**
Voir "[Connexion des assemblages de rails coulissants au rack](#)" à la page 34.

Informations connexes

- "[Connexion des assemblages de rails coulissants au rack](#)" à la page 34


▼ **Connexion des assemblages de rails coulissants au rack**

Utilisez la carte d'installation du montage en rack pour identifier les trous de montage appropriés pour les glissières.

Remarque - Chargez le rack de bas en haut.


1. **Déballez les supports de montage et la carte d'installation du kit de montage en rack.**
Voir "[Installation du matériel de montage en rack](#)" à la page 31.
2. **Vérifiez que l'espace vertical de l'armoire est suffisant pour installer le serveur.**
Voir "[Compatibilité des racks](#)" à la page 28.
3. **Placez la carte d'installation du montage en rack contre les rails avant.**

Le bord inférieur de la carte correspond au bord inférieur du serveur. Mesurez depuis le bas de la carte d'installation.

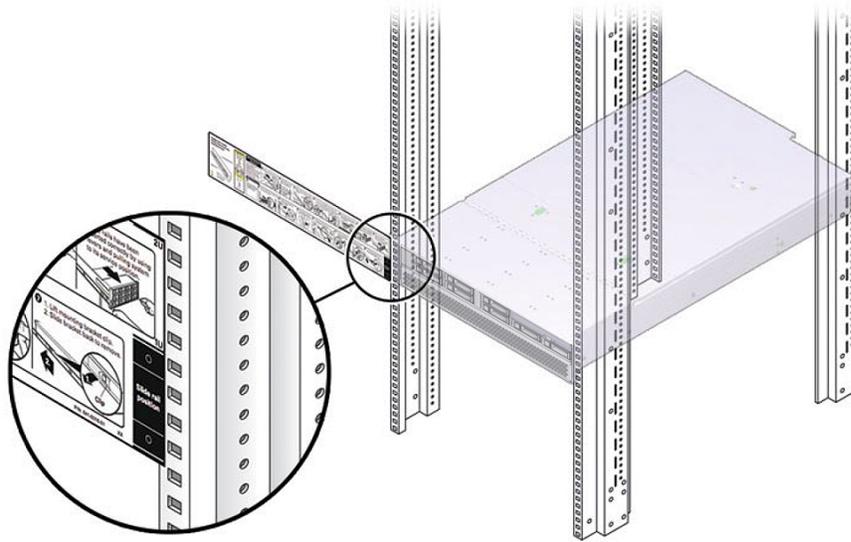


4. **Marquez les trous de montage des glissières avant.**
5. **Marquez les trous de montage des glissières arrière.**

6. **Orientez l'ensemble glissière de sorte que les guides à billes soient vers l'avant et enclenchés.**

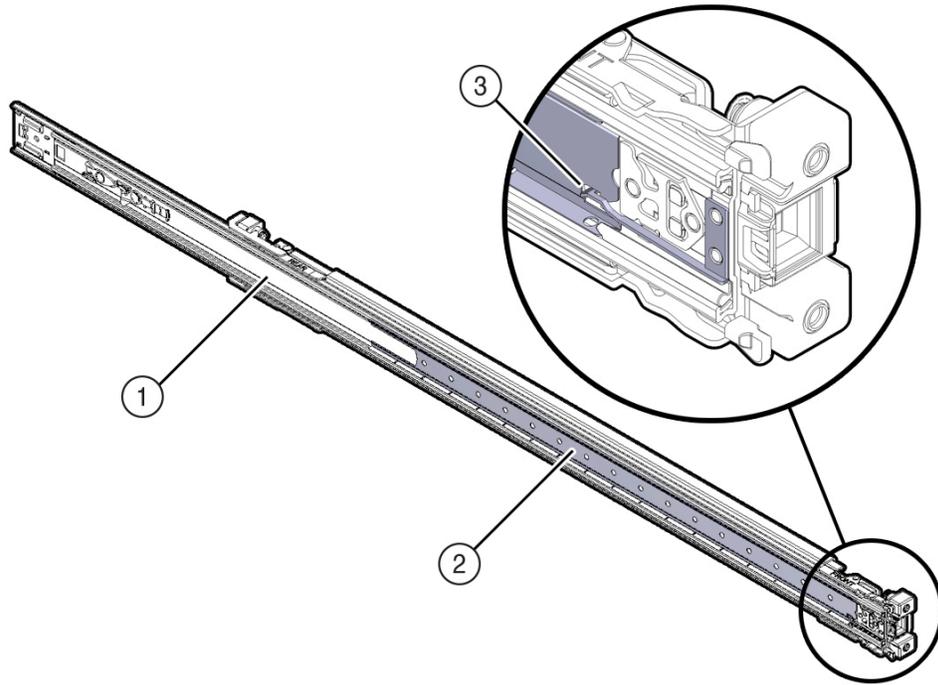

N°	Description
1	Glissière
2	Guide à billes
3	Mécanisme de verrouillage

7. En commençant par la gauche ou la droite du rack, alignez l'arrière de l'ensemble glissière contre l'intérieur du rail de rack arrière et poussez jusqu'à ce que l'ensemble se verrouille avec un déclic sonore.

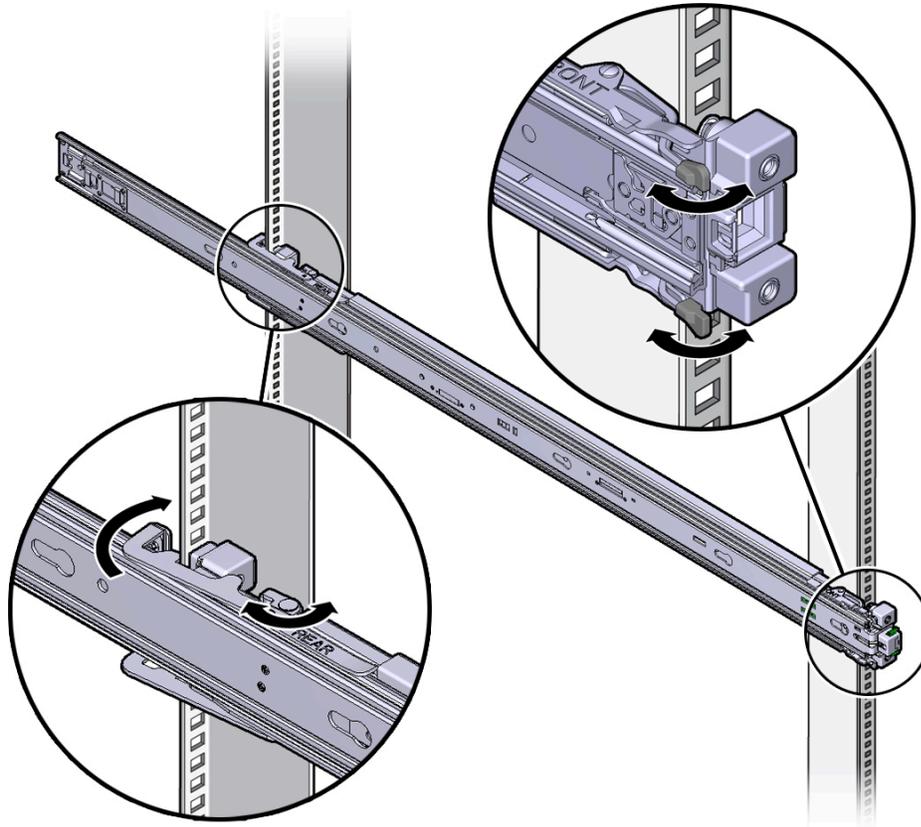

8. Alignez l'avant de l'ensemble glissière contre l'extérieur du rail de rack avant et poussez jusqu'à ce que l'ensemble se verrouille avec un déclic sonore.
9. (Facultatif) Si vous avez choisi de fixer l'assemblage de rail coulissant au rack au moyen de vis, faites passer les vis M6 à travers les supports avant et arrière du rail coulissant et des montants du rack, puis fixez-les aux montants du rack à l'aide des écrous à cage.
10. Répétez cette procédure pour fixer l'ensemble glissière à l'autre côté du rack.

11. Le cas échéant, étendez les pattes ou la barre antibasculement situées sous le rack.

Pour des instructions, reportez-vous à la documentation du rack.

12. Installez le serveur dans les assemblages de rails coulissants.

Voir "[Pour installer le serveur dans les assemblages de rails coulissants](#)" à la page 38.

Informations connexes

- "[Compatibilité des racks](#)" à la page 28
- "[Installation du matériel de montage en rack](#)" à la page 31
- "[Pour installer le serveur dans les assemblages de rails coulissants](#)" à la page 38

▼ **Pour installer le serveur dans les assemblages de rails coulissants**

Suivez cette procédure pour installer le châssis du serveur, avec des supports de montage, dans les ensembles glissières montés dans le rack.



Attention - Cette procédure nécessite au moins deux personnes en raison du poids du serveur. Si vous tentez d'effectuer seul cette opération, vous risquez de vous blesser ou d'endommager le matériel.



Attention - Les équipements doivent toujours être chargés en commençant par le bas du rack pour éviter que le haut devienne lourd et que l'ensemble bascule. Allongez la barre antibasculement du rack pour empêcher celui-ci de basculer pendant l'installation du matériel.


1. Fixez le matériel à monter en rack au serveur et au rack.

Voir "[Installation du matériel de montage en rack](#)" à la page 31 et "[Connexion des assemblages de rails coulissants au rack](#)" à la page 34.

2. Poussez aussi loin que possible les glissières dans les ensembles glissière du rack.

3. Positionnez le serveur de manière à aligner les extrémités arrière des supports de montage sur les assemblages de rails coulissants montés dans le rack.

4. **Insérez les supports de montage dans les rails coulissants, puis poussez le serveur dans le rack jusqu'à ce que les supports de montage heurtent les butées des rails coulissants (environ 30 cm).**

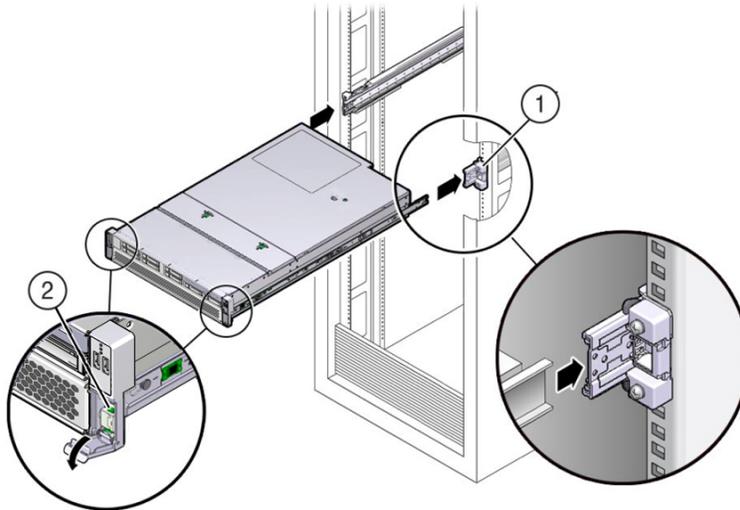


N°	Description
1	Insertion du support de montage dans la glissière
2	Levier de dégagement de la glissière

5. **Maintenez abaissés les leviers de dégagement de glissière situés sur chaque crochet de montage tout en poussant le serveur à l'intérieur du rack.**

Continuez de pousser le serveur dans le rack jusqu'à ce que les verrous des glissières (sur l'avant des supports de montage) s'embrassent dans les ensembles glissières.

Vous entendez un déclic quand les verrous des rails coulissants s'enclenchent.

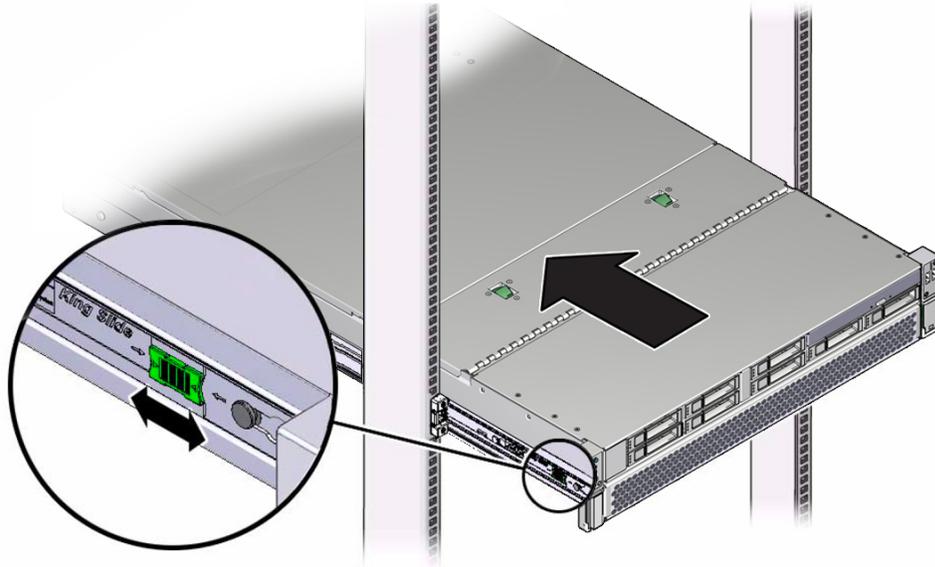

Attention - Vérifiez que le serveur est solidement monté dans le rack et que les verrous des glissières sont enclenchés dans les supports de montage avant d'installer le module de fixation des câbles facultatif.

6. (Facultatif.) Fixez le CMA.

Voir ["Préparation du CMA pour l'installation"](#) à la page 41.

Si vous n'utilisez pas le CMA, voir ["Vérification du fonctionnement des glissières et du module de fixation des câbles \(CMA\)"](#) à la page 50.

Informations connexes

- ["Préparation du CMA pour l'installation"](#) à la page 41
- ["Fixation du CMA au serveur"](#) à la page 44
- ["Vérification du fonctionnement des glissières et du module de fixation des câbles \(CMA\)"](#) à la page 50

▼ Préparation du CMA pour l'installation


Suivez cette procédure pour préparer l'installation du module de fixation des câbles (CMA) facultatif à l'arrière du serveur.

1. Installez le serveur dans le rack avant de fixer le CMA.

Voir "[Pour installer le serveur dans les assemblages de rails coulissants](#)" à la page 38.

2. Déballez le CMA.

La figure suivante présente les composants du CMA.

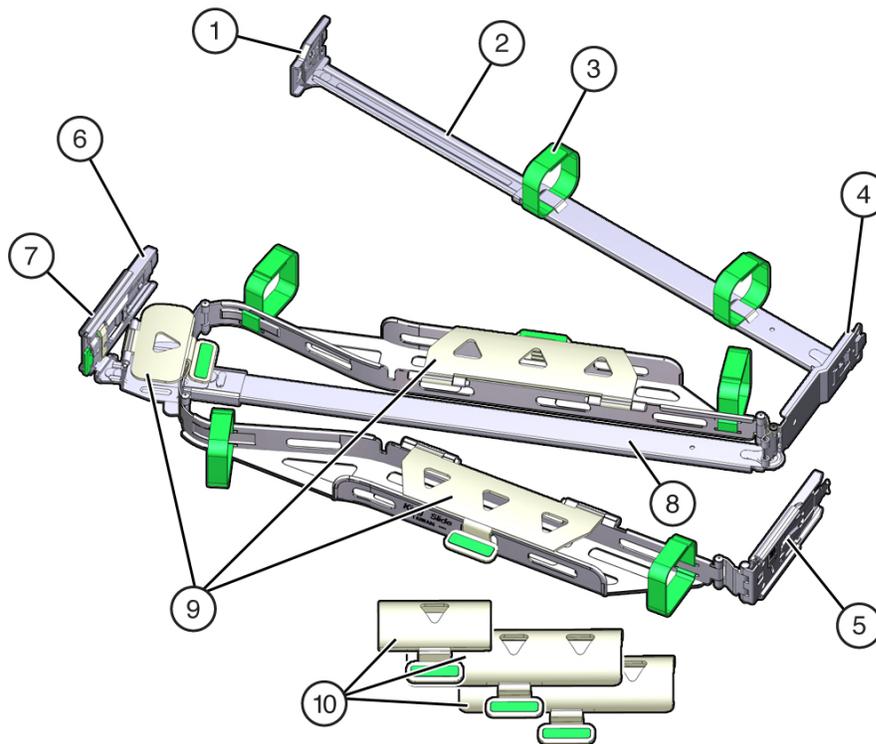

N°	Description
1	Connecteur A

N°	Description
2	Barre coulissante avant
3	Bandes Velcro (6)
4	Connecteur B
5	Connecteur C
6	Connecteur D
7	Crochet de bascule de la glissière (utilisé avec le connecteur D)
8	Barre coulissante arrière
9	Capots de câbles plats (non utilisés avec SPARC T8-1)
10	Capots de câbles ronds

3. Assurez-vous que les capots de câbles appropriés à votre serveur sont installés sur le CMA.

Ce serveur utilise les capots de câbles ronds.


Remarque - Le CMA est fourni avec trois capots de câbles plats installés. Avant d'installer le CMA, vous devez remplacer les capots de câbles plats par les capots de câbles ronds. Si les capots de câbles ronds sont déjà sur le CMA, ignorez l'étape suivante.

4. (Le cas échéant) Retirez les capots de câbles plats et installez les capots de câbles ronds.

Pour retirer les capots de câbles plats et installer les capots de câbles ronds, effectuez la procédure suivante pour chaque capot :

- a. **Soulevez la poignée de capot de câbles (la poignée est de couleur verte) et ouvrez-la à 180 degrés en position horizontale (panneaux 1 et 2).**

Remarque - Le CMA comporte deux jeux de trois capots de câbles, deux capots avec deux charnières (l'un deux est illustré dans la figure suivante) et un capot avec une seule charnière.

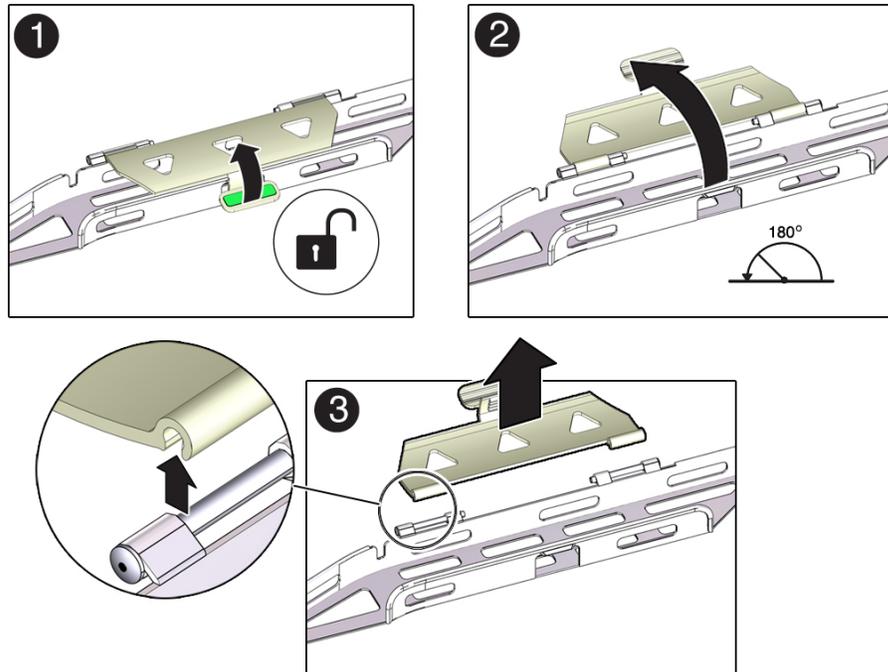

- b. Exercez une pression vers le haut sur le bord extérieur de chaque connecteur de charnière jusqu'à ce que le connecteur de charnière se détache de la charnière (panneau 3).
- c. Positionnez un à un chaque capot de câble à l'horizontale par rapport aux charnières et alignez les connecteurs de charnières avec les charnières.
- d. A l'aide de votre pouce, exercez une pression vers le bas sur chaque connecteur de charnière pour l'emboîter dans son emplacement.
- e. Abaissez les capots de câbles et appuyez sur la poignée de capot de câbles pour les verrouiller dans la position de fermeture.

5. **Assurez-vous que les six bandes Velcro sont insérées dans le CMA comme illustré à l'Étape 2.**

Remarque - Assurez-vous que les deux bandes Velcro situées sur la barre coulissante avant sont insérées par l'ouverture au sommet de la barre coulissante, comme illustré à l'Étape 2. Cela empêche les bandes Velcro de gêner l'extension et la contraction de la barre coulissante lorsque le serveur est sorti hors du rack puis inséré à nouveau dans le rack.

6. **Fixez le CMA au serveur.**

Voir "[Fixation du CMA au serveur](#)" à la page 44.

Informations connexes

- "[Fixation du CMA au serveur](#)" à la page 44
- "[Vérification du fonctionnement des glissières et du module de fixation des câbles \(CMA\)](#)" à la page 50

▼ Fixation du CMA au serveur

Avant de fixer le CMA au serveur, assurez-vous que les capots de câbles appropriés sont installés sur le CMA.

1. **Préparez le CMA pour l'installation sur le serveur.**
Voir "[Préparation du CMA pour l'installation](#)" à la page 41.
2. **Pour faciliter l'installation du CMA, tirez le serveur d'environ 13 cm hors de l'avant du rack.**
3. **Amenez le CMA à l'arrière du rack de l'équipement et assurez-vous d'avoir suffisamment de place pour travailler à l'arrière du serveur.**


Remarque - Les indications "gauche" ou "droite" figurant dans cette procédure supposent que vous vous trouvez face à l'arrière du rack d'équipement.

Remarque - Tout au long de cette procédure d'installation, tenez le CMA et ne le laissez pas pendre avant qu'il ne soit fixé aux quatre points de connexion.

4. **Installez le connecteur A du CMA dans la glissière gauche.**

- a. **Insérez le connecteur A du CMA dans l'emplacement avant sur la glissière gauche jusqu'à ce qu'il s'enclenche en émettant un clic (panneaux 1 et 2).**


L'onglet du connecteur A passe dans l'emplacement avant de la glissière (panneau 1).

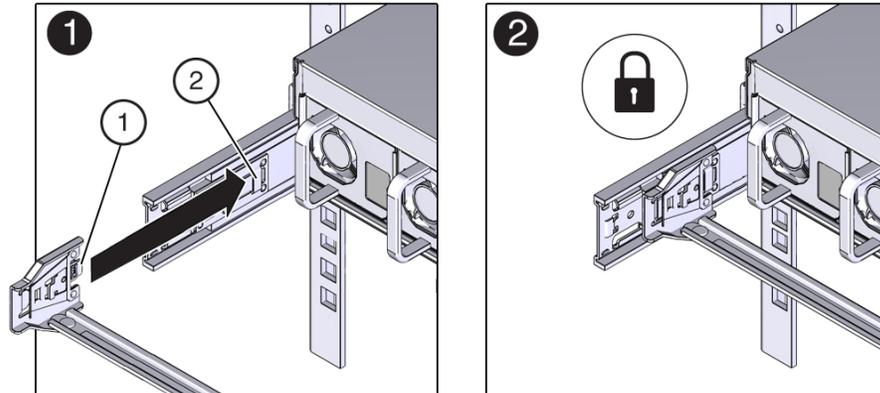

N°	Description
1	Onglet du connecteur A
2	Fente avant de la glissière gauche

- b. **Tirez doucement sur le côté droit de la barre coulissante avant afin de vérifier que le connecteur A est correctement inséré.**
5. **Installez le connecteur B du CMA dans la glissière droite.**
- a. **Insérez le connecteur B du CMA dans l'emplacement avant sur la glissière droite jusqu'à ce qu'il s'enclenche en émettant un clic (panneaux 1 et 2).**
L'onglet du connecteur B passe dans l'emplacement avant de la glissière (panneau 1).


- b. Tirez doucement sur le côté droit de la barre coulissante avant afin de vérifier que le connecteur B est correctement inséré.

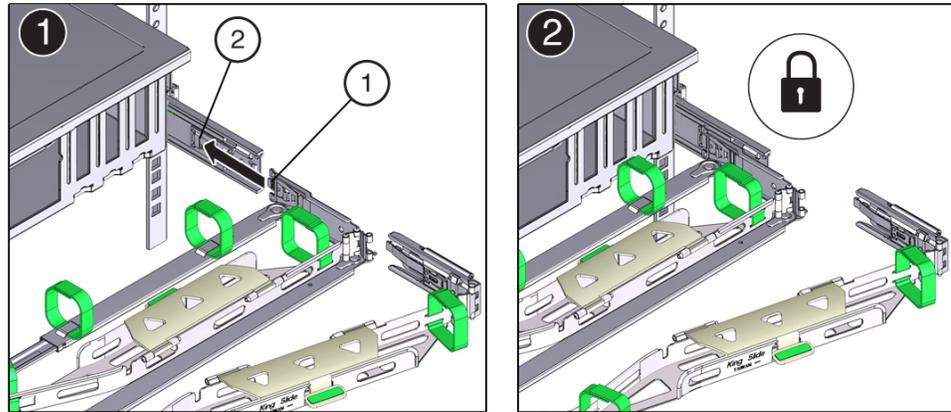

N°	Description
1	Onglet du connecteur B
2	Fente avant de la glissière droite

6. Installez le connecteur C du CMA dans la glissière droite.

- a. Alignez le connecteur C avec la glissière afin que le ressort de verrouillage (légende 1) soit placé à l'intérieur (côté serveur) de la glissière droite (panneau 1).

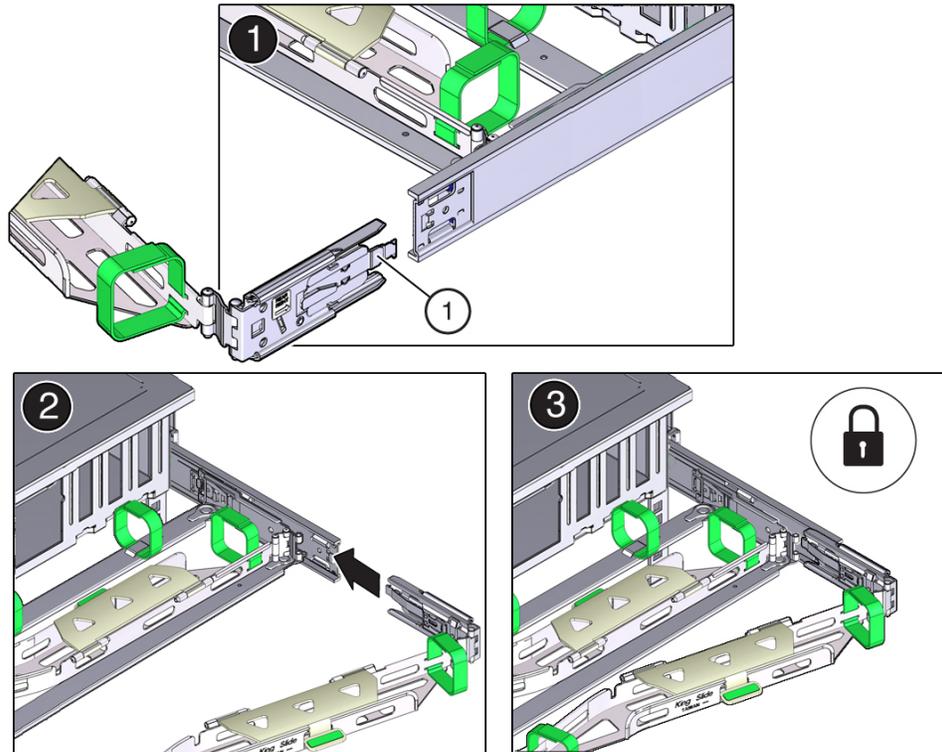


N°	Description
1	Ressort de verrouillage du connecteur C

- b. Insérez le connecteur C dans la glissière droite jusqu'à ce qu'il s'enclenche en émettant un clic(panneaux 2 et 3).
- c. Tirez doucement sur le côté droit de la barre coulissante arrière du CMA afin de vérifier que le connecteur C est correctement inséré.

7. Préparez le connecteur D du CMA pour l'installation.

Retirez la bande fixant le crochet de bascule de la glissière au connecteur D et assurez-vous que le crochet de bascule est aligné correctement avec le connecteur D (panneaux 1 et 2).

Remarque - Le CMA est fourni avec le crochet de bascule de la glissière collé au connecteur D. Vous devez retirer la bande avant d'installer le connecteur.

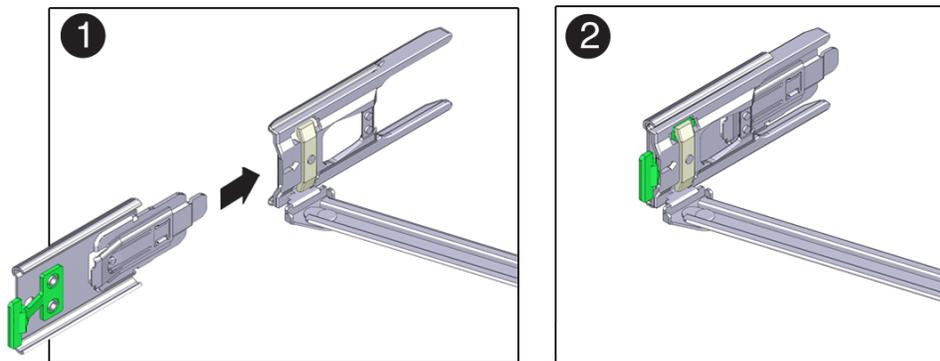


8. Installez le connecteur D du CMA dans la glissière gauche.

- a. Tout en maintenant le crochet de bascule de la glissière en place, insérez le connecteur D et le crochet de bascule de glissière qui lui est associé dans la glissière gauche jusqu'à ce que le connecteur D s'enclenche en émettant un clic (panneaux 1 et 2).

Remarque - Lorsque vous insérez le connecteur D dans la glissière, la méthode la plus simple et privilégiée est d'installer le connecteur D et le crochet de bascule en un ensemble dans la glissière.

- b. Tirez doucement sur le côté gauche de la barre coulissante du CMA afin de vérifier que le connecteur D est correctement inséré.

Remarque - Le crochet de bascule de la glissière a un onglet de dégagement vert. Cet onglet est utilisé pour dégager et retirer le crochet de bascule afin de pouvoir retirer le connecteur D.

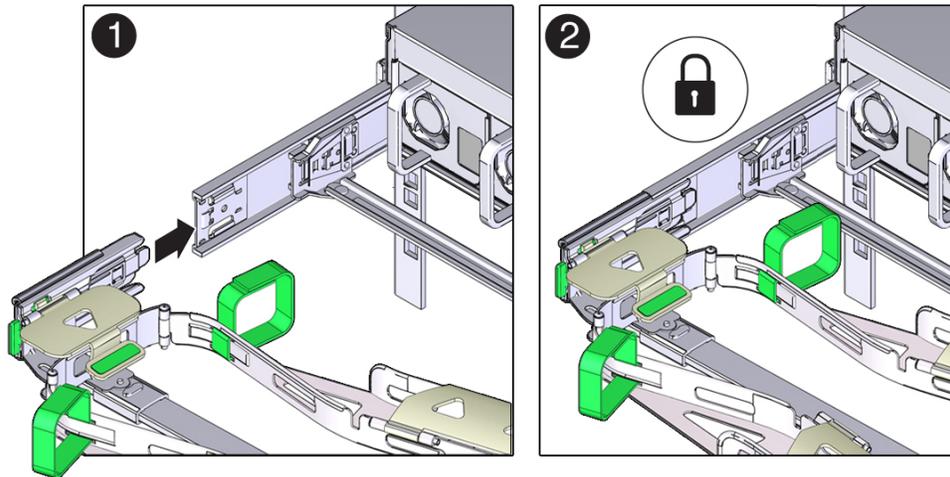

9. **Tirez doucement sur le côté gauche de la barre coulissante du CMA afin de vérifier que le connecteur D est correctement inséré.**

Remarque - Le crochet de bascule de la glissière a un onglet de dégagement vert. Cet onglet est utilisé pour dégager et retirer le crochet de bascule afin de pouvoir retirer le connecteur D.

10. **Tirez doucement sur les quatre points de connexion du CMA pour vous assurer que les connecteurs du CMA sont complètement insérés avant de cesser de soutenir le CMA.**
11. **Vérifiez que les glissières et le CMA fonctionnent comme il convient.**

Voir "[Vérification du fonctionnement des glissières et du module de fixation des câbles \(CMA\)](#)" à la page 50.


Informations connexes

- "[Préparation du CMA pour l'installation](#)" à la page 41
- "[Fixez les câbles au module de fixation des câbles.](#)" à la page 62

▼ Vérification du fonctionnement des glissières et du module de fixation des câbles (CMA)


Remarque - Cette procédure nécessite deux personnes : une pour tirer et pousser le serveur dans le rack, l'autre pour observer les câbles et le module de fixation des câbles.

1. Sortez lentement le serveur du rack jusqu'à ce que les rails coulissants arrivent en fin de course.
2. Inspectez les câbles branchés pour vérifier qu'ils ne sont pas emmêlés ni coincés.
3. Vérifiez qu'il est possible de déployer complètement le module de fixation des câbles à partir des rails coulissants.

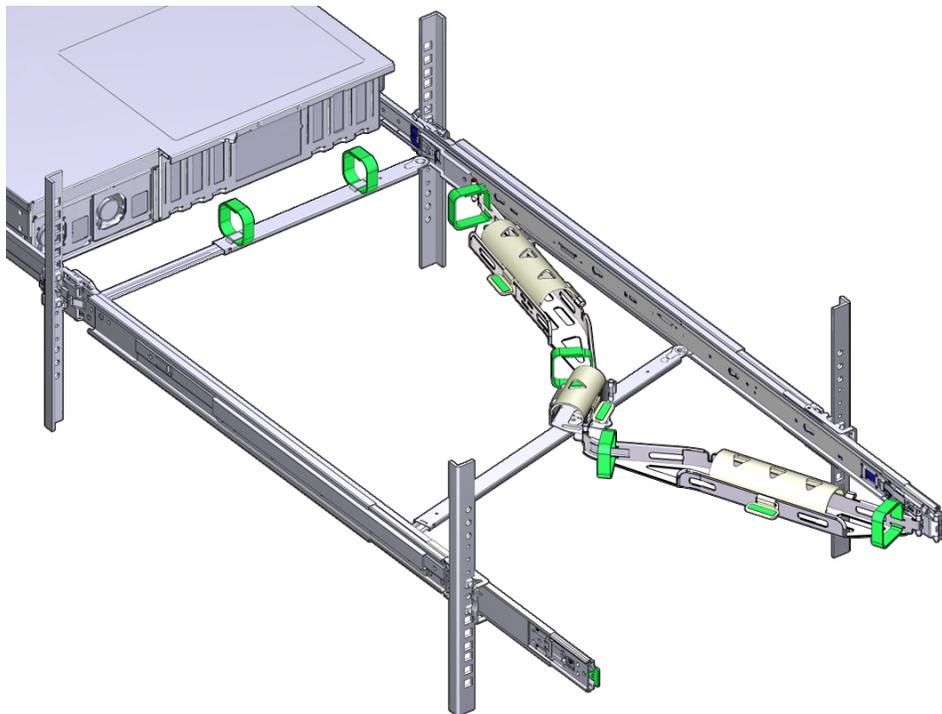

4. Faites glisser le serveur dans le rack.

Lorsque le serveur est complètement sorti, vous devez dégager deux ensembles de butées de glissière pour ramener le serveur dans le rack.

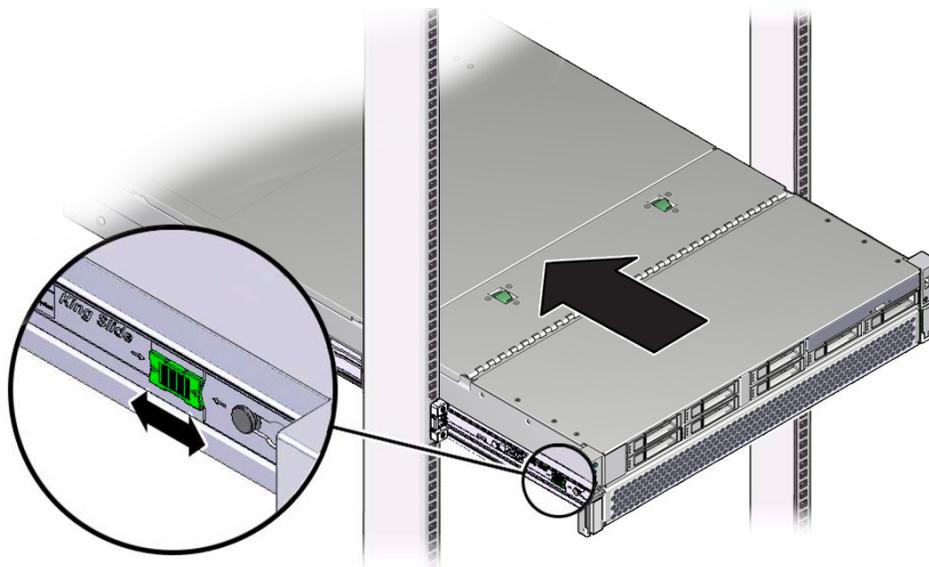

- a. **Le premier ensemble de butées est constitué de leviers, placés à l'intérieur de chaque glissière, juste derrière le panneau arrière du serveur. Poussez les deux leviers verts simultanément et faites glisser le serveur vers le rack.**

Le serveur s'enfonce d'environ 46 cm avant de s'arrêter.

Vérifiez que les câbles et le module de fixation des câbles se rétractent sans coincer avant de continuer.

- b. **Le second ensemble de butées est composé de boutons de déverrouillage du rail coulissant, situés à proximité de l'avant de chaque support de montage. Poussez simultanément les deux boutons verts de déverrouillage du rail coulissant et repoussez complètement le serveur à l'intérieur du rack jusqu'à l'enclenchement des deux verrouillages de rail coulissant.**
5. **Si nécessaire, ajustez les brides des câbles et le module de fixation des câbles.**

Informations connexes

- ["Fixation du CMA au serveur" à la page 44](#)
- ["Fixez les câbles au module de fixation des câbles." à la page 62](#)

Mise sous tension initiale du serveur

Les rubriques suivantes contiennent des instructions de mise sous tension initiale du serveur et de configuration de l'O/S Oracle Solaris.

Etape	Description	Liens
1.	Connectez les câbles au serveur. Veillez à connecter le port SER MGT à un terminal avant de raccorder les cordons d'alimentation.	"Connexion des câbles" à la page 53 "Identification des ports" à la page 57
2.	Si vous utilisez un module de fixation des câbles, raccordez-y les câbles.	"Fixez les câbles au module de fixation des câbles." à la page 62
4.	Mettez le serveur sous tension et démarrez la console système Oracle ILOM.	"Mise sous tension initiale du système" à la page 63
5.	Configurez le système d'exploitation (O/S) préinstallé ou installez-en un nouveau.	"Installation de l'O/S" à la page 65
6. (Facultatif)	Configurez le port NET MGT de manière à utiliser une adresse IP statique.	"Pour affecter une adresse IP statique au port NET MGT" à la page 71
7. (Facultatif)	Activez Oracle Auto Service Request pour le serveur.	"Activation du logiciel Oracle Auto Service Request (ASR)" à la page 73

Informations connexes

- ["Préparation de l'installation" à la page 17](#)
- ["Installation du serveur" à la page 27](#)
- ["Connexion des câbles" à la page 53](#)

▼ Connexion des câbles

1. **Utilisez un câble RJ-45 de catégorie 5 (ou supérieure) pour connecter le port SER MGT à un périphérique terminal.**



Attention - Ne connectez pas de modem à ce port.

Le port de gestion série du SP est étiqueté SER MGT. Utilisez le port SER MGT *uniquement* pour la gestion de serveurs. Ce port constitue la connexion par défaut entre le processeur de service et un terminal ou un ordinateur.


Lorsque vous connectez un câble DB-9, utilisez un adaptateur afin de procéder au câblage croisé de chaque connecteur.

a. Configurez un terminal ou un émulateur de terminal avec les paramètres suivants :

- 9600 bauds
- 8 bits
- Sans parité
- 1 bit d'arrêt
- Sans handshake

Une configuration de type inverseur est requise, signifiant que les signaux de transmission et de réception sont inversés (croisés) pour les communications entre équipements terminaux de traitement de données (DTE à DTE). Vous pouvez utiliser les adaptateurs croisés RJ-45 fournis avec un câble RJ-45 standard pour réaliser la configuration inverseur.

Remarque - Si, lorsque vous mettez le serveur sous tension pour la première fois, aucun terminal ou émulateur de terminal (PC ou station de travail) n'est connecté au port SER MGT du SP, les messages système ne sont pas visibles.

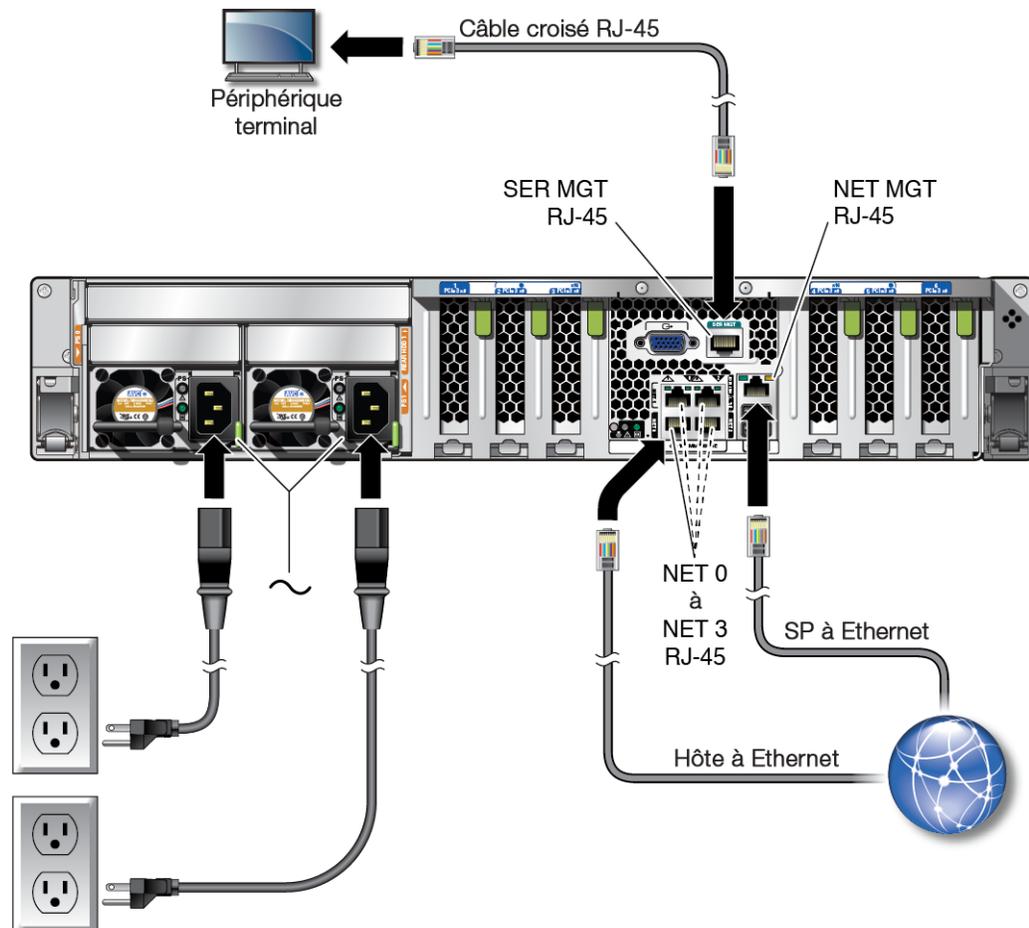

2. **Connectez le port NET MGT au commutateur ou hub de votre réseau au moyen d'un câble RJ-45 de catégorie 5 (ou supérieure).**

Le port de gestion réseau du SP est étiqueté NET MGT. Après la phase de configuration initiale du serveur, vous pouvez établir des connexions avec le SP via un réseau Ethernet au moyen de ce port NET MGT.

Si votre réseau utilise un serveur DHCP pour affecter les adresses IP, ce serveur DHCP attribue une adresse IP au port NET MGT. Cette adresse IP vous permet de vous connecter au SP via une connexion SSH. Si le réseau n'utilise pas le protocole DHCP, ce port NET MGT ne sera pas accessible tant que vous n'aurez pas configuré les paramètres réseau via le port SER MGT. Pour les instructions, voir "[Pour affecter une adresse IP statique au port NET MGT](#)" à la page 71.

3. Connectez le commutateur ou hub réseau aux ports Ethernet restants (NET 0, NET 1, NET 2 et NET 3), selon les besoins, au moyen de câbles de catégorie 5 (ou supérieure).

Le serveur comprend 4 connecteurs réseau Gigabit Ethernet, NET 0, NET 1, NET 2 et NET 3. Servez-vous-en pour connecter le serveur au réseau. Les interfaces Ethernet fonctionnent à 100 Mb/s, 1 000 Mb/s et 10 000 Mb/s. Voir "[Identification des ports](#)" à la page 57.

Remarque - La fonction de gestion sideband d'Oracle ILOM vous permet d'accéder au SP à partir de l'un de ces ports Ethernet. Reportez-vous à la section *Connexion de gestion réseau sideband* dans le *Guide de l'administrateur sur la configuration et la maintenance d'Oracle ILOM*.

Remarque - Pour atteindre des vitesses de réseau de 1 GbE, utilisez des câbles de catégorie 6 (ou supérieure) et des périphériques prenant en charge les réseaux 1000BASE-T.

4. Si votre configuration serveur comprend des cartes PCIe optionnelles, branchez les câbles d'E/S appropriés sur les connecteurs correspondants.

Pour des instructions spécifiques, reportez-vous à la documentation de la carte PCIe.

5. Acheminez les cordons d'alimentation provenant de différentes sources CA jusqu'au serveur, puis raccordez-les aux alimentations.

Une fois que les cordons d'alimentation sont connectés, le SP s'initialise et les LED d'alimentation s'allument. Après quelques minutes, l'invite de connexion du SP s'affiche sur le périphérique terminal. A ce stade, l'hôte n'est pas encore initialisé ou mis sous tension.



Attention - Ne raccordez pas de câbles d'alimentation aux alimentations tant que vous n'avez pas connecté le serveur à un terminal série ou à un émulateur de terminal série (PC ou station de travail). Le serveur passe en mode veille dès qu'une alimentation est raccordée à une source de courant externe par un câble. Les messages système peuvent se perdre après une minute si un terminal ou un émulateur de terminal n'est pas connecté au port SER MGT avant la mise sous tension.

Remarque - Oracle ILOM signale une erreur si les deux alimentations ne sont pas câblées en même temps, car il s'agit d'une condition de non-redondance. Dans ce cas, ne vous préoccupez pas de cette erreur.

Informations connexes

- ["Composants du panneau avant" à la page 12](#)
- ["Composants du panneau arrière" à la page 13](#)
- ["Identification des ports" à la page 57](#)

Identification des ports

Cette section décrit les broches des ports.


Ports USB

Deux ports USB 3.0 sont accessibles à l'arrière du serveur et deux ports USB 2.0 à l'avant. Vous trouverez l'emplacement des ports USB dans ["Composants du panneau avant" à la page 12](#) et ["Composants du panneau arrière" à la page 13](#). Les ports USB prennent en charge l'enfichage à chaud. Vous pouvez connecter et déconnecter les câbles USB et les unités périphériques pendant que le serveur fonctionne, sans que cela n'ait d'incidence sur les opérations du serveur.

Chaque port USB 2.0 fournit une sortie de 5 V à 500 mA.

Chaque port USB 3.0 fournit une sortie de 5 V à 900 mA.


Remarque - Vous pouvez connecter jusqu'à 126 périphériques à chacun des quatre contrôleurs USB (deux ports à l'avant et deux autres à l'arrière), pour un total de 504 périphériques USB par serveur.

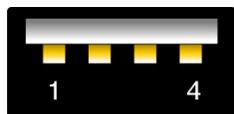

N°	Description
1	Alimentation +5 V
2	Données –
3	Données +
4	Terre

Port SER MGT

Le port SER MGT RJ-45, situé sur le panneau arrière, fournit une connexion standard TIA/EIA-232 serial Oracle/Cisco au SP. Il constitue la connexion par défaut au SP d'Oracle ILOM. Pour les communications d'équipements terminaux de traitement de données, vous pouvez utiliser les adaptateurs croisés RJ-45 à DB-9 fournis avec un câble RJ-45 standard pour réaliser la configuration inverseur requise. Voir ["Composants du panneau arrière" à la page 13.](#)

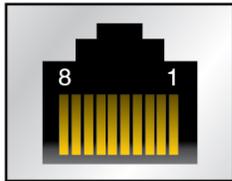


Broche	Description du signal	Broche	Description du signal
1	Requête d'envoi	5	Terre
2	Terminal de données prêt	6	Réception de données
3	Transmission de données	7	Jeu de données prêt
4	Terre	8	Prêt à émettre

Port NET MGT

Le port RJ-45 NET MGT, situé sur le panneau arrière, fournit une connexion Ethernet facultative au SP. Le port NET MGT constitue une connexion facultative à Oracle ILOM sur le SP. Le port NET MGT du SP utilise un câble RJ-45 pour une connexion 10/100 BASE-T. Si le réseau n'utilise pas le serveur DHCP, ce port ne sera pas disponible tant que vous n'aurez pas configuré les paramètres réseau via le port SER MGT.


Ce port ne prend pas en charge les connexions vers des réseaux Gigabit.

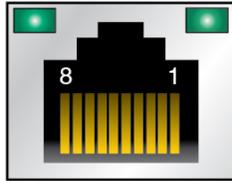

Broche	Description du signal	Broche	Description du signal
1	Transmission de données +	5	Pas de connexion
2	Transmission de données -	6	Réception de données -
3	Réception de données +	7	Pas de connexion
4	Pas de connexion	8	Pas de connexion

Ports Gigabit Ethernet

Quatre ports RJ-45 Ethernet (NET 0, NET 1, NET 2, NET 3) sont accessibles depuis le panneau arrière. Voir "[Composants du panneau arrière](#)" à la page 13. Les interfaces Ethernet fonctionnent à 100 Mbits/s, 1 000 Mbits/s et 10 000 Mbits/s.

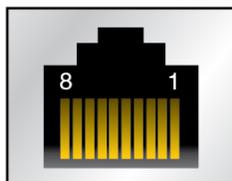


Broche	Description du signal	Broche	Description du signal
1	Transmission/Réception de données 0 +	5	Transmission/Réception de données 2 -
2	Transmission/Réception de données 0 -	6	Transmission/Réception de données 1 -
3	Transmission/Réception de données 1 +	7	Transmission/Réception de données 3 +
4	Transmission/Réception de données 2 +	8	Transmission/Réception de données 3 -

Port VGA

Le serveur dispose d'un port vidéo VGA à 15 broches, situé à l'arrière du serveur. Voir "[Composants du panneau arrière](#)" à la page 13. Utilisez un câble vidéo DB-15 pour la connexion à un adaptateur vidéo afin de respecter la connexion requise. La résolution maximum prise en charge est 1 024 x 768.


Remarque - La longueur du câble utilisé pour la connexion entre le moniteur et le port VGA ne doit pas dépasser 6 mètres.

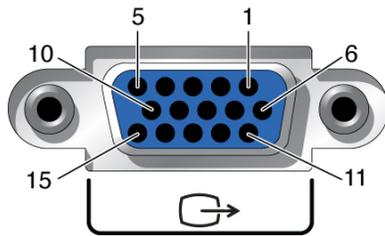

Broche	Description du signal	Broche	Description du signal
1	Vidéo rouge	9	[TOUCHE]
2	Vidéo vert	10	Synchronisation terre
3	Vidéo bleu	11	ID de moniteur - Bit 1
4	ID de moniteur - Bit 2	12	Données série VGA 12C
5	Terre	13	Synchronisation horizontale
6	Terre rouge	14	Synchronisation verticale
7	Terre vert	15	Horloge série VGA 12C
8	Terre bleu		

Ports SAS

Les huit connecteurs SAS sont situés sur le backplane du disque à l'intérieur du serveur. Quatre des connecteurs peuvent également être utilisés par des unités NVMe.

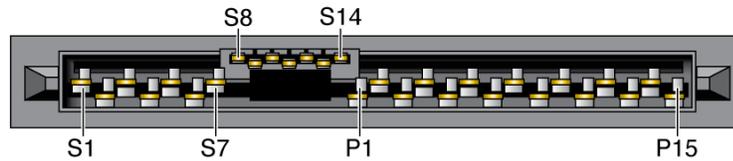

Le tableau suivant dresse la liste des broches du connecteur SAS.

Segment	Broche	Signal	Remarque
Segment de signal	S1	GND	Deuxième couplage
(S1 à S7)	S2	TX+	Transmission de PHY vers le disque dur
	S3	TX-	
	S4	GND	Deuxième couplage
	S5	RX-	Réception du disque dur vers PHY
	S6	RX+	
	S7	GND	Deuxième couplage
Signal côté arrière	S8	GND	Deuxième couplage
(S8 à S14)	S9		
	S10		
	S11	GND	Deuxième couplage
	S12		
	S13		
	S14	GND	Deuxième couplage
	Segment alimentation	P1	3,3V
(P1 à P15)	P2	3,3V	Non pris en charge
	P3	3,3V	Non pris en charge
	P4	GND	Premier couplage
	P5	GND	Deuxième couplage
	P6	GND	Deuxième couplage
	P7	5.0V	Préchargement, deuxième couplage
	P8	5.0V	
	P9	5.0V	
	P10	GND	Deuxième couplage
	P11	Réservé	Mise à la terre conseillée
	P12	GND	Premier couplage
	P13	12.0V	Préchargement, deuxième couplage
	P14	12.0V	
	P15	12.0V	

Informations connexes

- ["Composants du panneau arrière" à la page 13](#)
- ["Connexion des câbles" à la page 53](#)


▼ Fixez les câbles au module de fixation des câbles.

Après avoir branché les câbles au serveur, fixez-les au CMA, si ce dernier a été installé.

1. **Fixez le CMA au serveur dans le rack.**

Voir ["Préparation du CMA pour l'installation" à la page 41](#) et ["Fixation du CMA au serveur" à la page 44](#).

2. **Ouvrez les capots de câbles et les brides du module de fixation des câbles.**

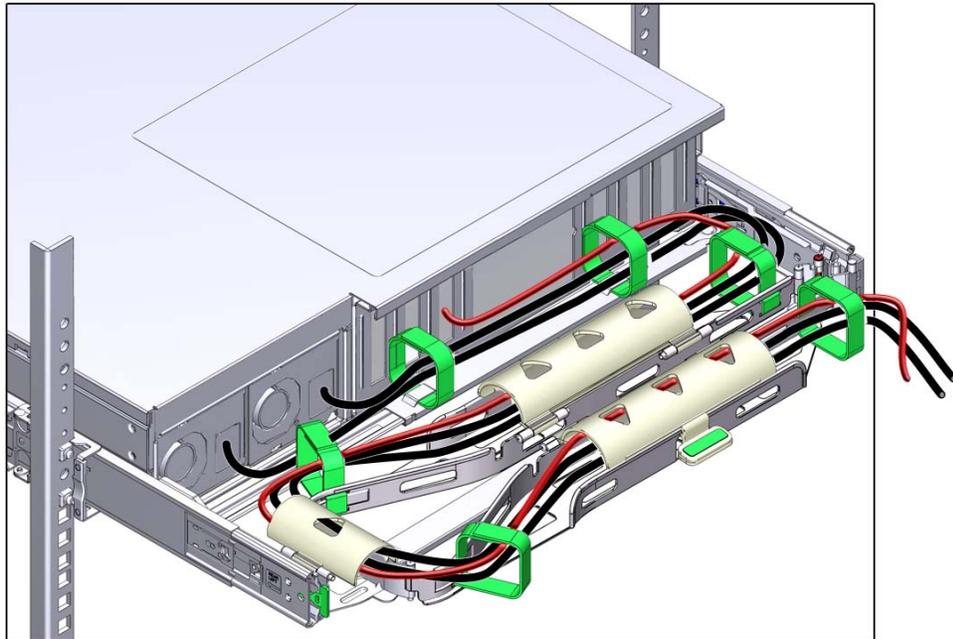

3. **Acheminez les câbles du serveur à l'aide des capots de câbles et des brides du CMA.**

4. **Fixez les câbles au module de fixation des câbles en fermant les capots et en serrant les brides.**
5. **Vérifiez le fonctionnement des rails coulissants et du module de fixation des câbles.**

Voir "[Vérification du fonctionnement des glissières et du module de fixation des câbles \(CMA\)](#)" à la page 50.

Informations connexes

- "[Fixation du CMA au serveur](#)" à la page 44
- "[Vérification du fonctionnement des glissières et du module de fixation des câbles \(CMA\)](#)" à la page 50
- "[Composants du panneau arrière](#)" à la page 13

▼ Mise sous tension initiale du système

1. **Sur le périphérique terminal, connectez-vous au processeur de service (SP).**

```
login: root
Password: changeme
. . .
->
```

Après un court délai, l'invite Oracle ILOM s'affiche (->).

Remarque - Le serveur est fourni avec un compte Administrateur par défaut (`root`) et un mot de passe par défaut (`changeme`) pour permettre la première connexion et l'accès à Oracle ILOM. Pour construire un environnement sécurisé, vous devez modifier le mot de passe par défaut du compte Administrateur par défaut dès que possible après votre première connexion à Oracle ILOM. Si ce compte Administrateur par défaut a déjà été modifié, contactez votre administrateur système pour obtenir un compte utilisateur Oracle ILOM disposant de privilèges d'administrateur.

Pour plus d'informations sur les tâches d'administration telles que la modification du mot de passe, l'ajout de comptes et le paramétrage des privilèges de compte, reportez-vous à la documentation d'Oracle ILOM.

Remarque - Par défaut, le SP est configuré afin d'utiliser DHCP pour obtenir une adresse IP. Si vous prévoyez d'attribuer une adresse IP statique au SP, reportez-vous à la section "[Pour affecter une adresse IP statique au port NET MGT](#)" à la page 71 pour obtenir des instructions supplémentaires.

2. Mettez le serveur sous tension en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- **Appuyez sur le bouton de mise sous tension du système.**
- **A l'invite d'Oracle ILOM, tapez :**

```
-> start /System
Are you sure you want to start /System (y/n)? y
```

L'initialisation du serveur peut prendre plusieurs minutes.

3. (Facultatif) Redirigez la sortie de l'hôte pour l'afficher sur le périphérique terminal série.

```
-> start /HOST/console
Are you sure you want to start /SP/console (y/n)? y
Serial console started. To stop, type #.
. . .
```

4. (Facultatif) Vous pouvez exécuter d'autres commandes Oracle ILOM lorsque le serveur est en cours d'initialisation.

- a. **Pour afficher l'invite Oracle ILOM, appuyez sur les touches #. (dièse et point).**
- b. **Pour plus d'informations sur les commandes disponibles d'Oracle ILOM, tapez `help`**

Pour afficher les informations relatives à une commande spécifique, tapez `help command-name`.

- c. **Pour revenir à l'affichage de la sortie de l'hôte à l'initialisation du serveur, tapez :**

```
-> start /HOST/console
```

5. Poursuivez l'installation en installant l'O/S.

Voir "[Installation de l'O/S](#)" à la page 65.

Informations connexes

- "[Connexion des câbles](#)" à la page 53
- "[Configuration de l'O/S préinstallé](#)" à la page 65
- "[Préparation à l'installation d'un nouvel O/S \(CLI d'Oracle ILOM\)](#)" à la page 66
- "[Préparation à l'installation d'un nouvel O/S \(interface Web d'Oracle ILOM\)](#)" à la page 67

Installation de l'O/S

Utilisez ces rubriques pour configurer l'O/S préinstallé ou utiliser un autre O/S.

- "Configuration de l'O/S préinstallé" à la page 65
- "Préparation à l'installation d'un nouvel O/S (CLI d'Oracle ILOM)" à la page 66
- "Préparation à l'installation d'un nouvel O/S (interface Web d'Oracle ILOM)" à la page 67
- "Paramètres de configuration de l'O/S Oracle Solaris" à la page 70

Informations connexes

- "Paramètres de configuration de l'O/S Oracle Solaris" à la page 70

▼ Configuration de l'O/S préinstallé

1. **Déterminez l'O/S que vous souhaitez utiliser.**
 - Si vous envisagez d'utiliser l'O/S préinstallé, passez à l'étape 2.
 - Si vous n'envisagez pas d'utiliser l'O/S préinstallé, allez à "**Préparation à l'installation d'un nouvel O/S (CLI d'Oracle ILOM)**" à la page 66 ou "**Préparation à l'installation d'un nouvel O/S (interface Web d'Oracle ILOM)**" à la page 67.
2. **Lorsque l'invite s'affiche, suivez les instructions à l'écran pour configurer l'O/S Oracle Solaris sur votre hôte.**

Vous êtes invité à confirmer la configuration à plusieurs reprises, ce qui vous permet de confirmer ou de modifier des paramètres. Si vous ne savez pas comment répondre à une question donnée, acceptez la valeur par défaut et, le cas échéant, modifiez-la lors de l'exécution de l'O/S Oracle Solaris. Voir "**Paramètres de configuration de l'O/S Oracle Solaris**" à la page 70 pour obtenir une description des paramètres de l'O/S Oracle Solaris que vous devez définir au cours de la configuration initiale.
3. **Connectez-vous au serveur.**

Vous pouvez maintenant entrer les commandes de l'O/S Oracle Solaris à l'invite. Pour obtenir plus de détails, consultez les pages de manuel et la documentation de l'O/S Oracle Solaris 11 à l'adresse :

<http://www.oracle.com/goto/solaris11/docs>

Informations connexes

- "Mise sous tension initiale du système" à la page 63
- "Paramètres de configuration de l'O/S Oracle Solaris" à la page 70

▼ Préparation à l'installation d'un nouvel O/S (CLI d'Oracle ILOM)

Si vous n'envisagez pas d'utiliser l'O/S préinstallé, procédez comme suit pour empêcher le serveur de s'initialiser à partir de l'O/S préinstallé.

1. Préparez le média d'initialisation correspondant à votre méthode d'installation.

Vous disposez de plusieurs méthodes d'installation de l'O/S. Par exemple, vous pouvez initialiser et installer l'O/S à partir d'un média externe ou d'un autre serveur sur le réseau.

Pour plus d'informations sur les différentes méthodes, voir *Installation des systèmes Oracle Solaris 11*, comparaison des options d'installation à l'adresse :

<http://www.oracle.com/goto/solaris11/docs>

2. A partir d'Oracle ILOM, définissez le paramètre OpenBoot `auto-boot?` sur `false`.

```
-> set /HOST/bootmode script="setenv auto-boot? false"
```

Ce paramètre empêche que le serveur ne s'initialise à partir de l'O/S préinstallé. Lorsque vous exécutez la commande `bootmode`, la modification s'applique à une seule initialisation et expire au bout de 10 minutes si l'hôte n'est pas redémarré.

3. Réinitialisez l'hôte lorsque vous êtes prêt à lancer l'installation de l'O/S.

```
-> reset /System
Are you sure you want to reset /System (y/n)? y
Performing reset on /System
```

4. Permutez la communication sur l'hôte du serveur.

```
-> start /HOST/console
Are you sure you want to start /HOST/console (y/n)? y
Serial console started. To stop, type #.
```

Le serveur peut prendre plusieurs minutes pour effectuer l'autotest de mise sous tension (POST). Ensuite, l'invite OpenBoot (`ok`) s'affiche.

5. Procédez à l'initialisation à partir du média correspondant à votre méthode d'installation.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section sur la comparaison des méthodes d'installation dans *Installation des systèmes Oracle Solaris 11* correspondant à la version de votre choix à l'adresse :

<http://www.oracle.com/goto/solaris11/docs>

Pour obtenir la liste des commandes d'initialisation que vous pouvez entrer à l'invite OpenBoot, tapez :

```
{0} ok help boot
boot <specififier> ( -- ) boot kernel ( default ) or other file
Examples:
boot
    - boot kernel from default device.
    Factory default is to boot
    from DISK if present, otherwise from NET.
boot net
    - boot kernel from network
boot cdrom
    - boot kernel from CD-ROM
boot disk1:h
    - boot from disk1 partition h
boot tape
    - boot default file from tape
boot disk myunix -as
    - boot myunix from disk with flags "-as"
dload <filename> ( addr -- ) debug load of file over network at address
Examples:
4000 dload /export/root/foo/test
?go
    - if executable program, execute it
    or if Forth program, compile it
```

6. Lors de l'installation, indiquez les paramètres de configuration conformément aux instructions.

Voir "Paramètres de configuration de l'O/S Oracle Solaris" à la page 70.

Informations connexes

- "Configuration de l'O/S préinstallé" à la page 65
- "Préparation à l'installation d'un nouvel O/S (CLI d'Oracle ILOM)" à la page 66
- "Préparation à l'installation d'un nouvel O/S (interface Web d'Oracle ILOM)" à la page 67
- "Pour affecter une adresse IP statique au port NET MGT" à la page 71

▼ Préparation à l'installation d'un nouvel O/S (interface Web d'Oracle ILOM)

Si vous n'envisagez pas d'utiliser l'O/S préinstallé, procédez comme suit pour empêcher le serveur de s'initialiser à partir de l'O/S préinstallé.

1. Préparez le média d'initialisation correspondant à votre méthode d'installation.

Vous disposez de plusieurs méthodes d'installation de l'O/S. Par exemple, vous pouvez initialiser et installer l'O/S à partir d'un média externe ou d'un autre serveur sur le réseau.

Pour plus d'informations sur les différentes méthodes, voir *Installation des systèmes Oracle Solaris 11*, comparaison des options d'installation à l'adresse :

<http://www.oracle.com/goto/solaris11/docs>

2. **Si ce n'est déjà fait, procédez comme suit pour accéder à l'interface Web d'Oracle ILOM sur le serveur.**
 - a. **Dans un navigateur figurant sur le même réseau que le système, saisissez l'adresse IP.**
 - b. **Connectez-vous à Oracle ILOM en saisissant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.**
3. **Dans le panneau de navigation gauche de l'interface Web d'Oracle ILOM, sélectionnez Host Management > Host Boot Mode.**

La page Host Boot Mode s'affiche.
4. **Modifiez les paramètres Host Boot Mode de la manière suivante :**
 - a. **Pour State, sélectionnez : Reset NVRAM.**

Ce paramètre applique une modification unique à la NVRAM (OpenBoot) en fonction du paramètre de script, puis rétablit les paramètres par défaut de la NVRAM à la réinitialisation suivante.
 - b. **Pour Script, tapez : `setenv auto-boot? false`**

Ce paramètre configure l'hôte de manière à ce qu'il s'arrête à l'invite ok au lieu d'initialiser automatiquement l'O/S préinstallé.
 - c. **Cliquez sur Save.**

Remarque - Vous disposez de 10 minutes pour effectuer l'étape suivante. Une fois ce laps de temps écoulé, l'état normal est automatiquement rétabli.

5. **Dans le panneau de navigation gauche, cliquez sur Host Management -> Power Control.**
6. **Sélectionnez Reset dans le menu déroulant et cliquez sur Save.**

7. **Dans le panneau de navigation gauche, cliquez sur Remote Control -> Redirection.**
8. **Sélectionnez Use Serial Redirection et cliquez sur Launch Remote Console.**
A l'initialisation de l'hôte, des messages s'affichent sur la console série. La réinitialisation prend quelques minutes. A l'affichage de l'invite ok, passez à l'étape suivante.
9. **A l'invite ok, procédez à l'initialisation à partir du média correspondant à votre méthode d'installation.**

Pour plus d'informations, voir *Installation des systèmes Oracle Solaris 11*, comparaison des options d'installation à l'adresse :

<http://www.oracle.com/goto/solaris11/docs>

Pour obtenir la liste des commandes d'initialisation que vous pouvez entrer à l'invite OpenBoot, tapez :

```
{0} ok help boot
boot <specififier> ( -- ) boot kernel ( default ) or other file
Examples:
boot                                - boot kernel from default device.
                                   Factory default is to boot
                                   from DISK if present, otherwise from NET.
boot net                            - boot kernel from network
boot cdrom                          - boot kernel from CD-ROM
boot disk1:h                         - boot from disk1 partition h
boot tape                            - boot default file from tape
boot disk myunix -as                 - boot myunix from disk with flags "-as"
dload <filename> ( addr -- )        debug load of file over network at address
Examples:
4000 dload /export/root/foo/test
?go                                  - if executable program, execute it
                                   or if Forth program, compile it
```

10. **Lors de l'installation, indiquez les paramètres de configuration conformément aux instructions.**

Voir "Paramètres de configuration de l'O/S Oracle Solaris" à la page 70.

Informations connexes

- ["Configuration de l'O/S préinstallé" à la page 65](#)
- ["Préparation à l'installation d'un nouvel O/S \(CLI d'Oracle ILOM\)" à la page 66](#)
- ["Préparation à l'installation d'un nouvel O/S \(interface Web d'Oracle ILOM\)" à la page 67](#)
- ["Pour affecter une adresse IP statique au port NET MGT" à la page 71](#)

Paramètres de configuration de l'O/S Oracle Solaris

Lors de la configuration de l'O/S Oracle Solaris, vous êtes invité à renseigner les paramètres de configuration suivants. Pour plus d'informations sur ces paramètres, reportez-vous à la documentation d'Oracle Solaris.

Paramètre	Description
Language	Sélectionnez un numéro dans la liste des langues affichée.
Locale	Sélectionnez un numéro dans la liste des environnements linguistiques affichée.
Terminal Type	Sélectionnez un type de terminal correspondant à votre périphérique terminal.
Network?	Sélectionnez Yes (Oui).
Multiple Network Interfaces	Sélectionnez les interfaces réseau que vous projetez de configurer. Si vous avez des doutes, sélectionnez la première de la liste.
DHCP?	Sélectionnez Yes (Oui) ou No (Non) en fonction de l'environnement réseau.
Host Name	Saisissez le nom d'hôte du serveur.
IP Address	Tapez l'adresse IP de l'interface Ethernet.
Subnet?	Sélectionnez Yes (Oui) ou No (Non) en fonction de l'environnement réseau.
Subnet Netmask	Avec une réponse affirmative pour le sous-réseau, indiquez le masque de sous-réseau de votre environnement.
IPv6?	Indiquez si vous utilisez ou non le protocole IPv6. Si vous avez des doutes, sélectionnez No (Non) afin de configurer l'interface Ethernet pour le protocole IPv4.
Security Policy	Sélectionnez la sécurité UNIX standard (No) ou la sécurité Kerberos (Yes). Si vous avez des doutes, sélectionnez No.
Confirm	Vérifiez les informations affichées à l'écran et modifiez-les si nécessaire. Sinon, continuez.
Name Service	Sélectionnez le service de noms en fonction de l'environnement réseau. Si vous sélectionnez un autre service de noms que Aucun, vous êtes invité à spécifier des informations de configuration de service de noms supplémentaires.
NFSv4 Domain Name	Sélectionnez le type de configuration du nom de domaine en fonction de votre environnement. En cas de doute, sélectionnez Use the NFSv4 domain derived by the system (Utiliser le domaine NFSv4 dérivé du système).
Time Zone (Continent)	Sélectionnez votre continent.
Time Zone (Country or Region)	Sélectionnez votre pays ou zone géographique.
Time Zone	Sélectionnez le fuseau horaire.
Date and Time	Acceptez les date et heure définies par défaut ou modifiez-les.
root Password	Tapez deux fois le mot de passe root. Ce mot de passe s'applique au compte superutilisateur de l'O/S Oracle Solaris exécuté sur ce serveur. Il ne s'agit pas du mot de passe du SP.

Informations connexes

- Documentation relative à l'O/S Oracle Solaris
- ["Configuration de l'O/S préinstallé" à la page 65](#)
- ["Préparation à l'installation d'un nouvel O/S \(CLI d'Oracle ILOM\)" à la page 66](#)
- ["Préparation à l'installation d'un nouvel O/S \(interface Web d'Oracle ILOM\)" à la page 67](#)

▼ Pour affecter une adresse IP statique au port NET MGT

Si vous envisagez une connexion au SP via son port NET MGT, le SP doit disposer d'une adresse IP correcte.

Par défaut, le serveur est configuré pour obtenir une adresse IP auprès des services DHCP disponibles sur votre réseau. Si le réseau auquel le serveur est connecté ne prend pas en charge le protocole DHCP pour l'adressage IP, effectuez la procédure ci-dessous.

Remarque - Pour configurer le serveur afin qu'il prenne en charge DHCP, reportez-vous à la documentation d'Oracle ILOM.

1. Connectez-vous à Oracle ILOM sur le SP à l'aide du port SER MGT.

Si vous n'êtes pas déjà connecté via le port SER MGT, effectuez les étapes nécessaires décrites dans la section ["Connexion des câbles" à la page 53](#).

2. Définissez le SP pour qu'il accepte une adresse IP statique.

```
->set /SP/network pendingipdiscovery=static
Set 'pendingipdiscovery' to 'static'
```

3. Définissez l'adresse IP du SP.

```
->set /SP/network pendingipaddress=service-processor-IPAddr
Set 'pendingipaddress' to 'service-processor-IPAddr'
```

Pour modifier la propriété IPv6 DHCP par défaut et définir les valeurs d'une adresse IPv6 statique, reportez-vous à la section [Modifying Default Connectivity Configuration Properties](#) dans le *Guide de l'administrateur pour la configuration et la maintenance d'Oracle ILOM*.

4. Définissez l'adresse IP de la passerelle du SP.

```
-> set /SP/network pendingipgateway=gateway-IPAddr
Set 'pendingipgateway' to 'gateway-IPAddr'
```

5. Définissez le masque de réseau du SP.

```
-> set /SP/network pendingipnetmask=255.255.255.0
Set 'pendingipnetmask' to '255.255.255.0'
```

Cet exemple utilise le masque réseau 255.255.255.0. Le sous-réseau de votre environnement réseau peut requérir un masque différent. Utilisez un numéro de masque de réseau adapté à votre environnement.

6. Vérifiez que les paramètres sont définis correctement.

L'exemple suivant indique les paramètres qui ont été configurés pour convertir un SP d'une configuration DHCP vers une configuration statique.

```
-> show /SP/network -display properties
/SP/network
Targets:
Properties:
  commitpending = (Cannot show property)
  dhcp_clientid = xxx.xxx.xxx.xxx
  dhcp_server_ip = xxx.xxx.xxx.xxx
  ipaddress = xxx.xxx.xxx.xxx
  ipdiscovery = dhcp
  ipgateway = xxx.xxx.xxx.xxx
  ipnetmask = 255.255.255.0
  macaddress = xx:xx:xx:xx:xx:xx
  managementport = MGMT
  outofbandmacaddress = xx:xx:xx:xx:xx:xx
  pendingipaddress = service-processor-IPAddr
  pendingipdiscovery = static
  pendingipgateway = gateway-IPAddr
  pendingipnetmask = 255.255.255.0
  pendingmanagementport = MGMT
  sidebandmacaddress = xx:xx:xx:xx:xx:xx
  state = enabled
->
```

7. Apportez les modifications nécessaires aux paramètres réseau du SP.

```
-> set /SP/network commitpending=true
Set 'commitpending' to 'true'
```

Remarque - Vous pouvez ressaisir la commande `show /SP/network` pour vérifier que les paramètres ont bien été mis à jour.

Informations connexes

- *Administration du serveur*
- ["Configuration de l'O/S préinstallé" à la page 65](#)
- ["Préparation à l'installation d'un nouvel O/S \(CLI d'Oracle ILOM\)" à la page 66](#)
- ["Préparation à l'installation d'un nouvel O/S \(interface Web d'Oracle ILOM\)" à la page 67](#)
- ["Paramètres de configuration de l'O/S Oracle Solaris" à la page 70](#)

- Documentation d'Oracle ILOM

Activation du logiciel Oracle Auto Service Request (ASR)

Une fois l'installation initiale et la configuration d'Oracle Solaris terminées, vous pouvez activer le logiciel Oracle Auto Service Request (Oracle ASR) pour le serveur.

Le logiciel Oracle ASR permet de résoudre les problèmes plus rapidement en ouvrant automatiquement des demandes d'assistance pour vous pour le serveur Oracle, l'espace de stockage et les systèmes techniques qualifiés d'Oracle en cas de problème matériel spécifique.

Les pièces sont expédiées à la réception d'une demande envoyée par Oracle ASR. Très souvent, les ingénieurs d'Oracle travaillent déjà à la résolution d'un problème dont vous n'avez pas encore conscience.

Les produits Oracle dotés d'Oracle ASR assurent automatiquement le transfert sécurisé à Oracle des données de télémétrie de défaillance électronique pour accélérer le diagnostic. La notification d'événement unidirectionnelle ne requiert aucune connexion Internet entrante ni mécanisme d'accès à distance. Seules les informations nécessaires à la résolution d'un problème sont communiquées à Oracle.

Oracle ASR est une fonctionnalité de garantie du matériel Oracle, d'Oracle Premier Support for Systems et d'Oracle Platinum Services.

- <https://www.oracle.com/support/premier/index.html>
- <https://www.oracle.com/support/premier/engineered-systems/platinum-services.html>

Oracle ASR est intégré à My Oracle Support (<https://support.oracle.com>). Vous devez utiliser My Oracle Support pour activer vos actifs ASR, tels qu'un nouveau serveur.

Pour activer le support automatique pour un serveur, téléchargez le logiciel et obtenez des informations supplémentaires à l'adresse :

<http://www.oracle.com/us/support/auto-service-request/index.html>

Les ressources disponibles pour Oracle ASR via ce site englobent notamment :

- Documentation d'Oracle Auto Service Request
http://docs.oracle.com/cd/E37710_01/index.htm
- *Comment approuver les actifs ASR en attente dans My Oracle Support (ID DOC 1329200.1)*
<https://support.oracle.com/rs?type=doc&id=1329200.1>

Informations connexes

- Documentation d'Oracle Auto Service Request
http://docs.oracle.com/cd/E37710_01/index.htm

Index

A

- Adaptateur pour câbles série, 53
- Alimentations
 - Emplacement, 10
 - Entrée, 13
 - LED, 13
 - Mode veille, 53
- Assemblages de rail coulissant
 - Butées, 50
- Assemblages de rails coulissants
 - Désassemblage, 31
 - Installation, 31

B

- Bouton d'alimentation, emplacement de, 12
- Brochage
 - Connecteur SAS, 60
 - Connecteur vidéo, 60
 - Port NET MGT, 58
 - Port SER MGT, 58
 - Ports Ethernet, 59
 - Ports USB, 57
- Brochage des connecteurs SAS, 60

C

- Câblage
 - Adaptateur pour câbles de données série, 53
 - Cordons d'alimentation, 53
 - Fixation au module de fixation des câbles, 62
 - Port NET MGT, 53
 - Port SER MGT, 53

- Ports Ethernet, 53, 53
- Calculatrice d'électricité, 22
- Cartes PCIe
 - Emplacement, 10
 - Emplacements, 10
- Circulation d'air
 - Espace de dégagement, 21
 - Recommandations relatives à la circulation de l'air, 24
- CMA
 - Bride de câbles, 44
 - Connecteur de glissière, 44
 - Installation, 44
 - Installation sur le serveur, 41
 - Support de montage, 44
- Commande `show`, 71
- Commande `show /SP/network`, 71
- Composants du panneau arrière, 13
- Composants du panneau avant, 12
- Composants en option, instructions d'installation, 28
- Conditions
 - Acoustique, 23
 - Altitude, 23
 - Ambiantes, 23
 - Élévation, 23
 - Humidité, 23
 - Température, 23
 - Vibration, 23
- Conditions acoustiques, 23
- Conditions ambiantes requises, 23
- Conditions d'altitude, 23
- Conditions d'élévation, 23
- Conditions d'humidité, 23
- Conditions de températures, 23

- Conditions de vibration, 23
- Configuration
 - Oracle Solaris, 70
- Connecteur vidéo, 10
 - Brochage, 60
 - Emplacement, 13
- Contenu du kit d'expédition, 17
- Cordons d'alimentation, raccordement, 53

D

- Dégagement pour la maintenance, 21
- Description de la CPU, 10
- Description de la mémoire, 10
- Description des modules DIMM, 10

E

- Espace de dégagement
 - Entretien, 21
- Extension d'E/S, 10

G

- Gestion sideband, 53, 53
- Glissière
 - Déverrouillage, 31
 - Verrou, 31

I

- Installation
 - CMA, 44
 - Composants en option, 28
 - Présentation des tâches, 9
 - Serveur dans un rack, 27

L

- LED

- Alimentation principale/OK, 12
- Bouton d'alimentation/OK, 12
- Intervention requise, 12
- Panne du SP, 12
- Présence de courant, 13
- LED d'état, 13
- LED d'intervention requise, 12
- LED de panne d'alimentation, emplacement, 13
- LED de panne du SP, 12
- LED de présence de courant, emplacement, 13
- LED de surchauffe
 - Emplacement, 12
- LED OK du serveur, 12

M

- Mémoire
 - Modules DIMM, 10
- Module de fixation des câbles
 - Fixation des câbles, 62
- Montage en rack
 - Assemblages de rail coulissant, butées, déverrouillage, opération de vérification, 50
 - Avertissements de sécurité, 29
 - CMA
 - Connecteur de glissière, 44
 - Installation, 44
 - Installation des câbles, 44
 - Kit, 27
 - Pattes ou barre antibasculement, allongement, 30
 - Racks pris en charge, 28
 - Stabilisation du rack, 30

O

- Oracle Auto Service Request, 73
- Oracle Solaris
 - Configuration de l'O/S préinstallé, 65
 - Installation d'un nouvel O/S (CLI d'Oracle ILOM), 66
 - Installation d'un nouvel O/S (interface Web d'Oracle ILOM), 67
 - Paramètres de configuration, 70

P

- Pattes ou barre antibasculement, 30
- Périphériques de stockage, 10
- Port NET MGT
 - Adresse IP statique, 53
 - Brochage, 58
 - Câblage, 53
 - DHCP, 53
 - Emplacement, 13
- Port SER MGT
 - Brochage, 58
 - Câblage, 53
- Port vidéo, 10
- Ports Ethernet
 - Brochage, 59
 - Câblage, 53, 53
 - Emplacement, 10, 13
 - Gestion sideband, 53, 53
- Ports USB, 10
 - Arrière, 13
 - Brochage, 57
- Précautions contre les dommages électrostatiques, 19
- Précautions de manipulation, 19
- Précautions, manipulation, 19
- Processeur de service
 - Commande `show`, 71

R

- Rack
 - Compatibilité, 28
 - Spécifications, 28
 - Stabilisation, 30
 - Trous de montage pris en charge, 28

S

- Serveur
 - Présentation, 9
- Serveurs DHCP, 53
- Spécification de hauteur, 21
- Spécification de largeur, 21

- Spécification de poids, 21
- Spécification de profondeur, 21
- Spécifications, 21
 - Actuelles, 22
 - Alimentation, 22
 - Dissipation de la chaleur, 22
 - Electriques, 22
 - Fréquence, 22
 - Physiques, 21
 - Tension, 22
- Spécifications actuelles, 22
- Spécifications concernant les emballages d'expédition, 21
- Spécifications d'alimentation, 22
- Spécifications de dissipation de la chaleur, 22
- Spécifications de fréquence, 22
- Spécifications de planification du site, 21
- Spécifications de tension, 22
- Spécifications électriques, 22
- Spécifications physiques, 21
- Support de montage
 - Bouton de déverrouillage, 31

U

- Unités de stockage, 10

V

- Veille
 - Mode, 53
- Ventilateurs, 10
- Voyants LED
 - Défaut d'alimentation, 10
 - Localisation du serveur, 10

